


改善箇所説明図

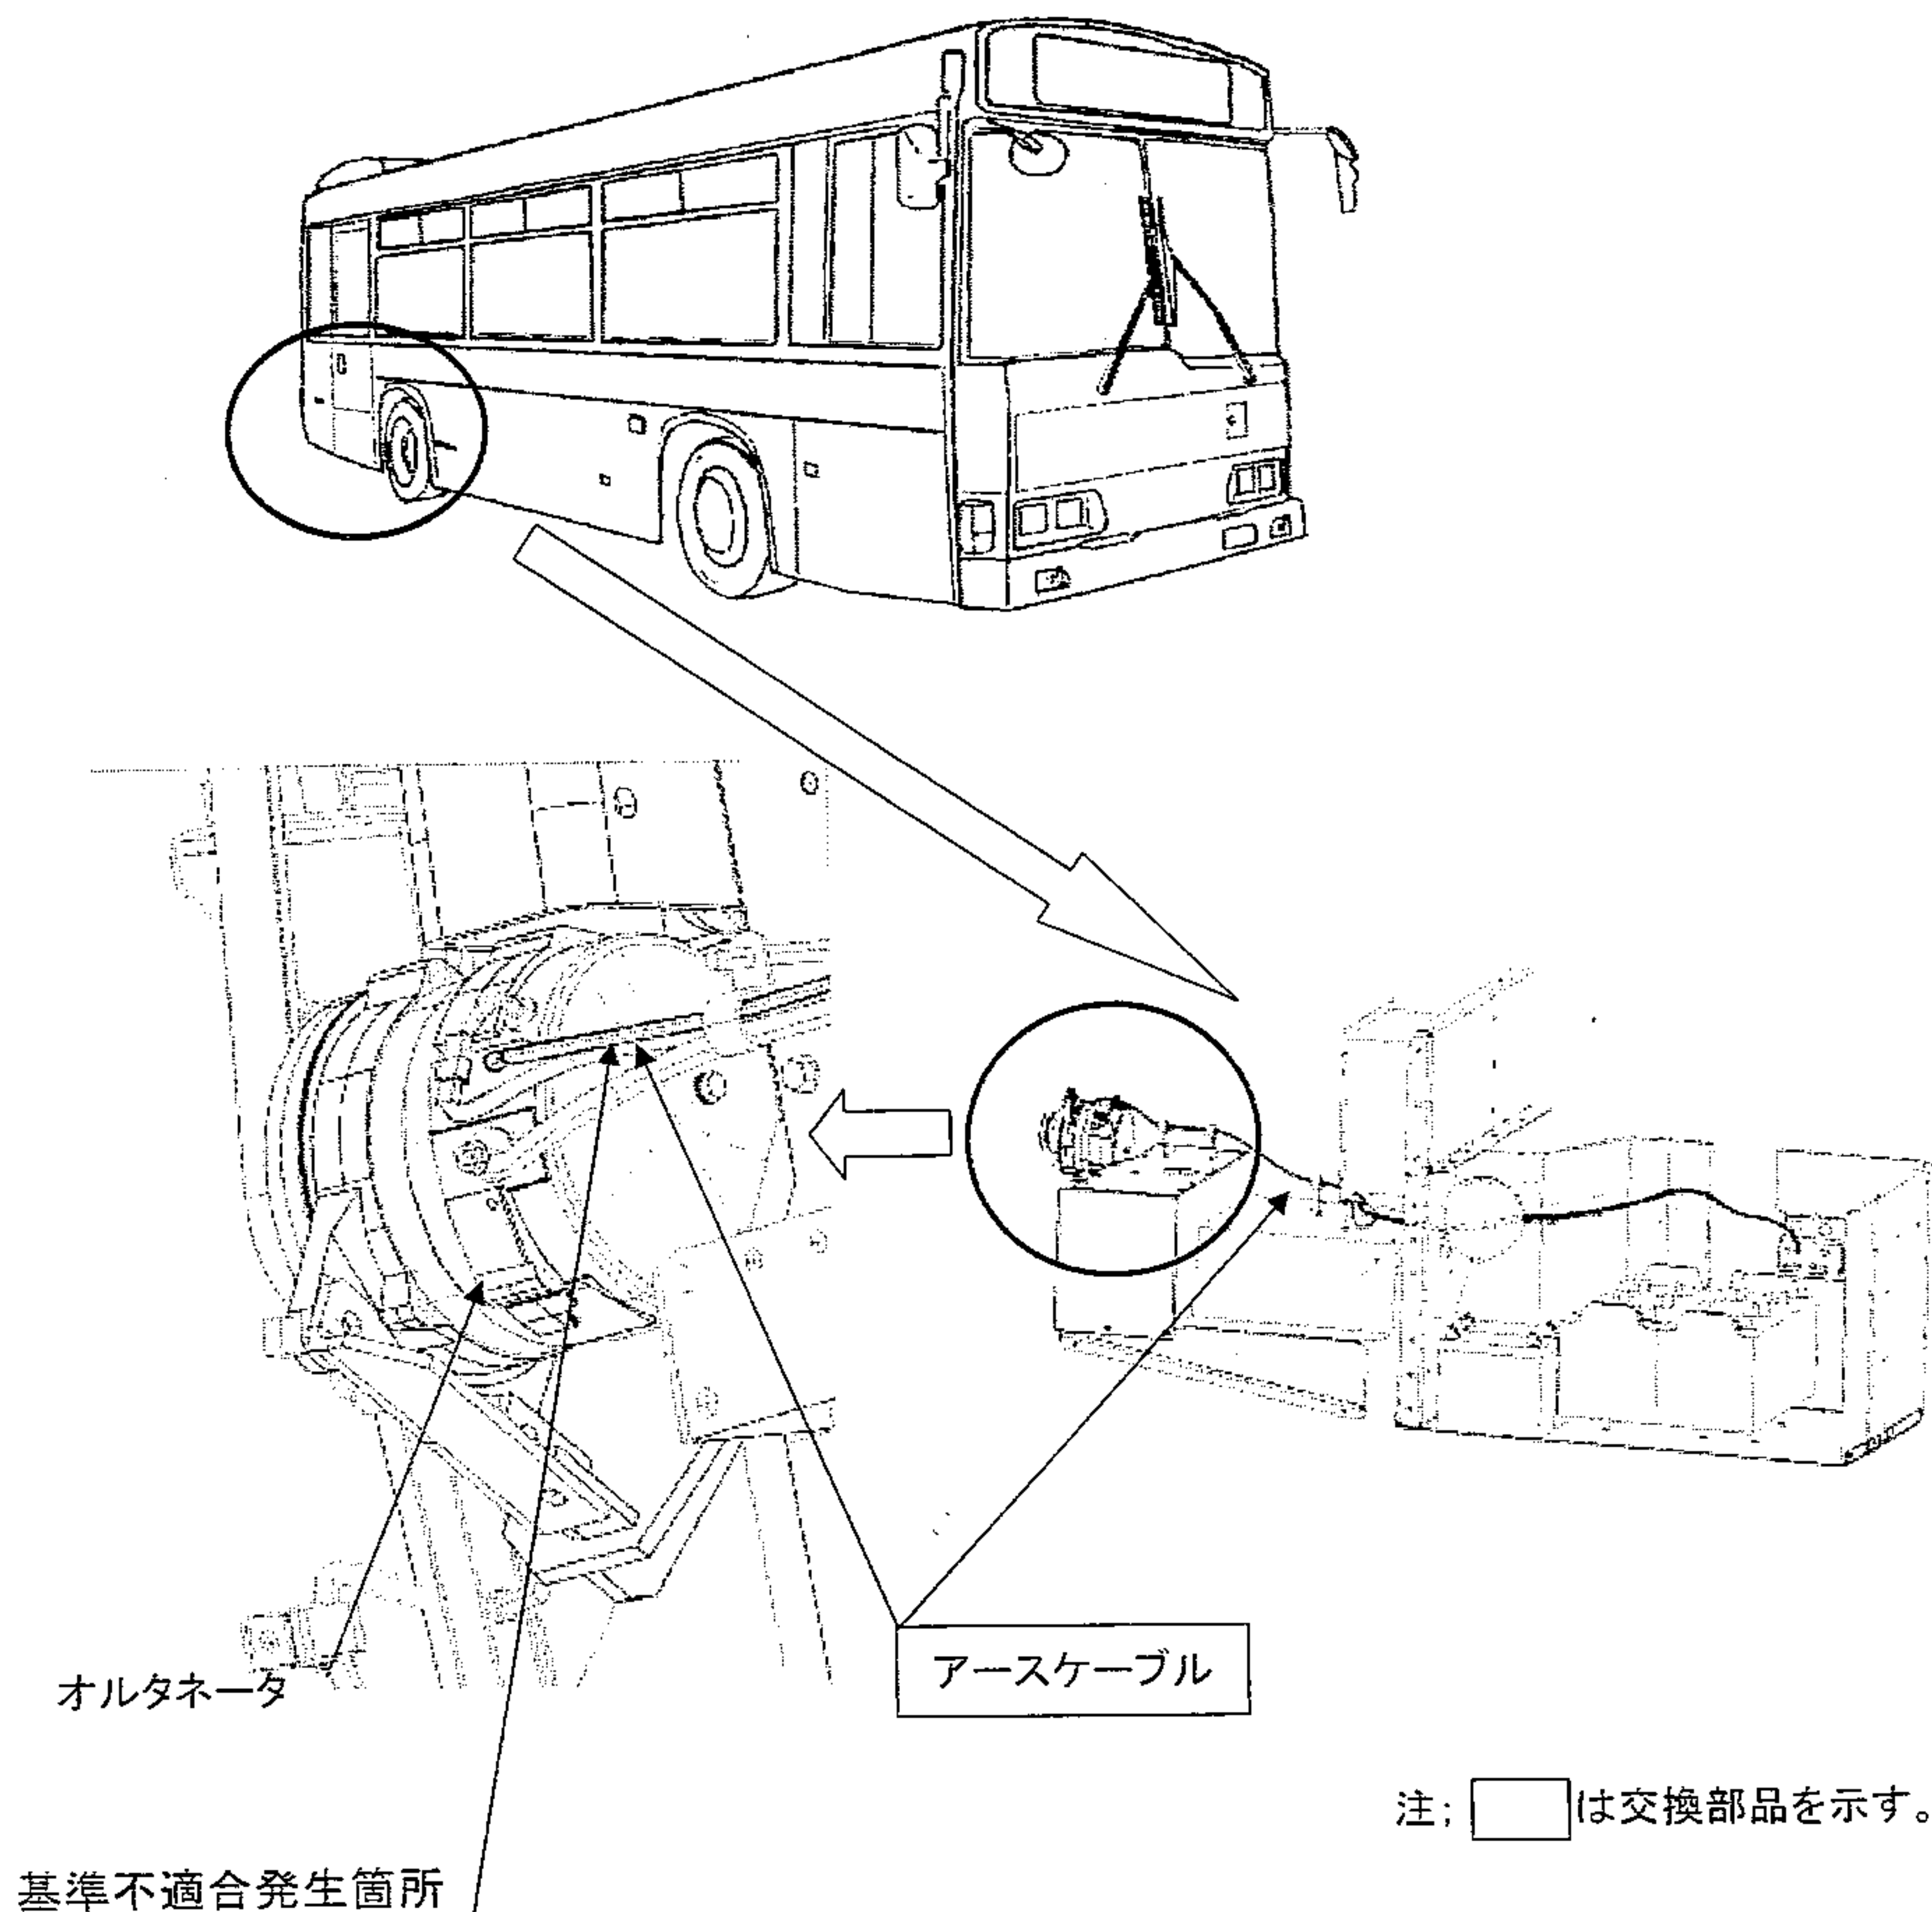

オルタネータ用アースケーブルの線径が不適切なため、発電時にアースケーブルの許容電流値を超え、当該ケーブルが溶損し、最悪の場合、火災になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ケーブルを対策品と交換するとともに、当該ケーブルの周辺のケーブルを点検し、損傷しているものは新品と交換する。

識別：改善済車両にはオルタネータのアースケーブル取り付けボルト横に黄色ペイントを塗布する。