



改善箇所説明図

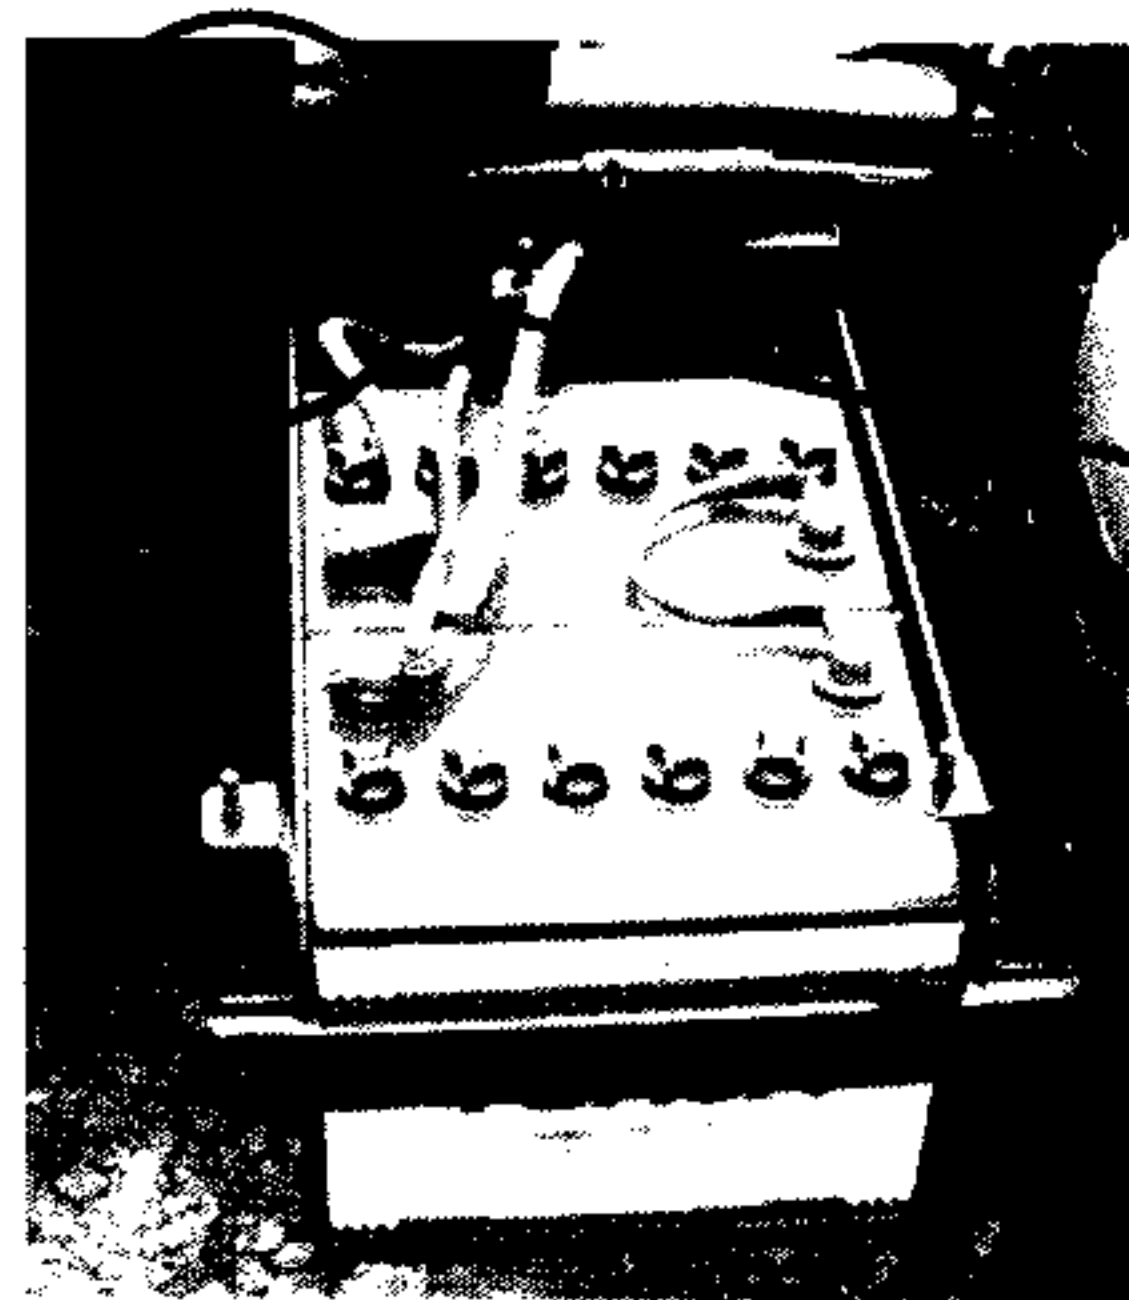

バッテリーブラケット

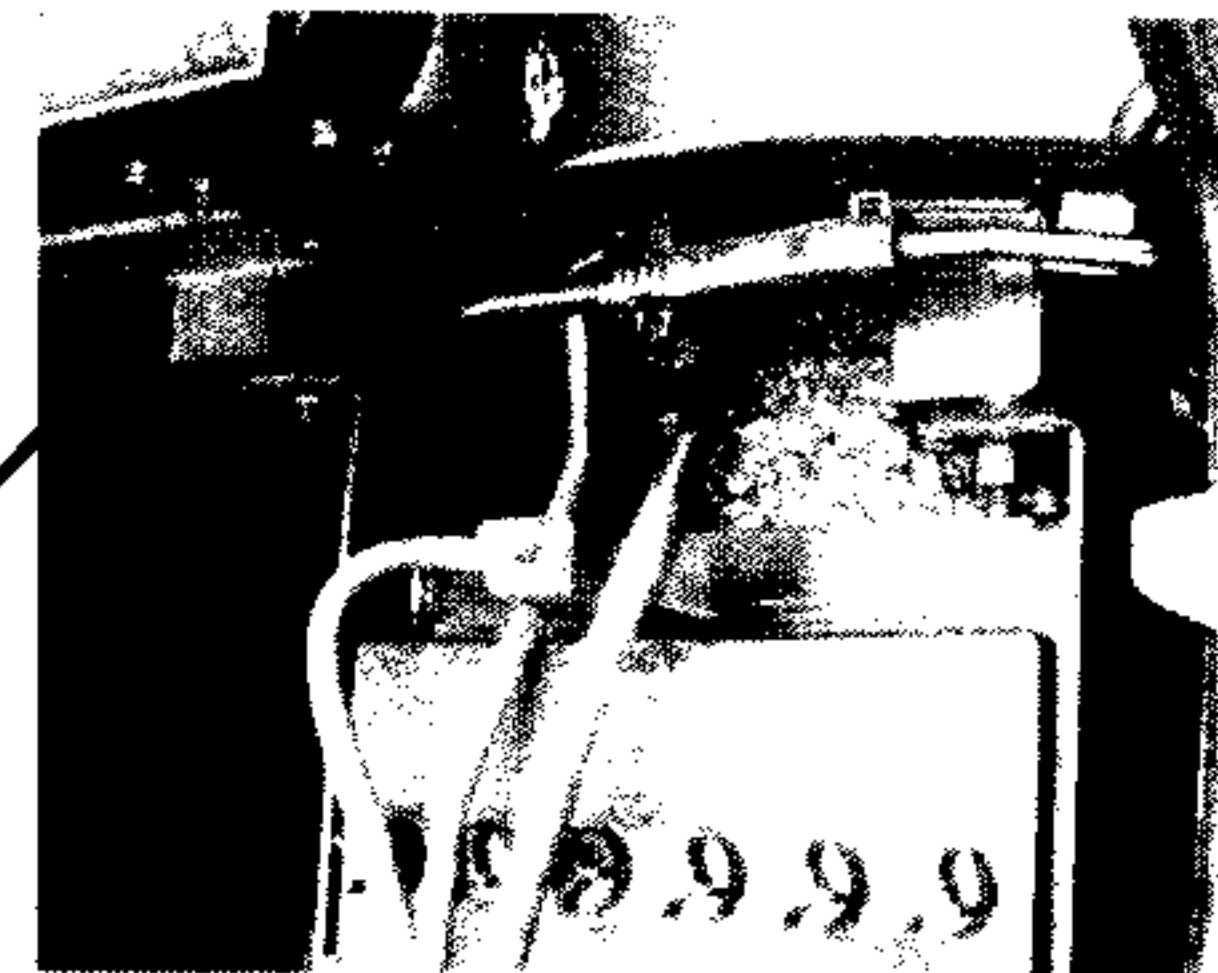


基準不適合発生箇所



塵芥車に改造した車両において、バッテリー位置を変更した際のバッテリーブラケットをシャシフレームに取り付ける方法が不適切なため、そのままの状態で使用するとシャシフレームに亀裂が発生し、最悪の場合、シャシフレームが切断するおそれがある。

改善内容

全車両、バッテリーブラケット取付部に補強を追加する。

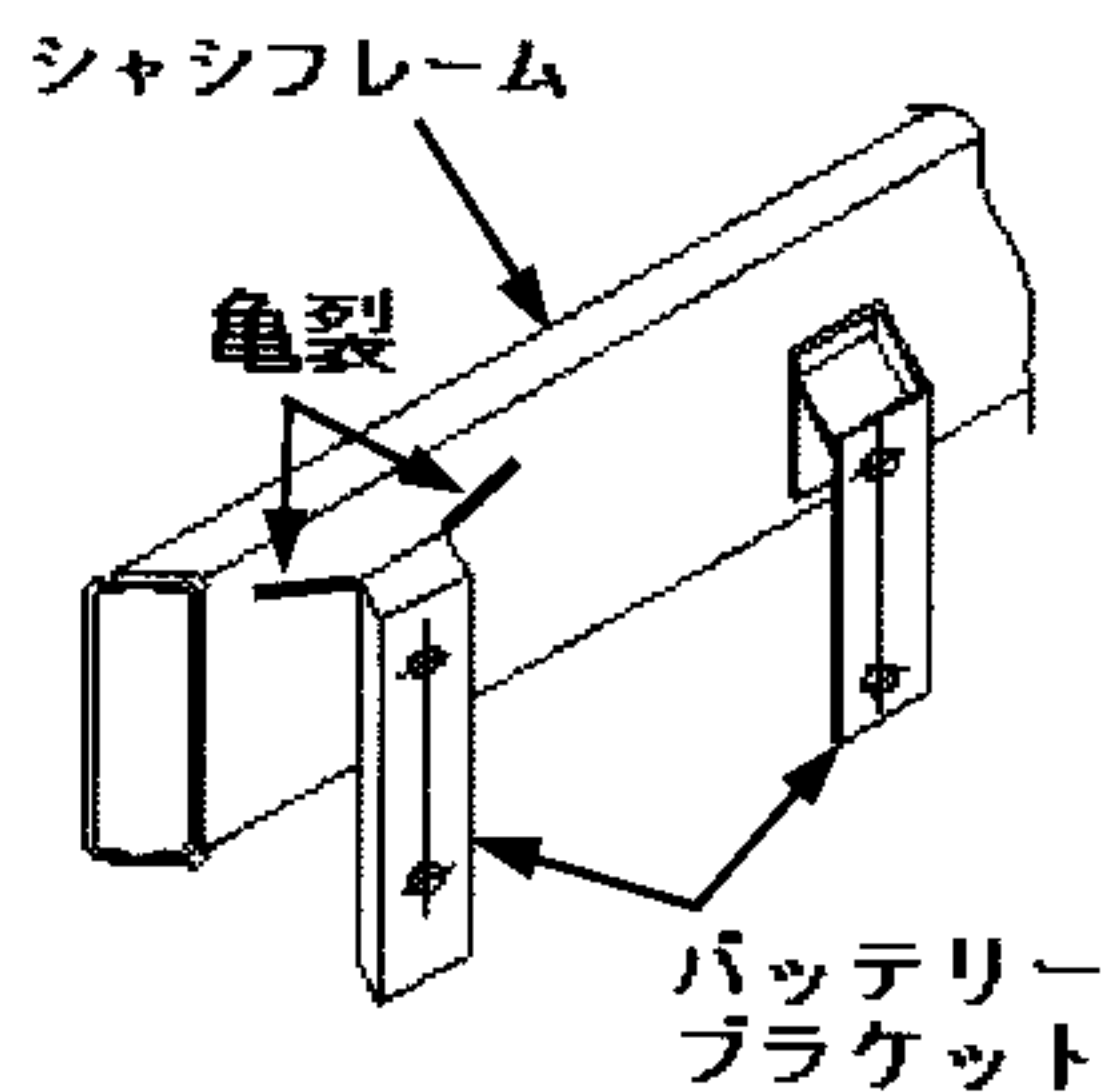

改善前

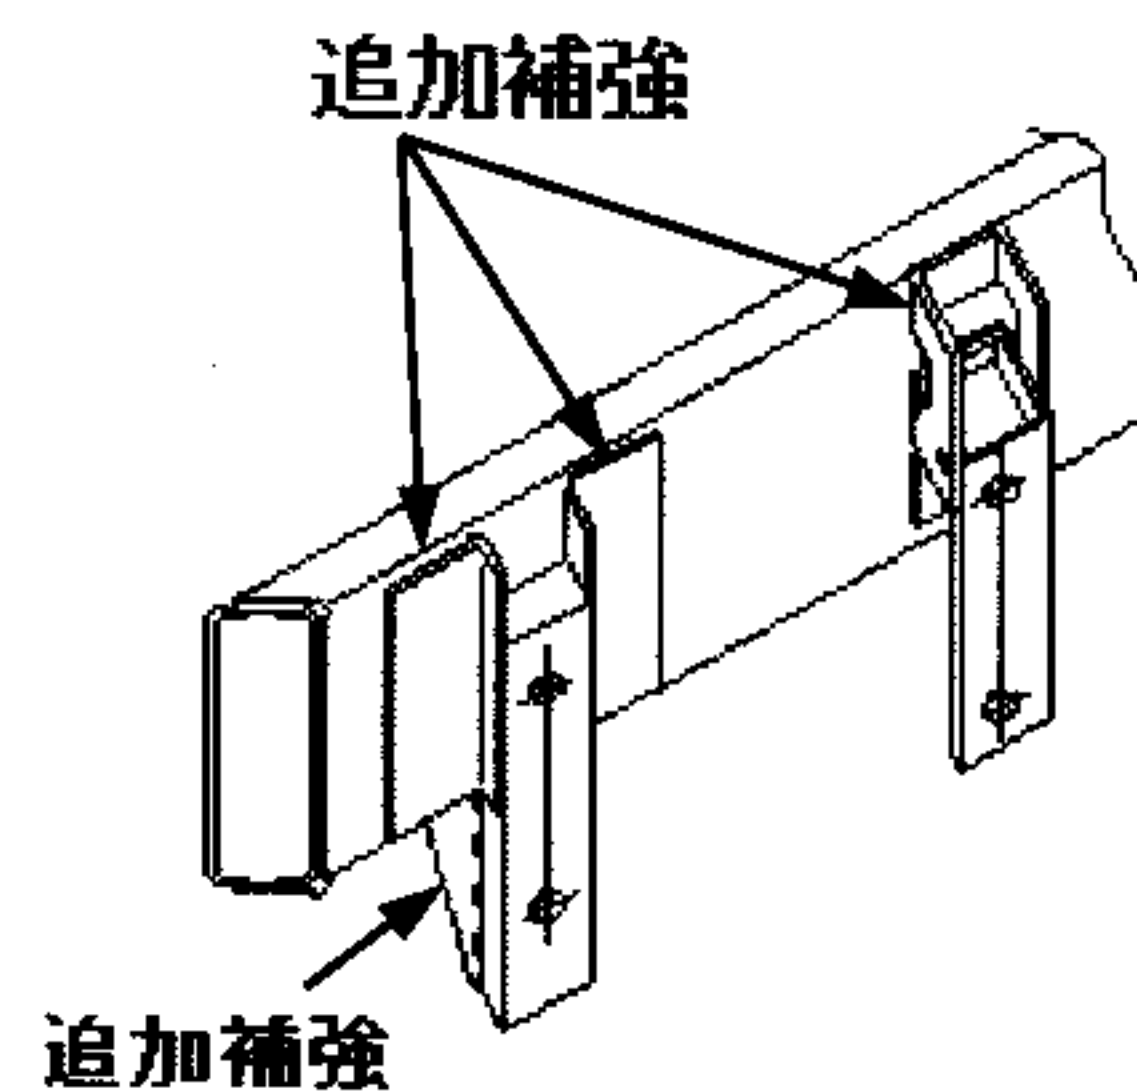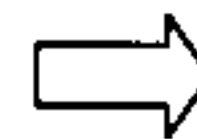

改善後