



② 改善箇所説明図

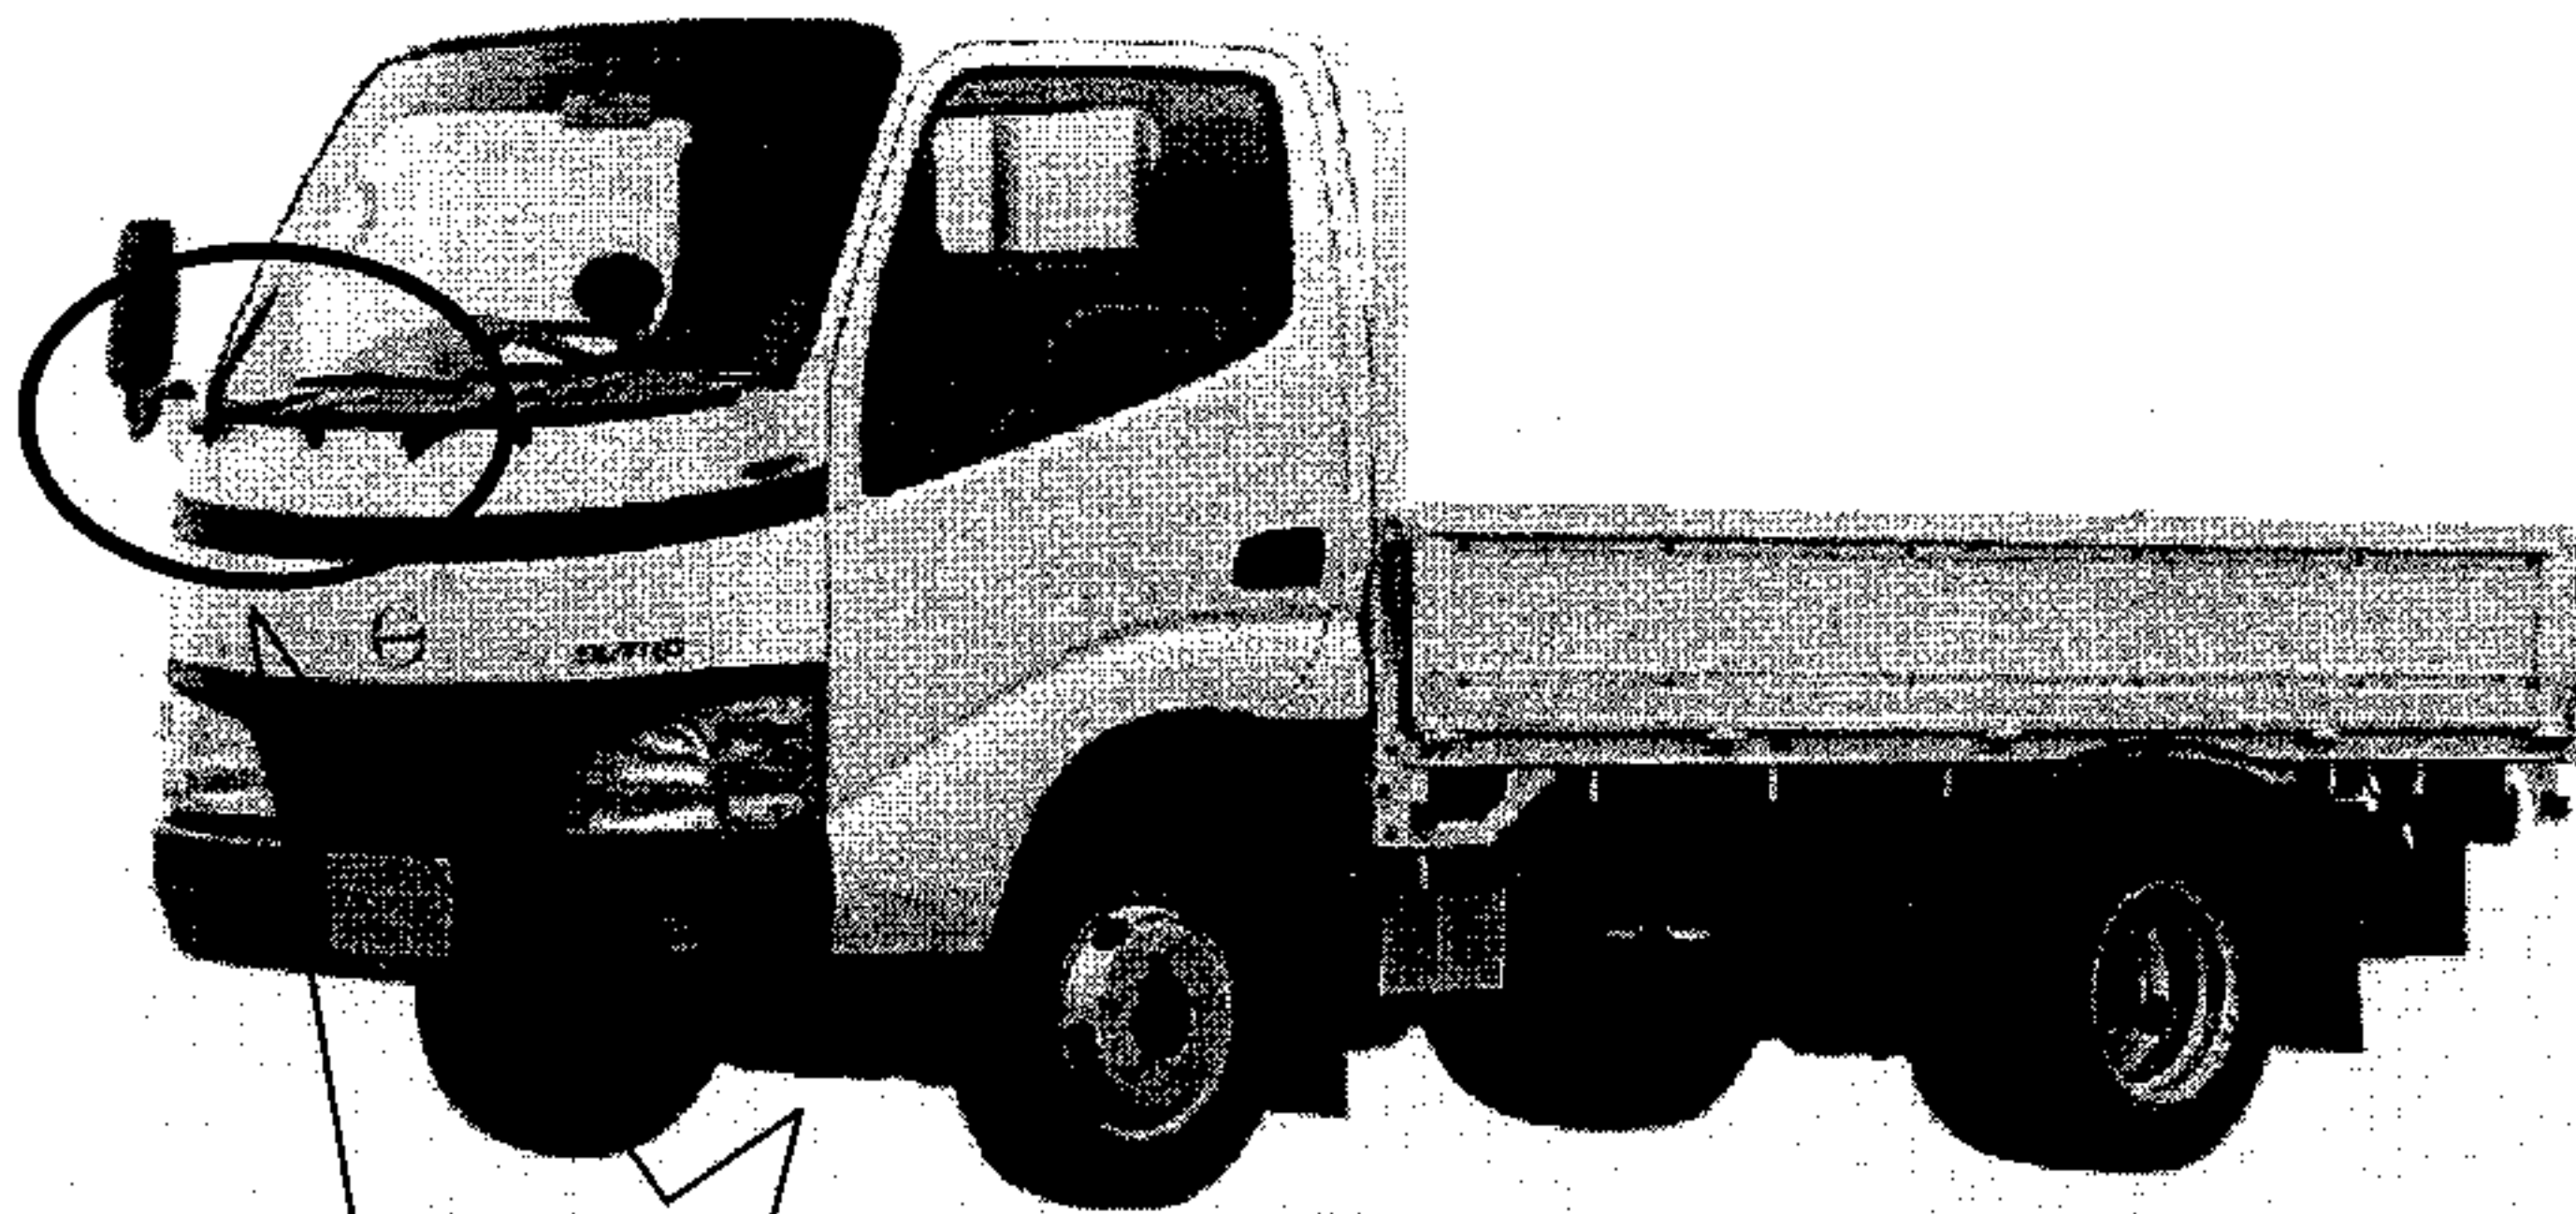

リザーバタンク

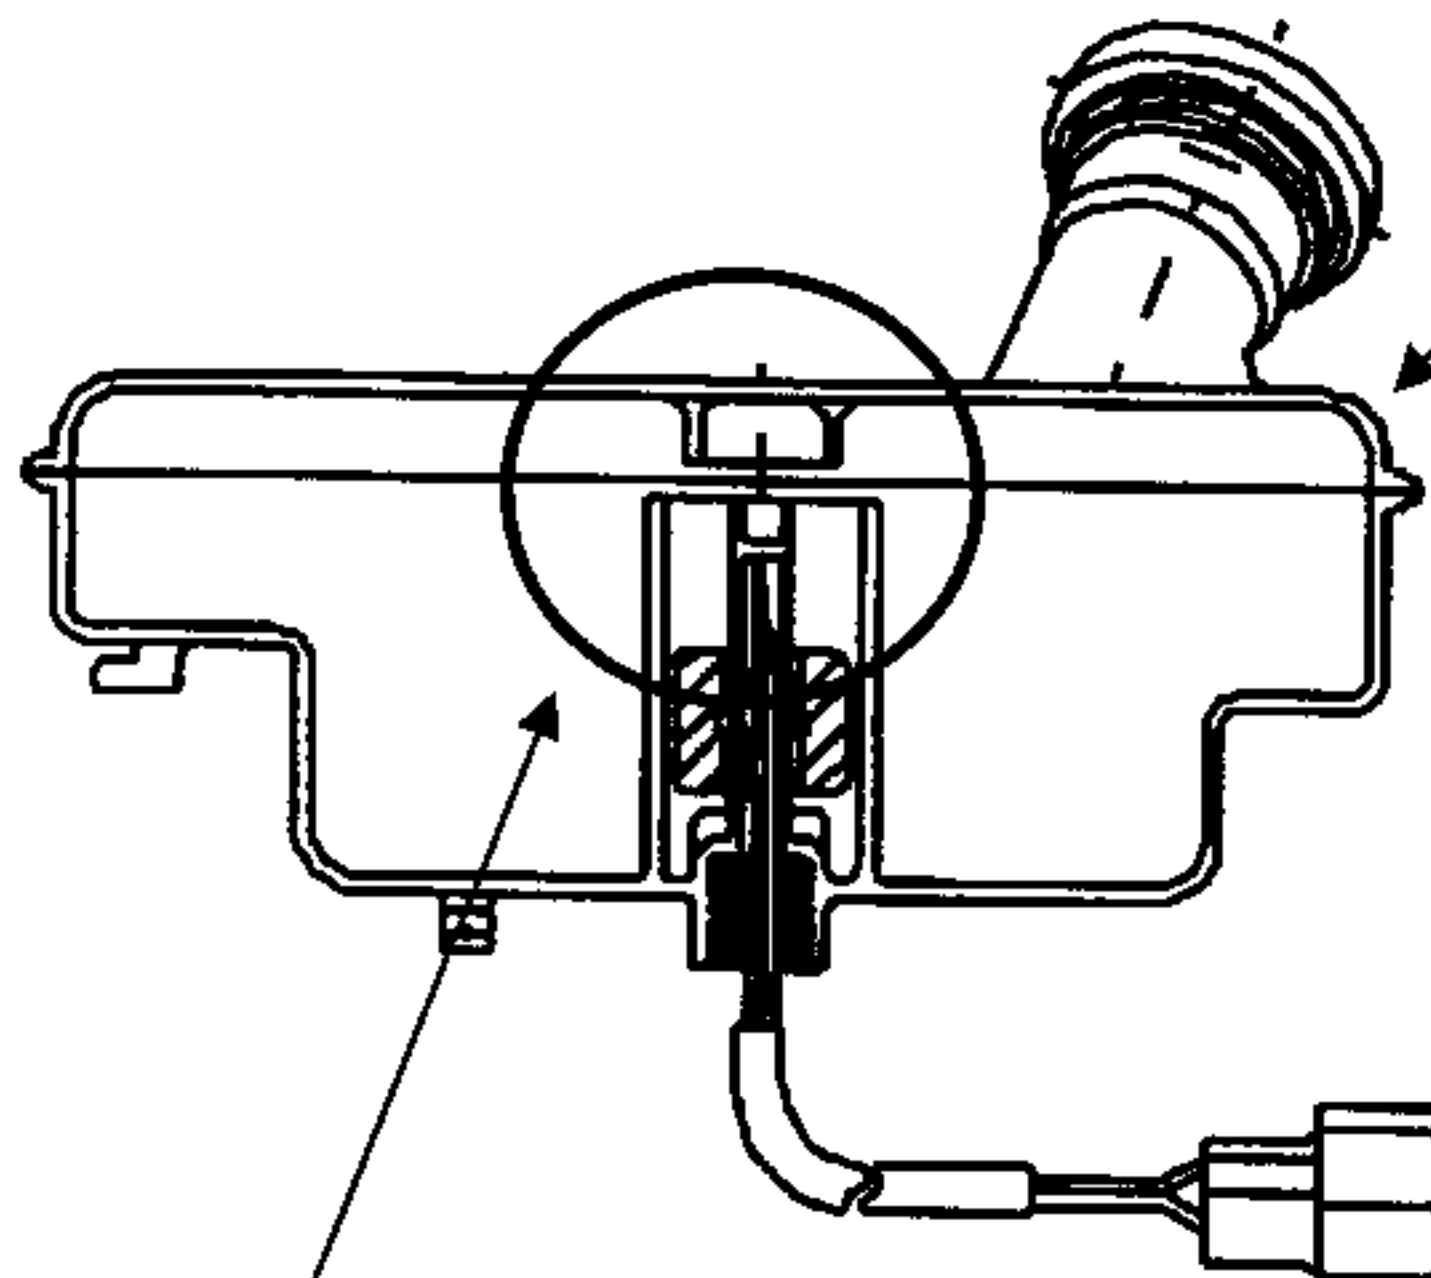

基準不適合発生箇所

ブレーキ液のリザーバタンクの制動液漏れ警報用フロートストップパの構造が不適切なため、製造ラインでブレーキ液を加圧注油した際、フロートが当該ストップパから外れたものがある。そのため、ブレーキ液が減少しても、制動液漏れ警報装置が正常に作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ液のリザーバタンクを対策品と交換する。

識別：リザーバタンク取り付けステー部に黄色ペイントを塗布する。