


# ①改善箇所説明図

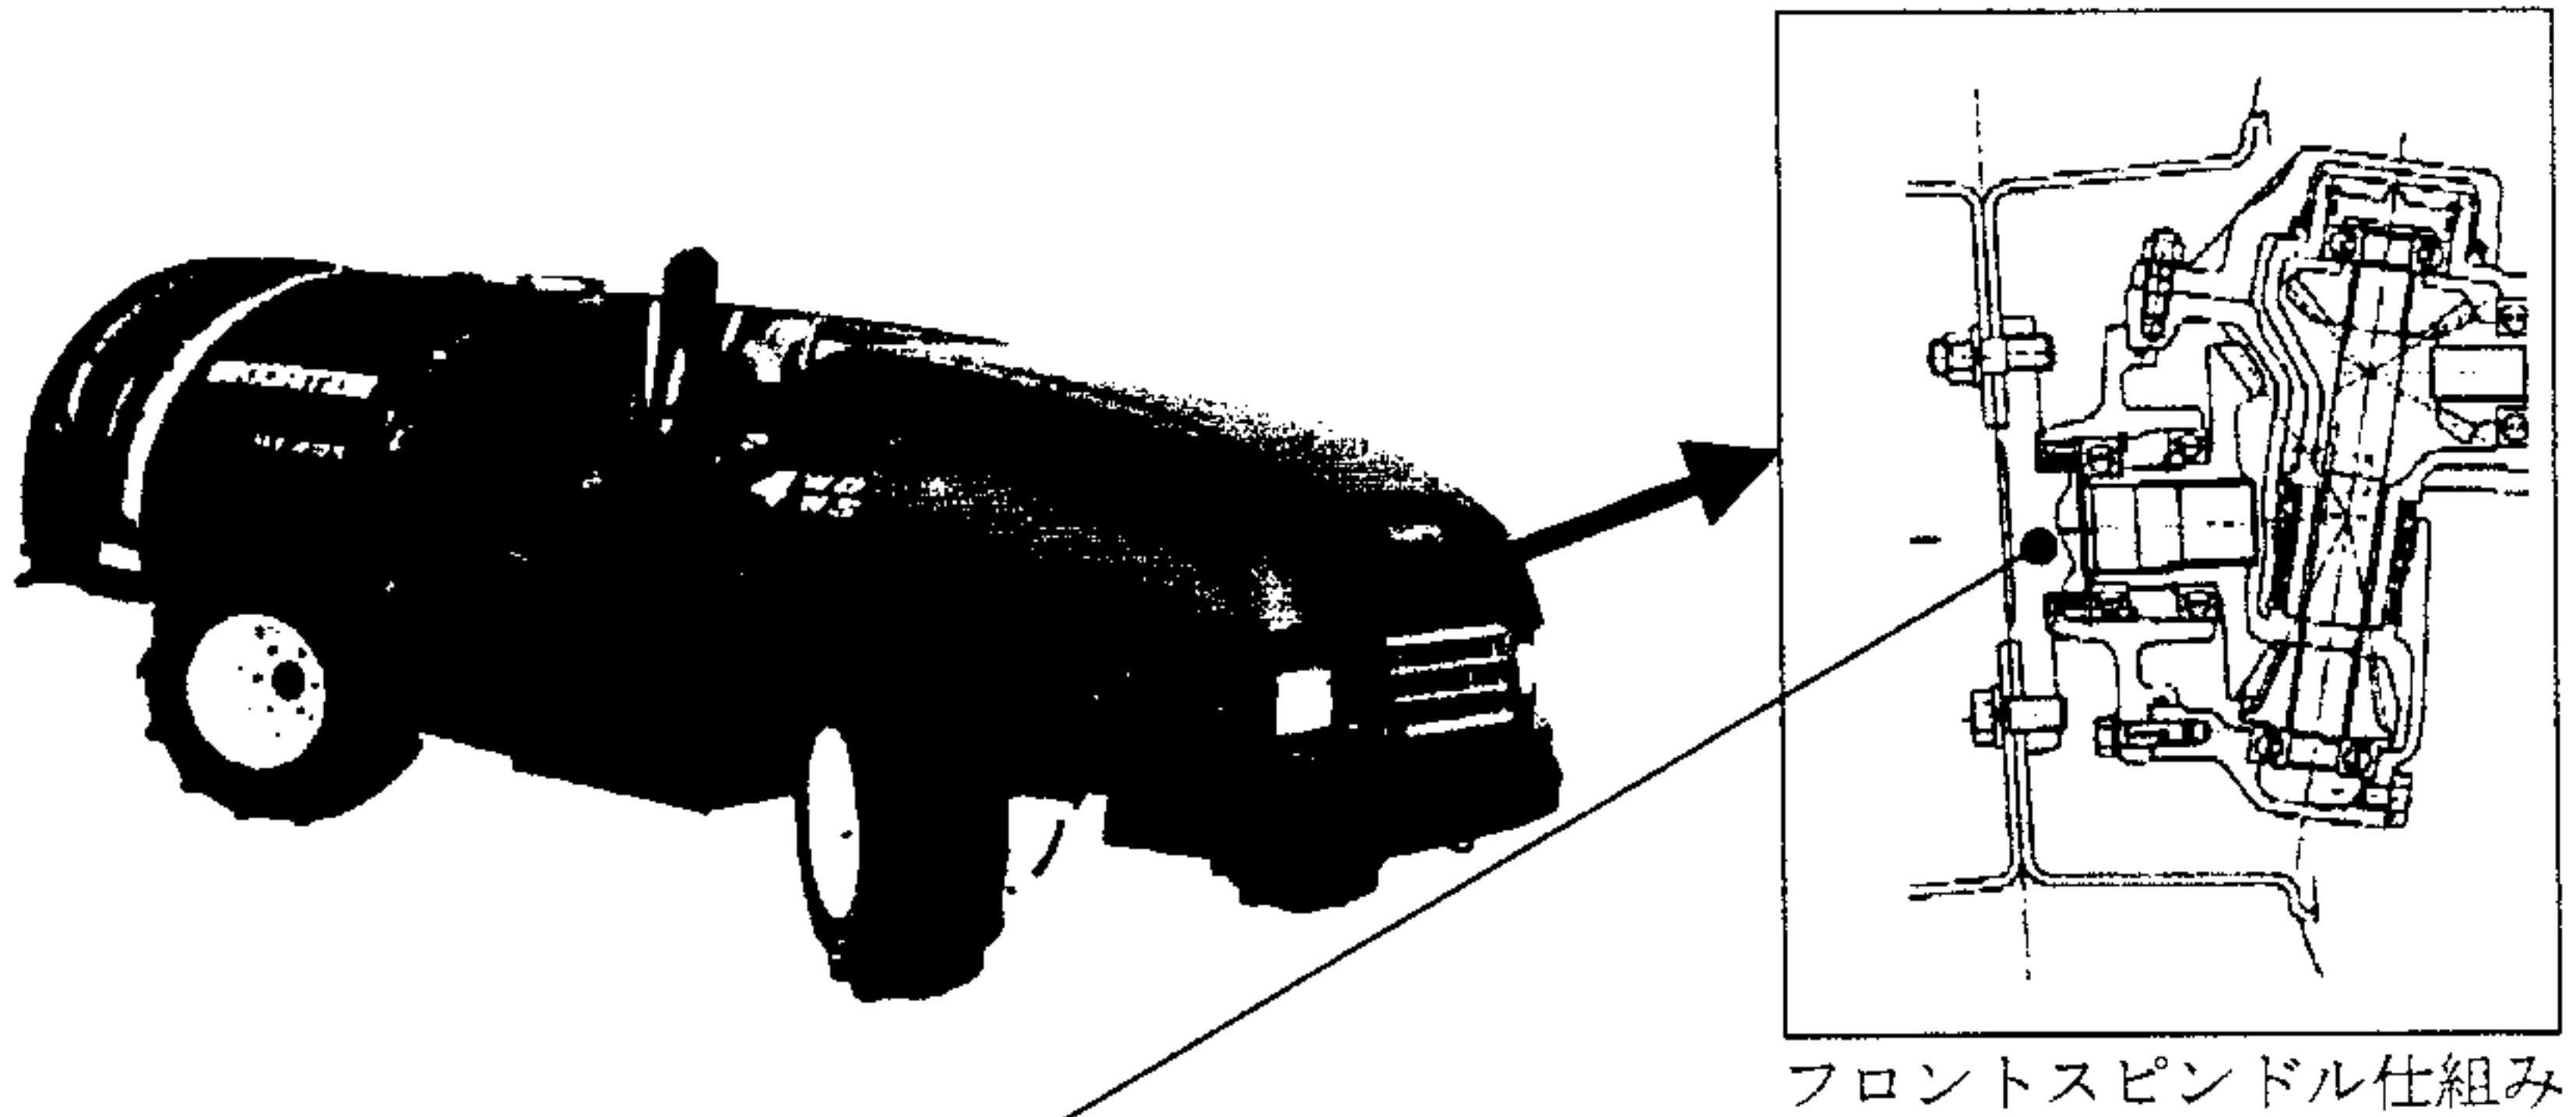

基準不適合発生箇所 フロントスピンドル

フロントスピンドルの強度が不足しているため、段差を通過する走行等を繰り返し行くと当該スピンドルが折損するものがある。そのため、前輪が外れ走行不能となるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、スピンドルを対策品と交換する。

| 改善前                   | 改善後                  |
|-----------------------|----------------------|
| <p>改善前焼入れ長<br/>60</p> | <p>改善後焼入れ長<br/>2</p> |

注：  は交換部品を示す。

識別：フロントスピンドルのハブ部の外周に白ペイントを塗付する。