


改善箇所説明図

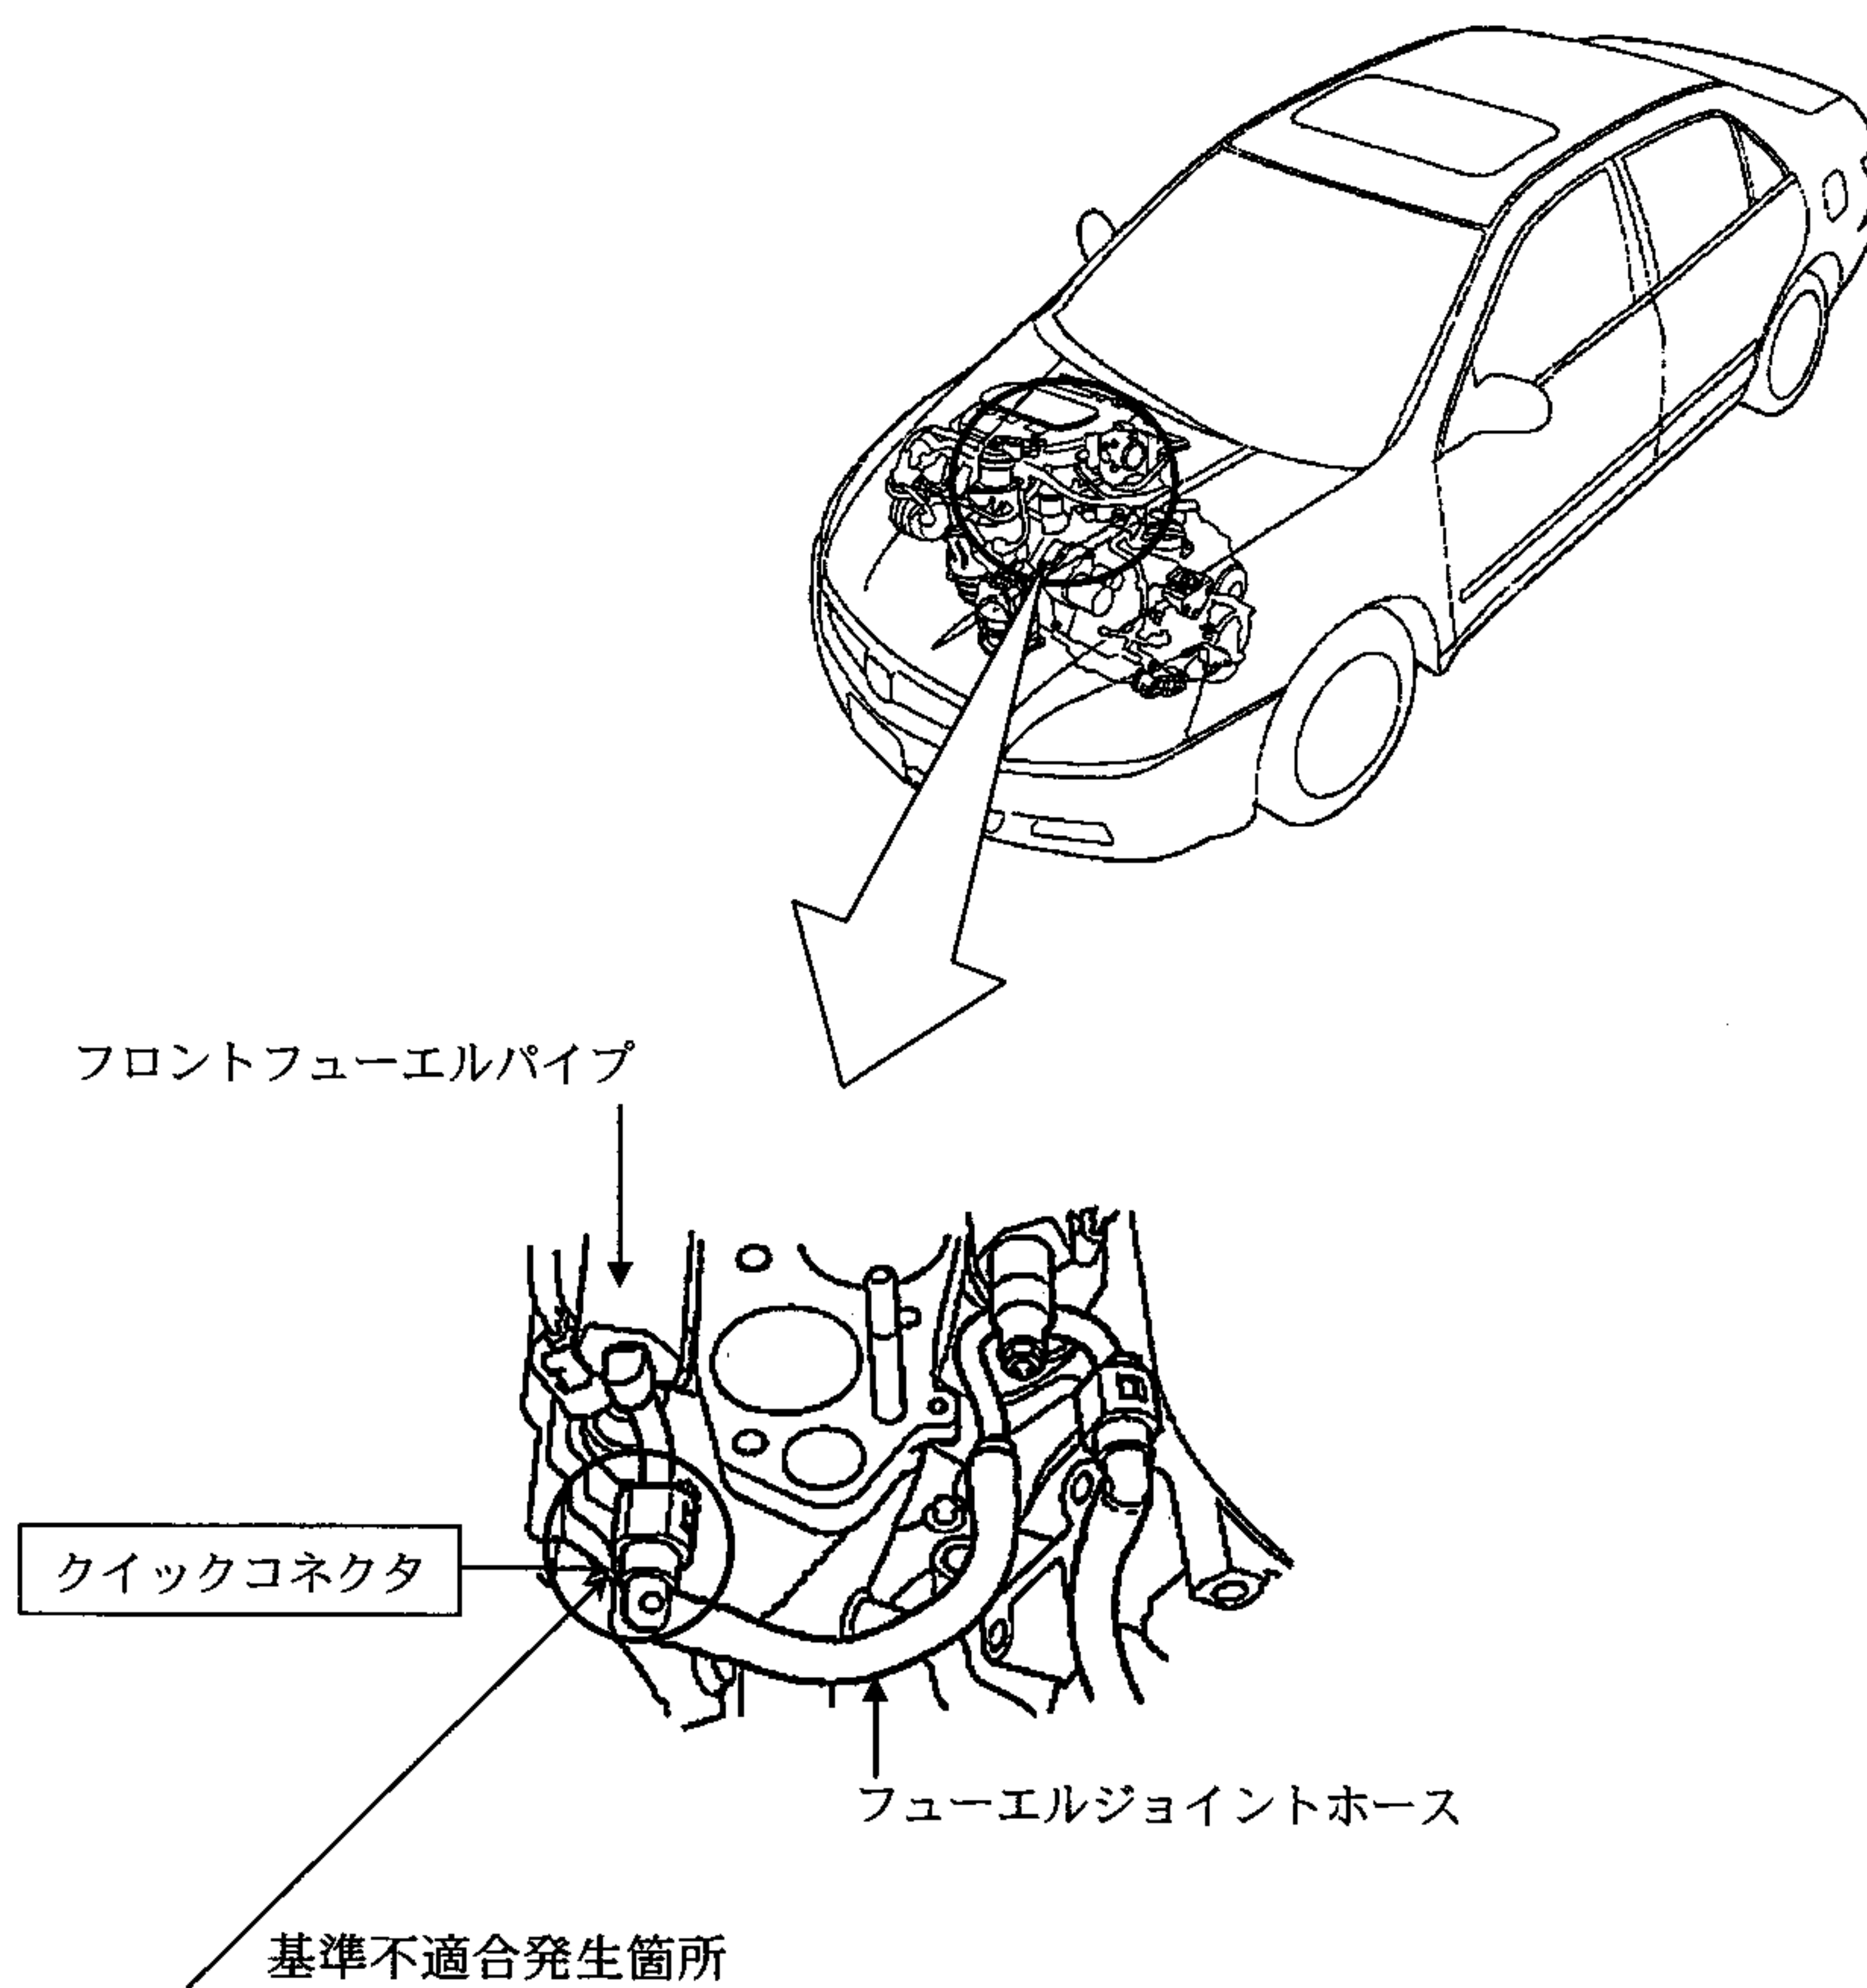

燃料配管の継ぎ手部（クイックコネクタ）の組み付け作業が不適切なため、クイックコネクタの嵌合に不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃圧によりクイックコネクタが動き、シール性が損なわれて燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、クイックコネクタの嵌合状態を点検し、嵌合が不十分なものは正規嵌合状態にする。

注： は作業箇所を示す。

識別：右リヤドア下側ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。