


改善箇所説明図 ①

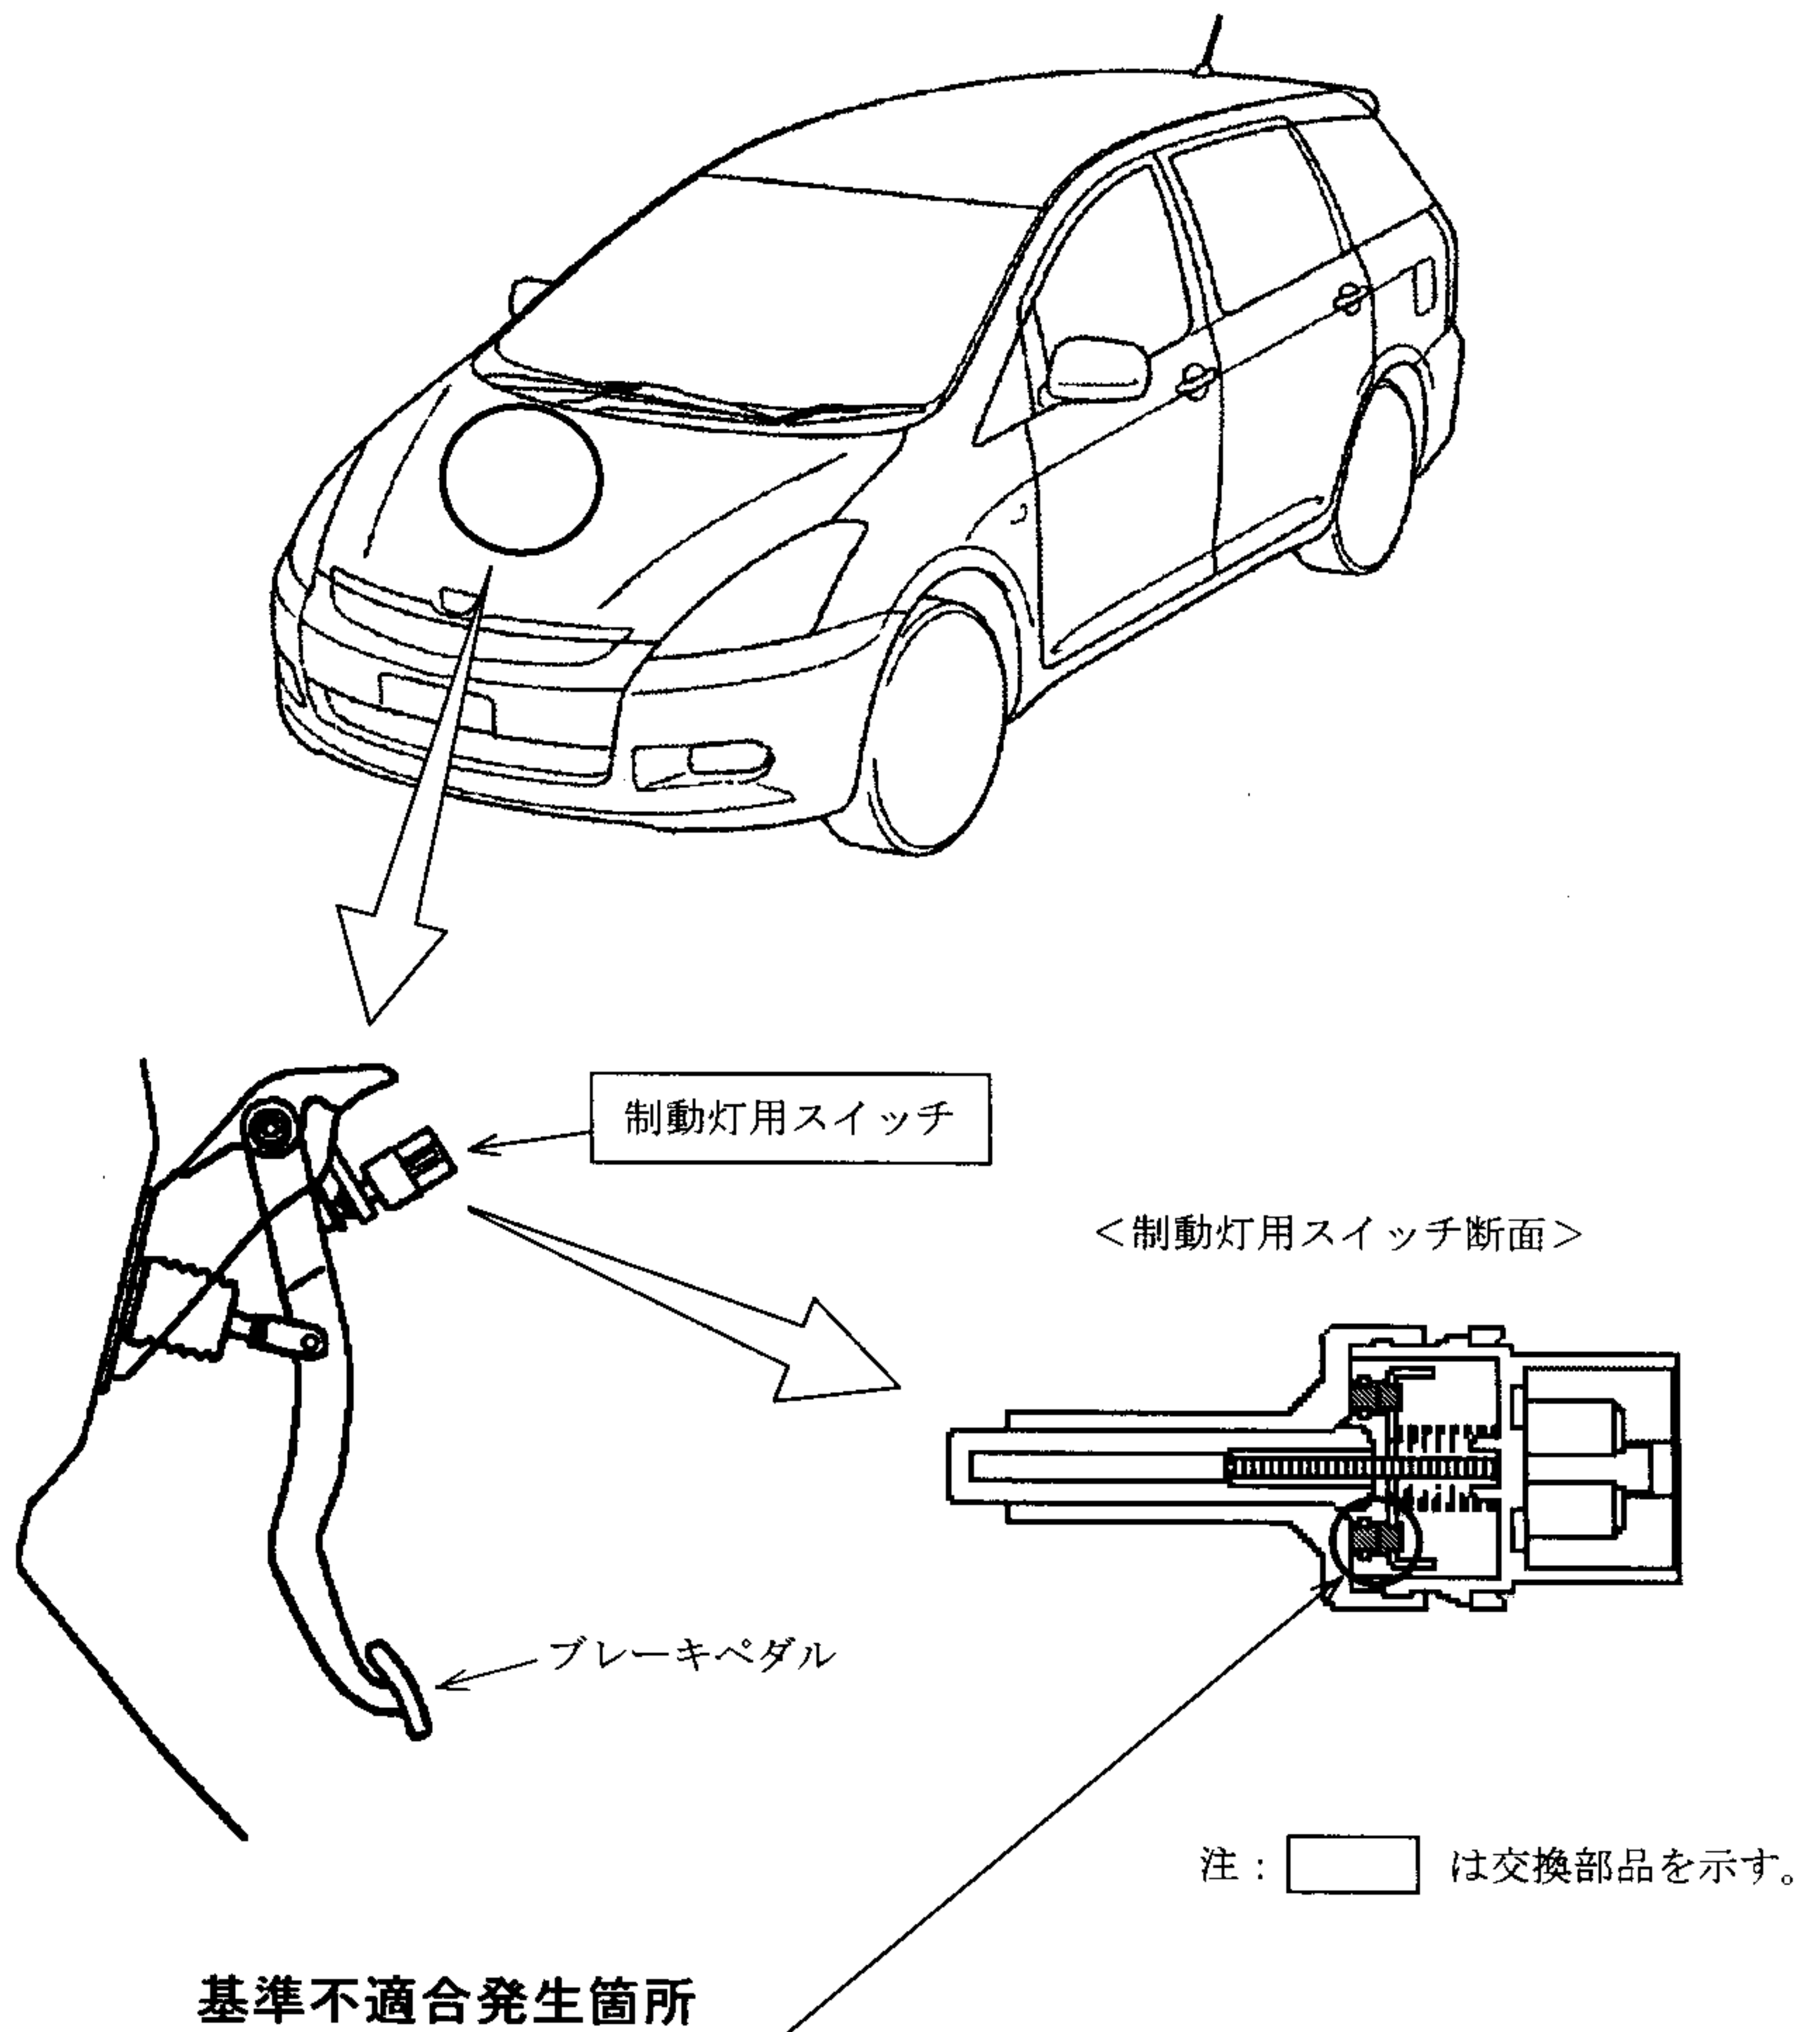

制動灯用スイッチの接点にはたらく電気負荷に対する接点部の形状が不適切なため、接点に酸化物が生成され接触抵抗が増大するものがある。そのため、スイッチが導通不良となり、制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スイッチを対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム右側のボデーパネル上面（サスペンション取付部前側）に黄色ペイントを塗布する。