


改善箇所説明図

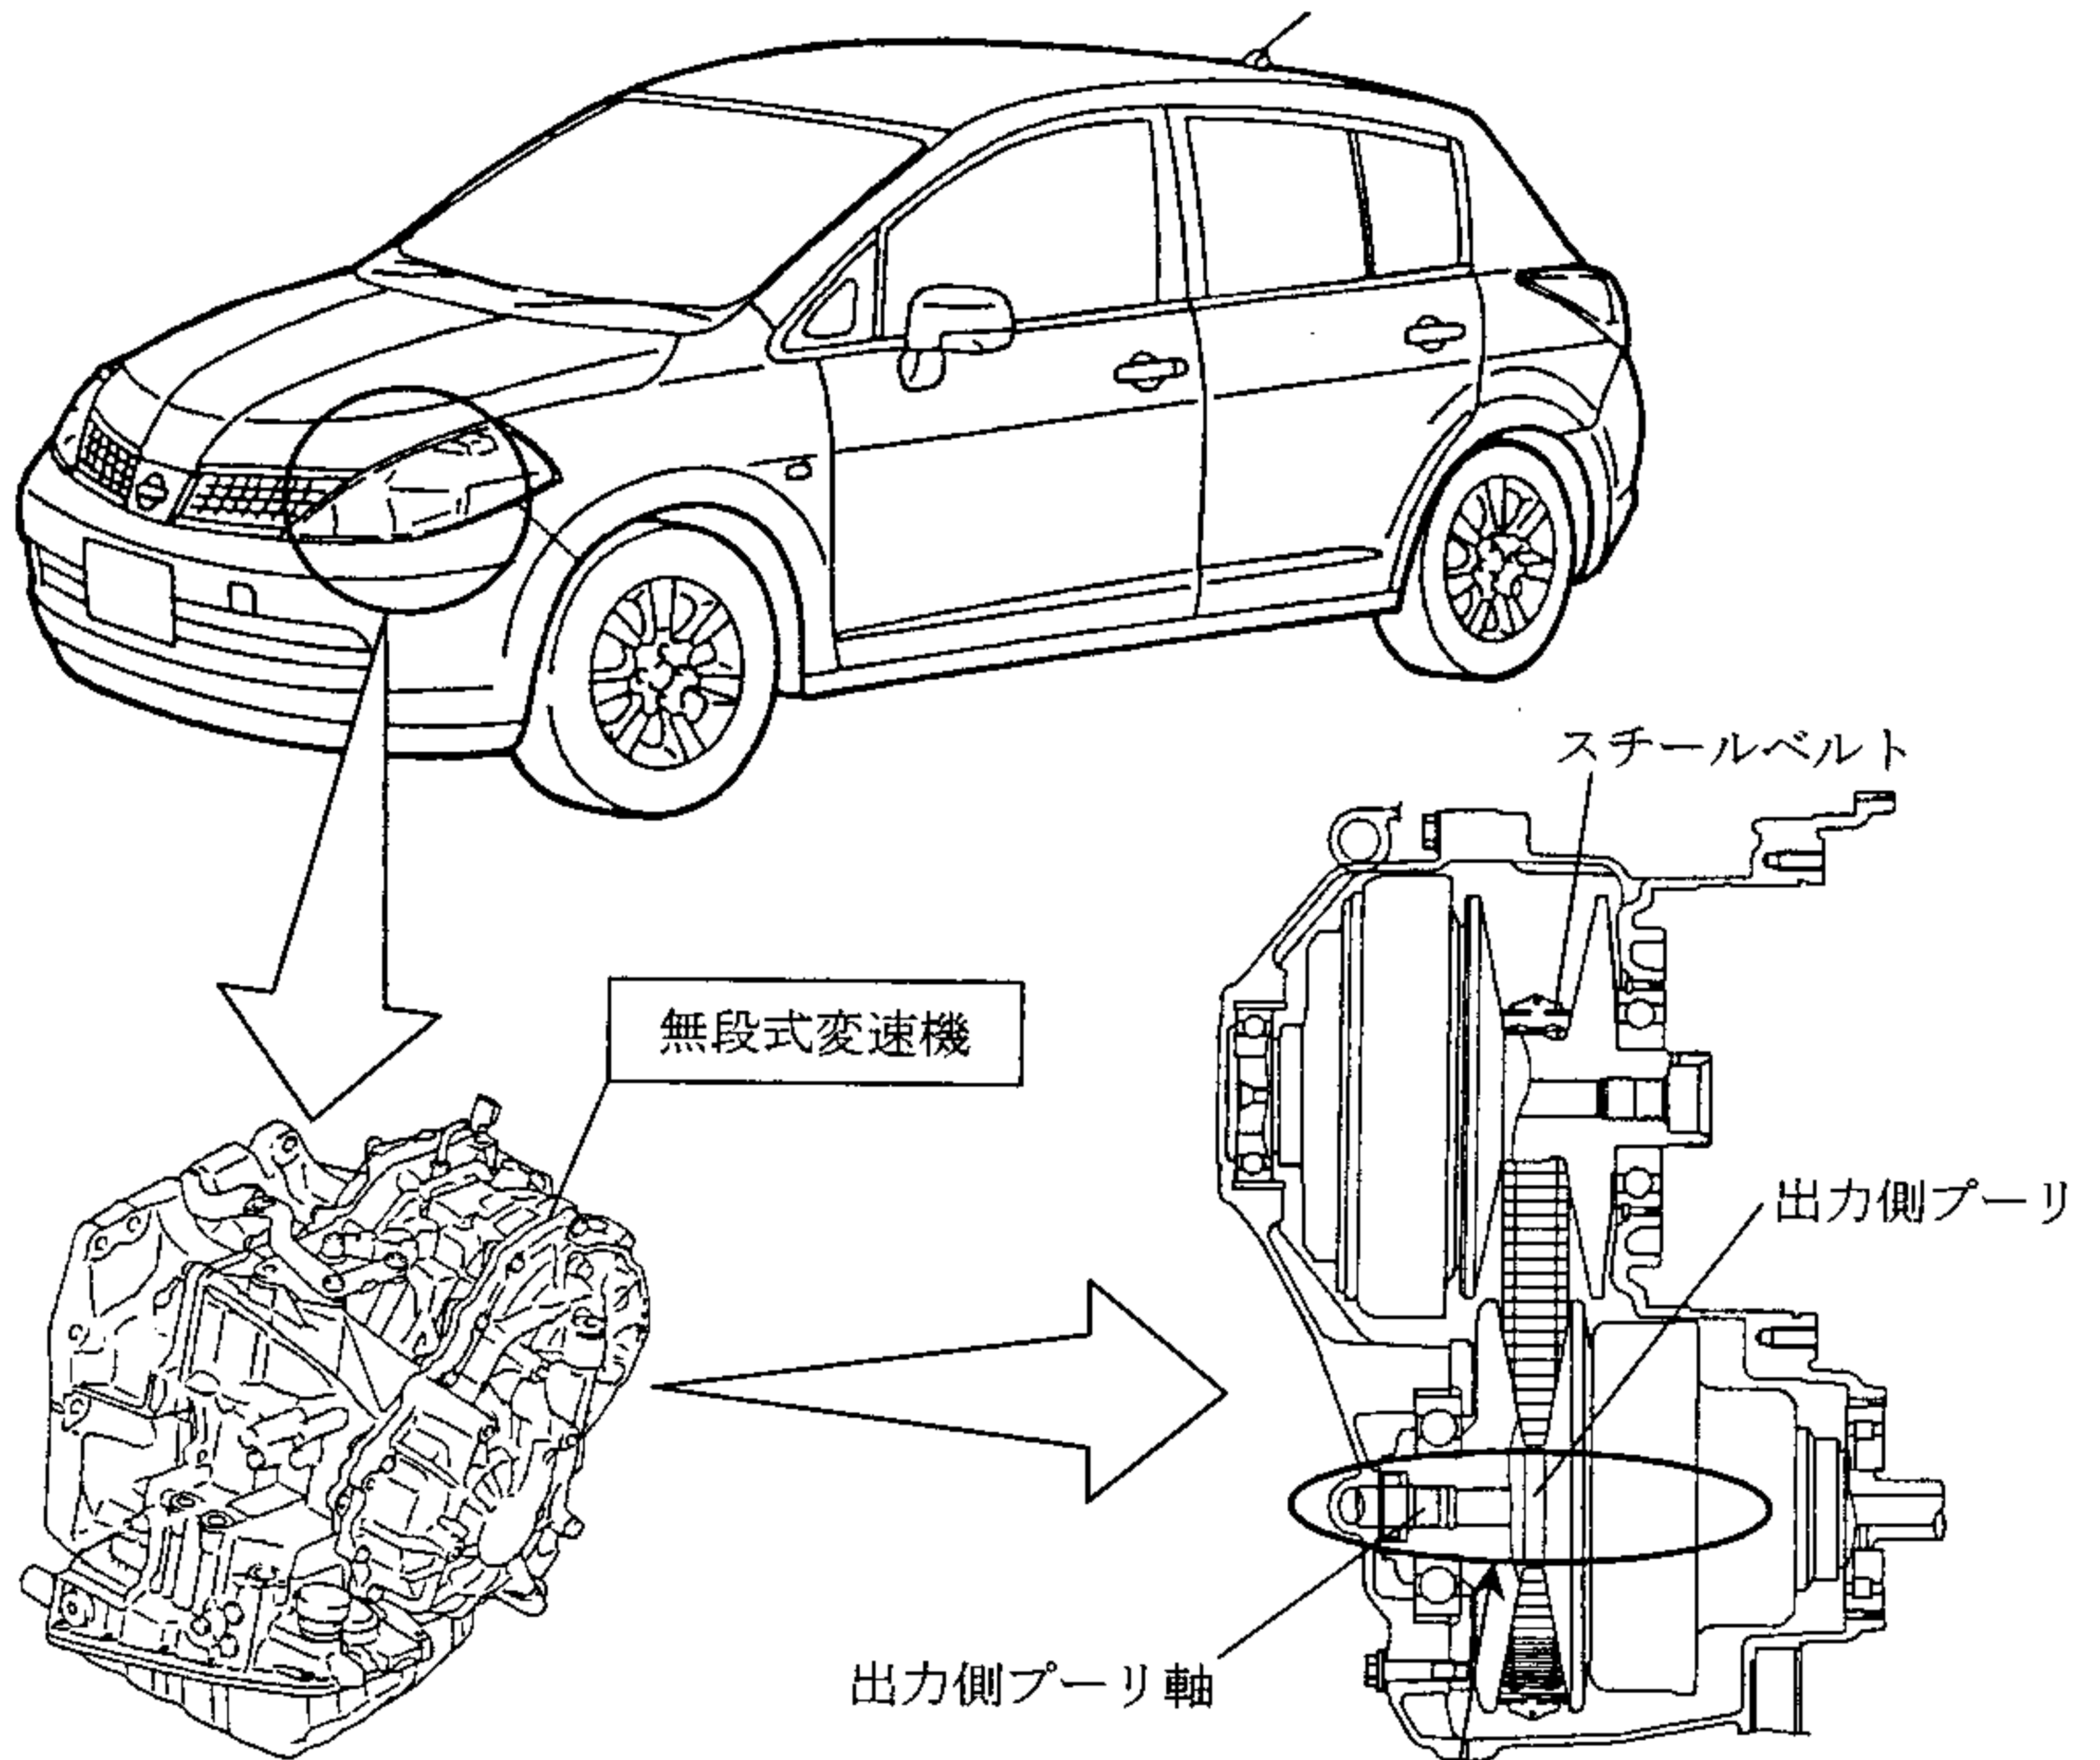

基準不適合発生箇所

無段式変速機において、出力側プーリ軸に異品を組み付けたものがあるため、スチールベルトが通常のプーリー接触部と異なる部位と干渉して、スチールベルトが傷付くおそれがある。そのため、そのまま使用を続けると、スチールベルトが破損して走行不能にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段式変速機を良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。