


改善箇所説明図

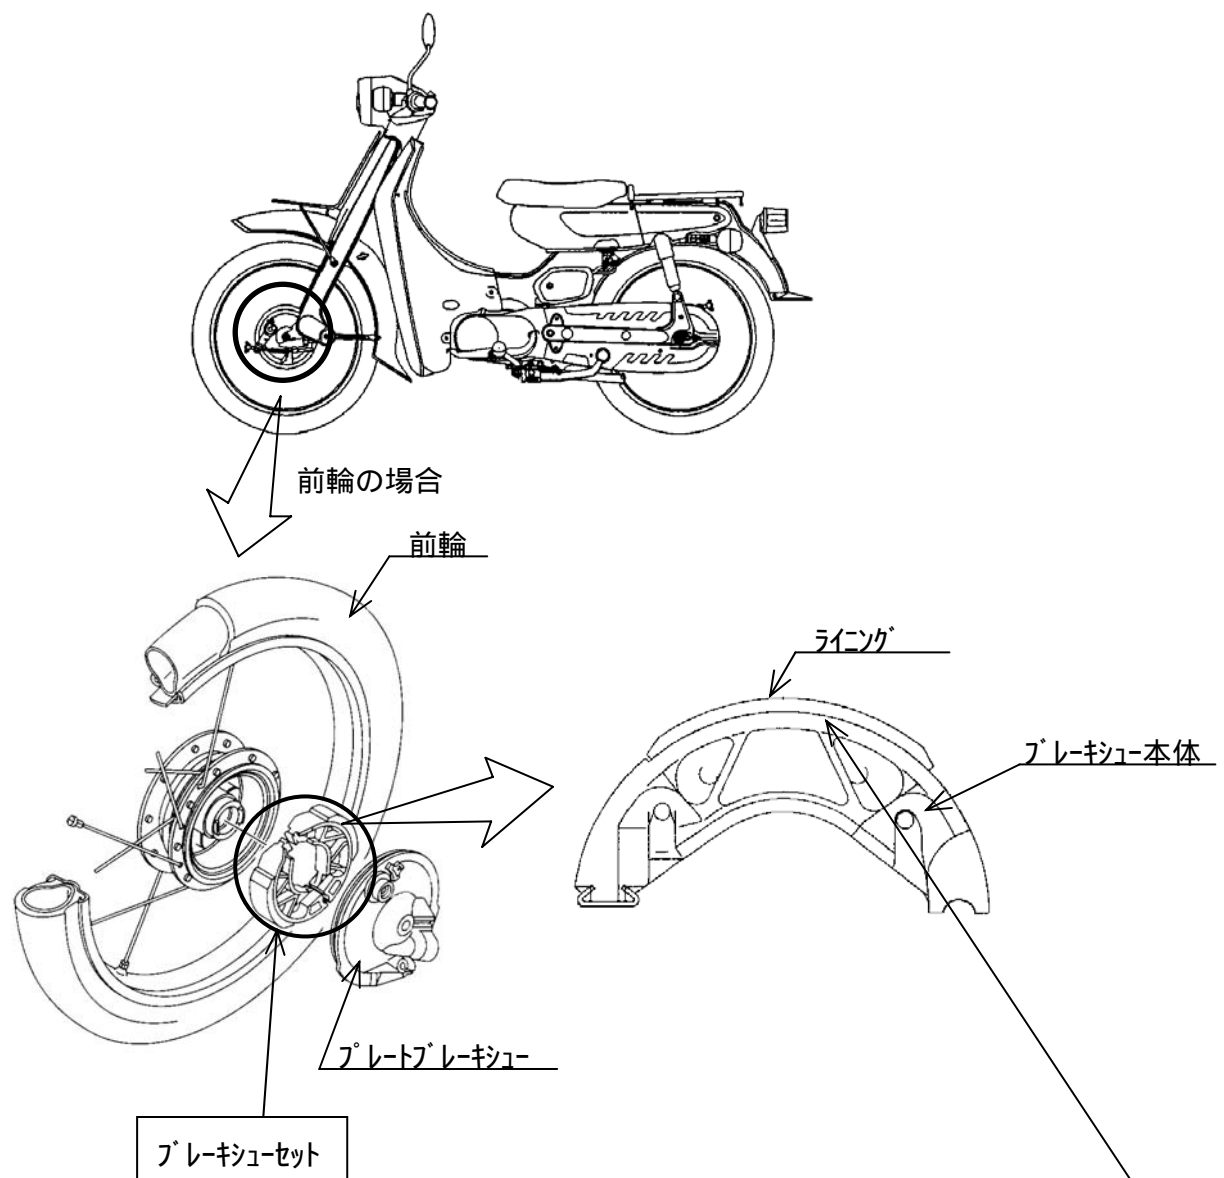

基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキシューの加熱処理が不適切なため、ブレーキシューとライニングの接着が不十分なものがある。そのため、ブレーキ操作を繰り返すとライニングが剥がれ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容： 全車両、ブレーキシューを良品と交換する。

識別：改善措置を実施した側（前輪側、後輪側）のアクスルホイールの頭部に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。