



改善箇所説明図

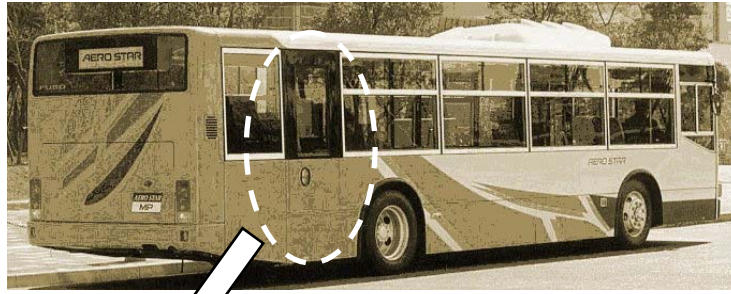

室内非常口横座席を車両左後方向から見る

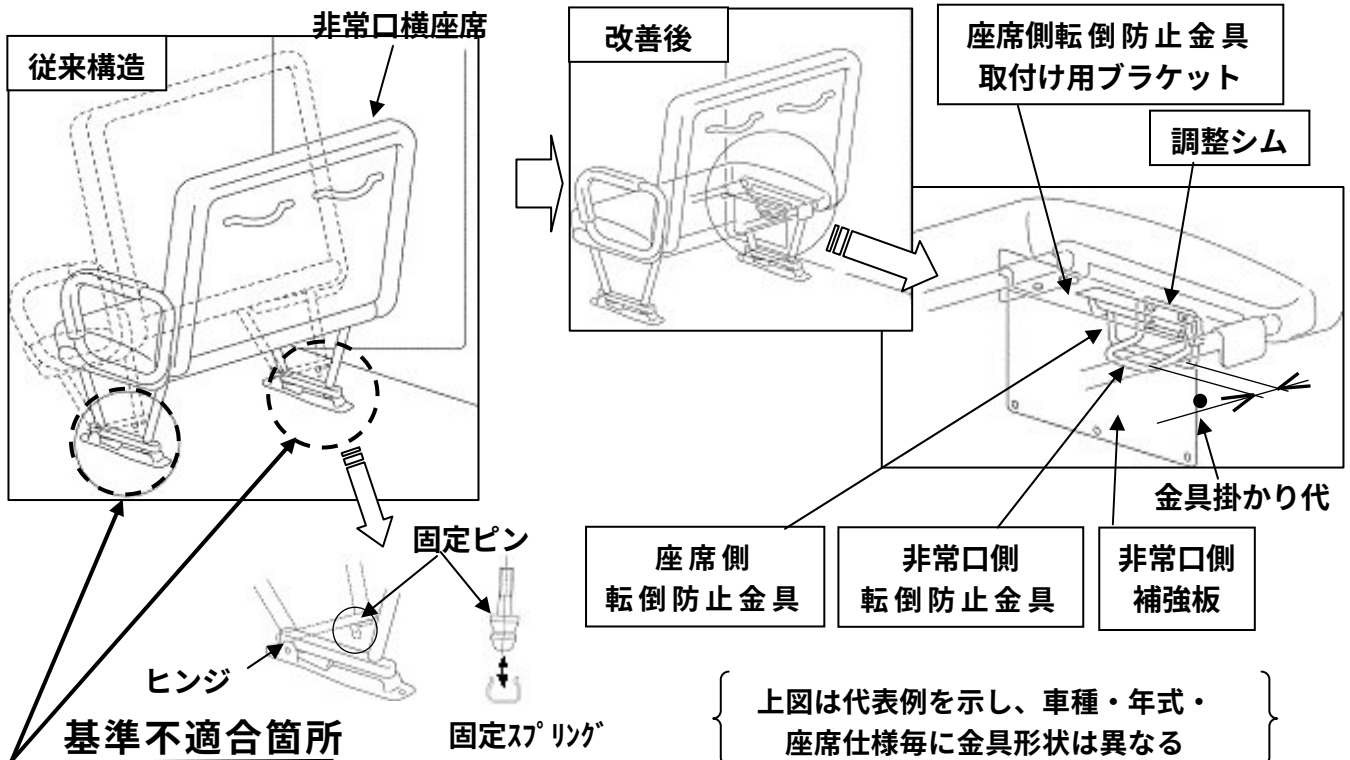

バスの非常口横の前転倒式座席において、転倒防止金具が取付けられていないものがある。
そのため、急ブレーキにより乗客が後方より当該座席に倒れかかるとヒンジの固定が外れ、最悪の場合、座席が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、転倒防止金具を追加する。

注：□ は、追加部品を示します。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に白色の丸いシールを貼付ける。