


改善箇所説明図

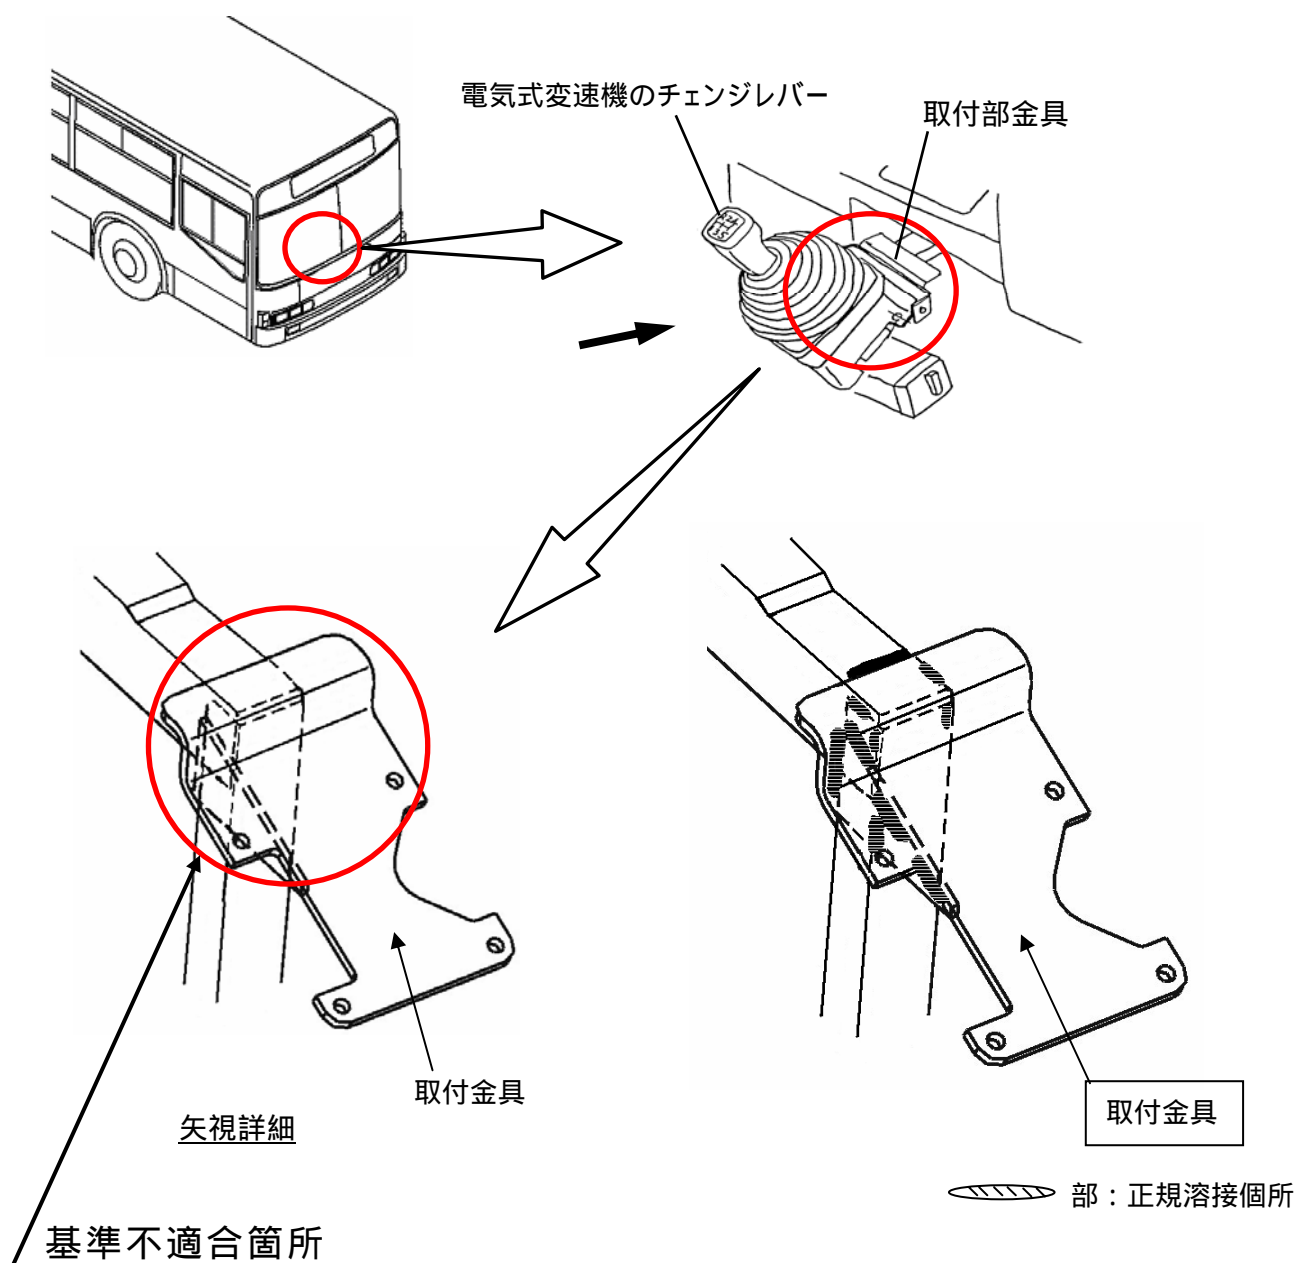

電気式変速機のチェンジレバー取付金具の溶接が不適切なため、変速操作により、当該取付金具の溶接がはがれて、チェンジレバーがぐらつくものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、チェンジレバーが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該取付金具の溶接補修を行う。

注：□ は補修部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「HB-14」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。