


改善箇所説明図

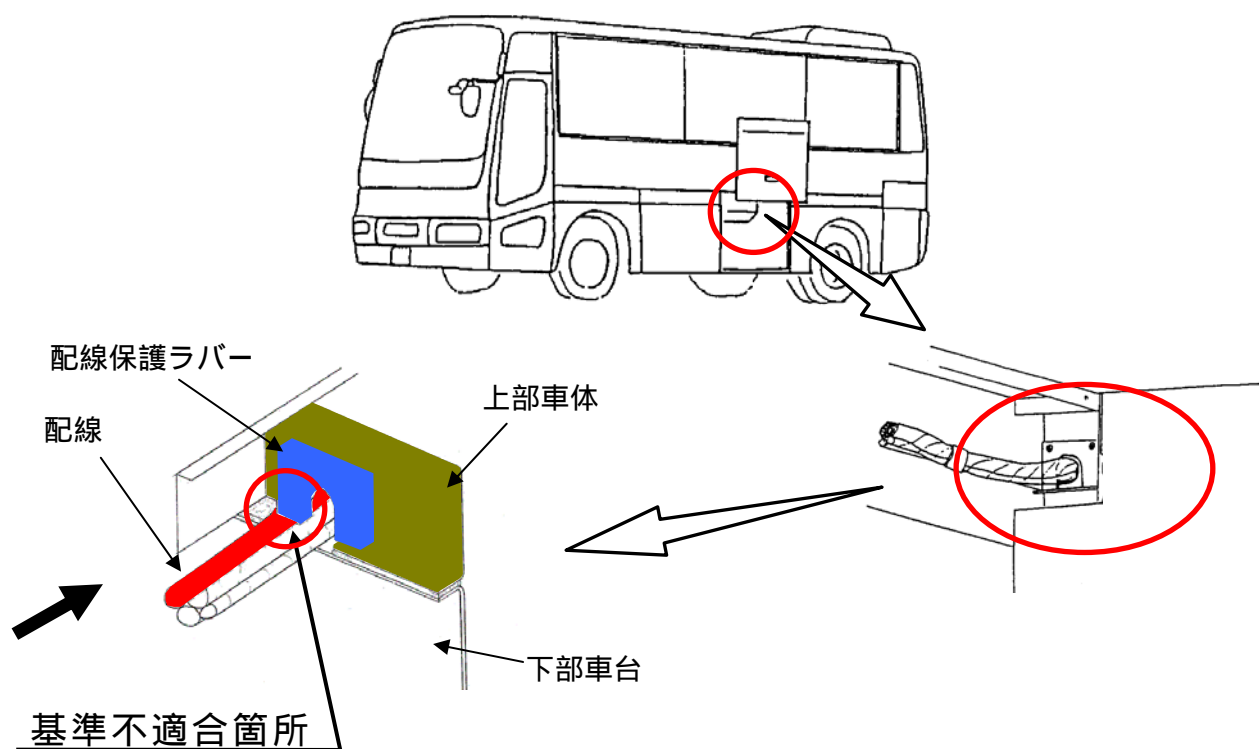

車両中央部の電気配線の組付けが不適切なものがあるため、配線が車体に挟まれているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の車体の振動により、当該配線の被覆が損傷、短絡し、最悪の場合、配線が焼損し、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線を点検、挟まれているもの及び損傷のあるものは、配線を補修する。

注：□は、追加及び交換部品を示します。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「MB-05」の文字が記載された白黄色シールを貼り付ける。