


改善箇所説明図

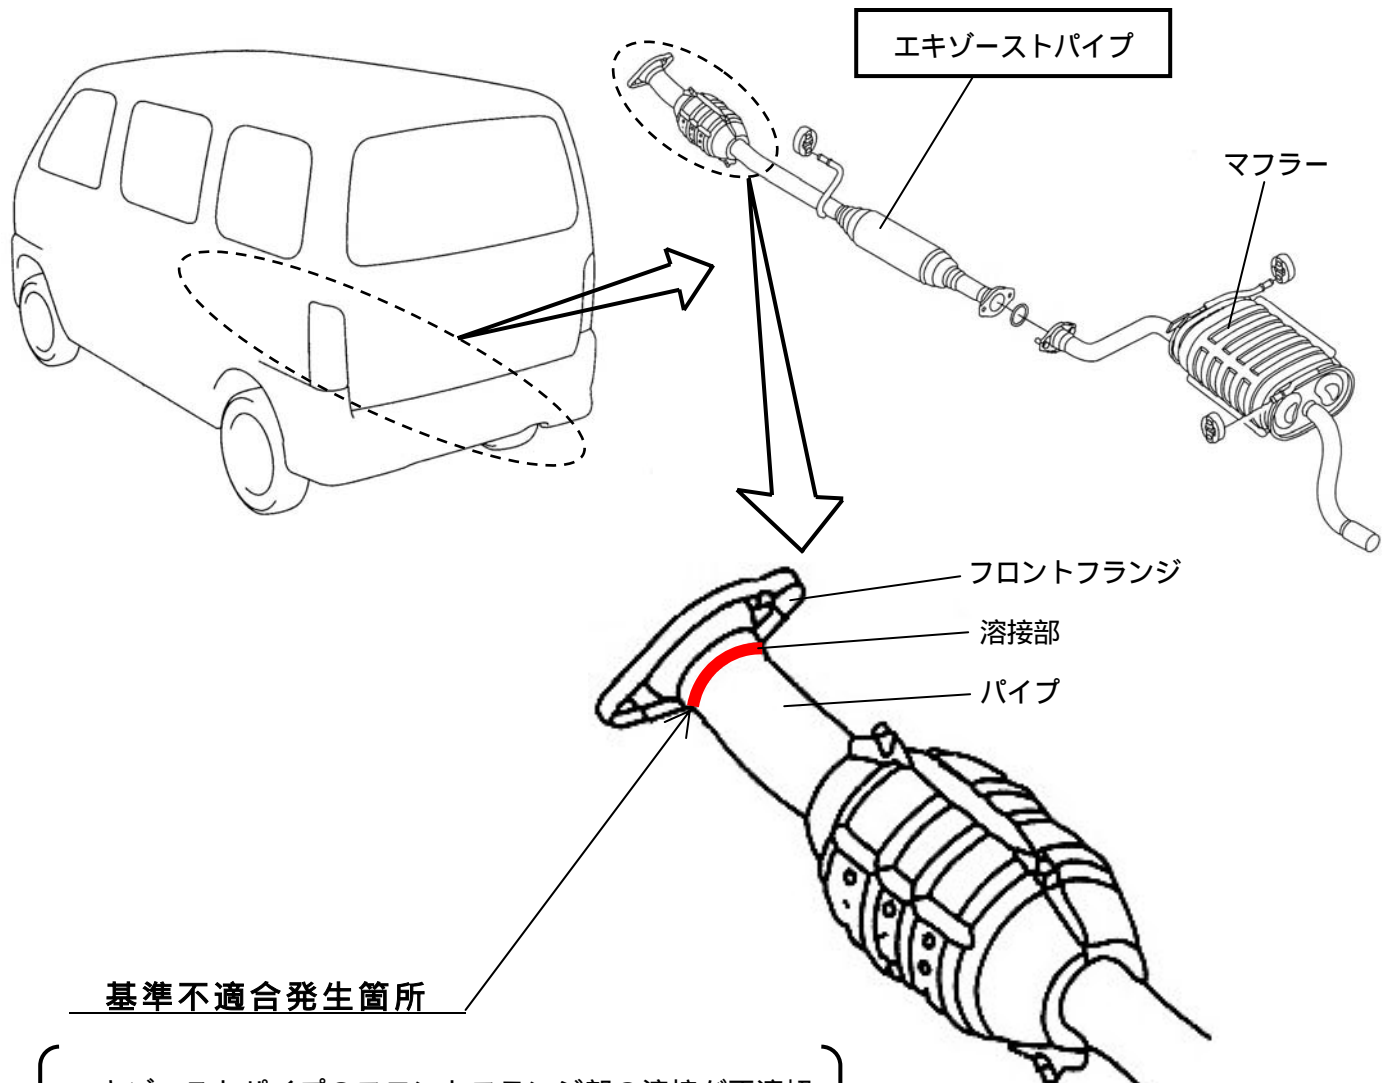

エキゾーストパイプのフロントフランジ部の溶接が不適切なため、溶接強度が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動により溶接部が剥れ、排気ガスが漏れて騒音が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、エキゾーストパイプを良品と交換する。

識別：ID プレートの下部に緑色のシールを貼付する。

注： は交換部品を示す。