
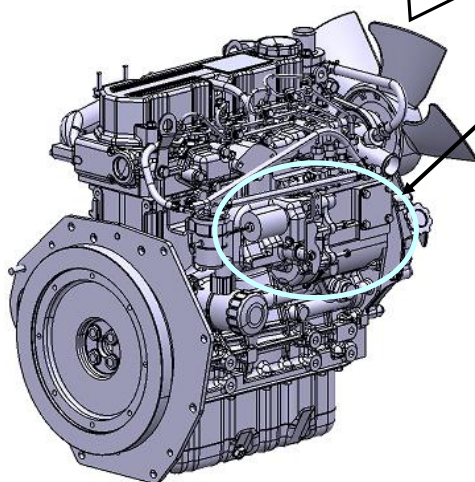



改善箇所説明図

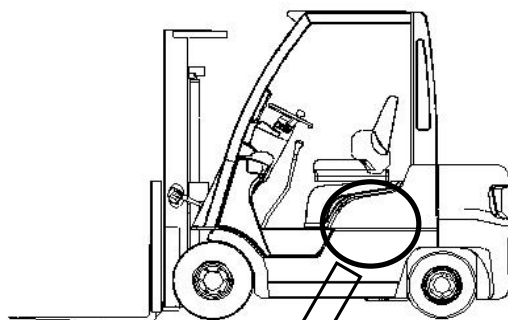

基準不適合発生箇所

エンジンの燃料噴射量を制御するタイロッドにおいて、脱落を防止するタイロッドスプリングの強度が不足しているため、エンジン停止を繰り返し行くと、当該スプリングが折損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、タイロッドスプリングが外れてタイロッドが脱落し、最悪の場合、エンジン回転が上昇したままとなり、エンジンの停止ができなくなるおそれがある。

交換部品

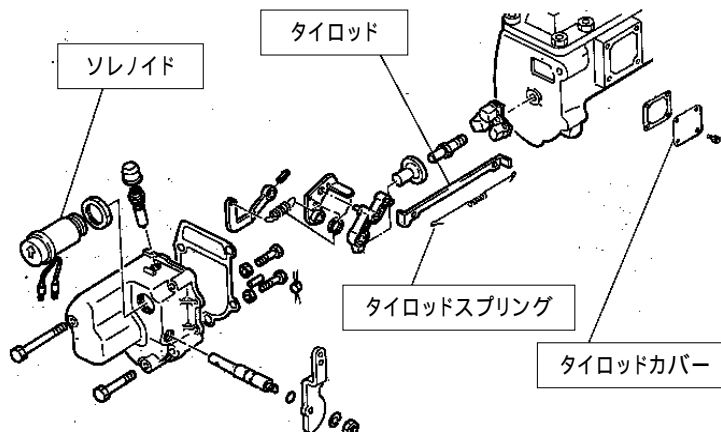

注：□は交換部品を示す。

改善の内容 ; 全車両

1. タイロッドカバーを対策品と交換する。
2. バネ力を低減した対策品のソレノイドに交換する。
3. タイロッドを対策品と交換する。
4. タイロッドスプリングを新品と交換する。

識別 ; ソレノイド上面に白ペンを塗布する。