


改善箇所説明図

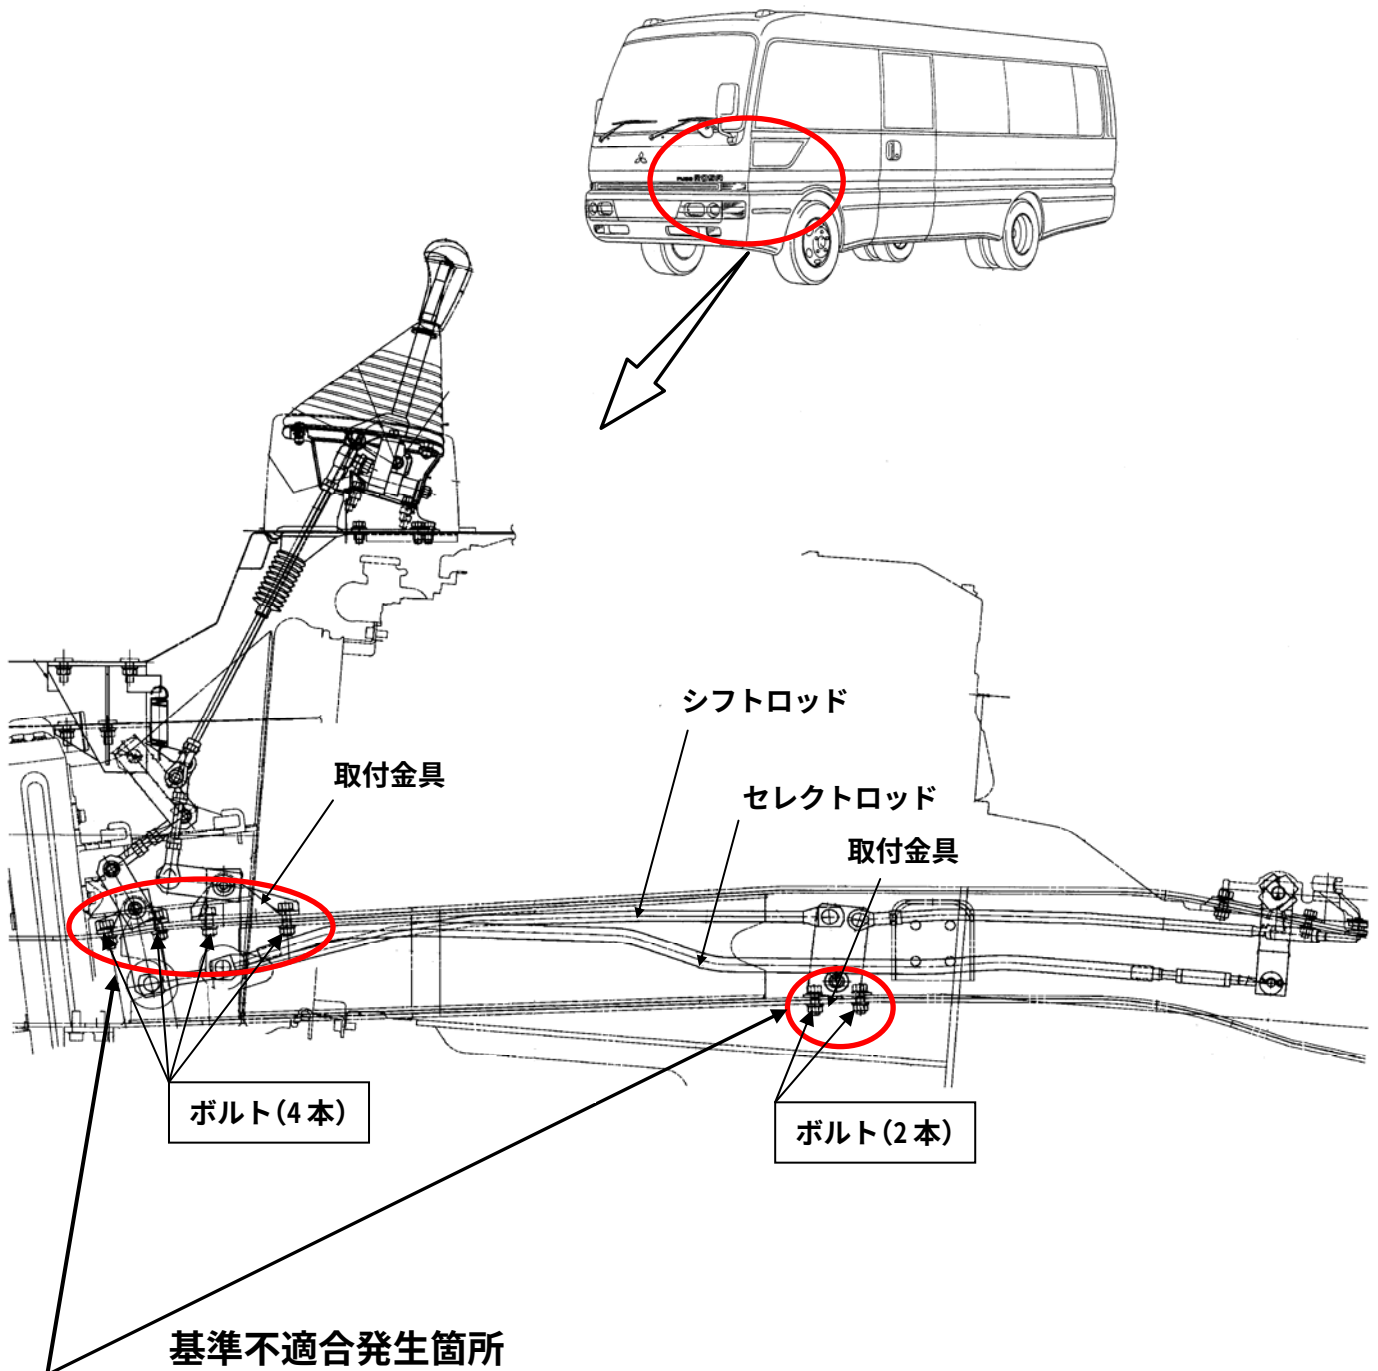

変速機のシフト及びセレクトロッドの取付金具固定ボルトの締付けが不適切なため、当該ボルトが弛んでいるものがある。そのため、この状態で使用を続けると、当該ボルトが外れ、最悪の場合、変速不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルトを新品と交換し、正規トルクで締め付ける。

注：□ は、点検部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセルペダル右部壁面(車両銘板下部)に「LB-05」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。