


改善箇所説明図

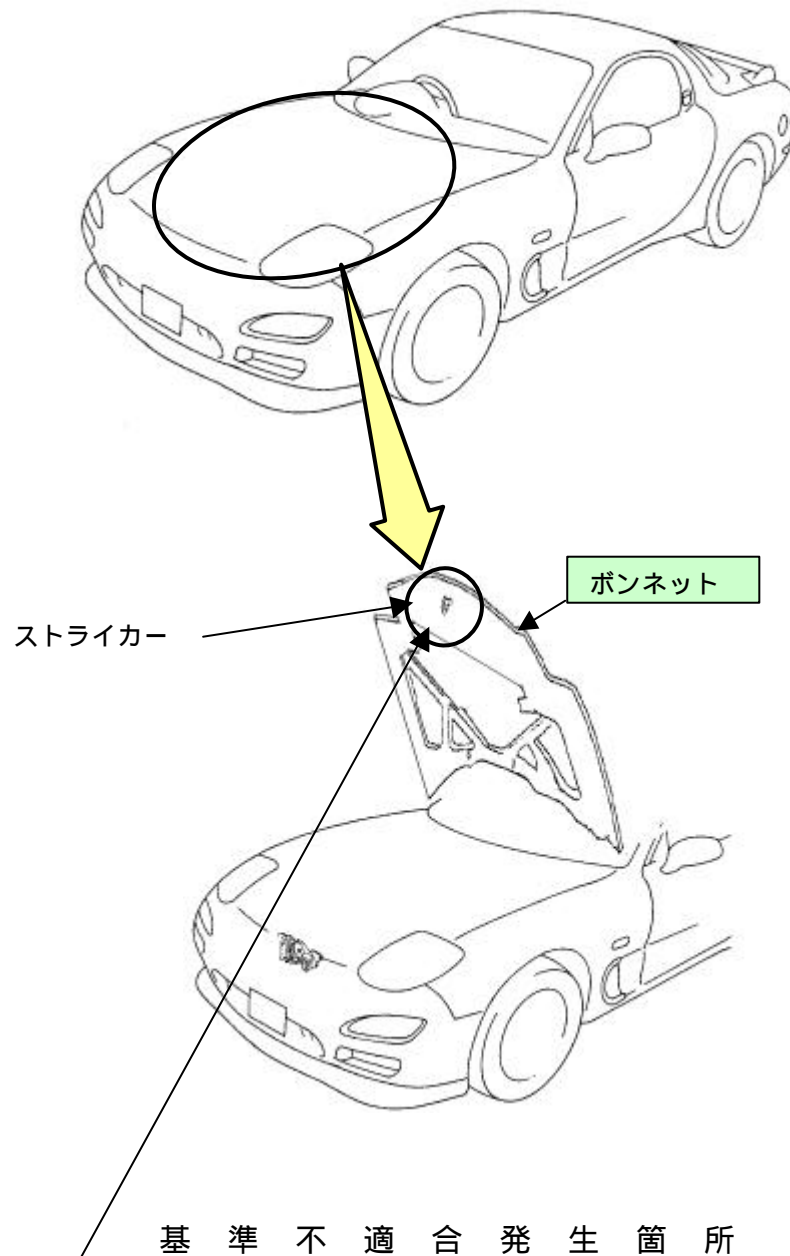

ボンネットを車体に固定するロック装置において、ボンネットに取り付けられているストライカーの溶接が不十分なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ストライカーの溶接部が剥がれることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ストライカーがボンネットから外れ、走行中にボンネットが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、ボンネットを良品と交換する。

識別：運転席ドア・ロア・ヒンジ取付けボルトに黄ペンを塗布し識別する。

注： 内は交換品を示す。