


改善箇所説明図

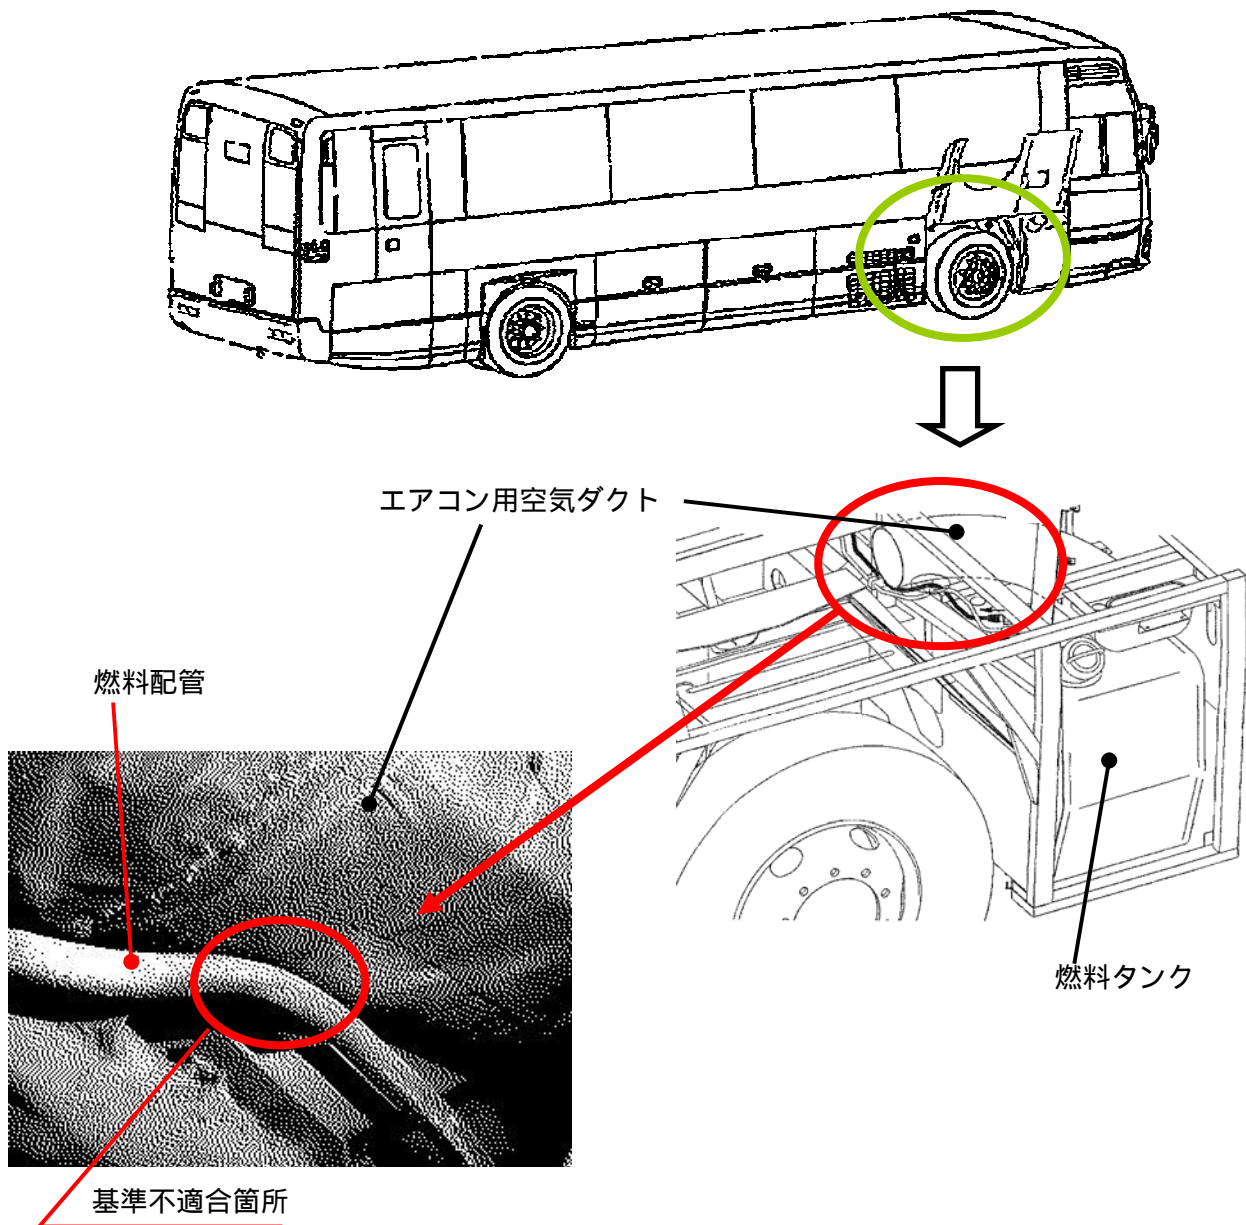

燃料タンクからエンジンへの燃料配管の取り回しが不適切なため、燃料配管がエアコン用空気ダクトと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料配管が摩耗し、最悪の場合、孔があき空気が混入し、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料配管とエアコン用空気ダクトとの隙間を点検し、隙間が小さいものは当該配管部について燃料配管を追加し、取り回しを変更する。

識別：燃料給油リッド内側に白色ペイントを塗布する。