


改善箇所説明図

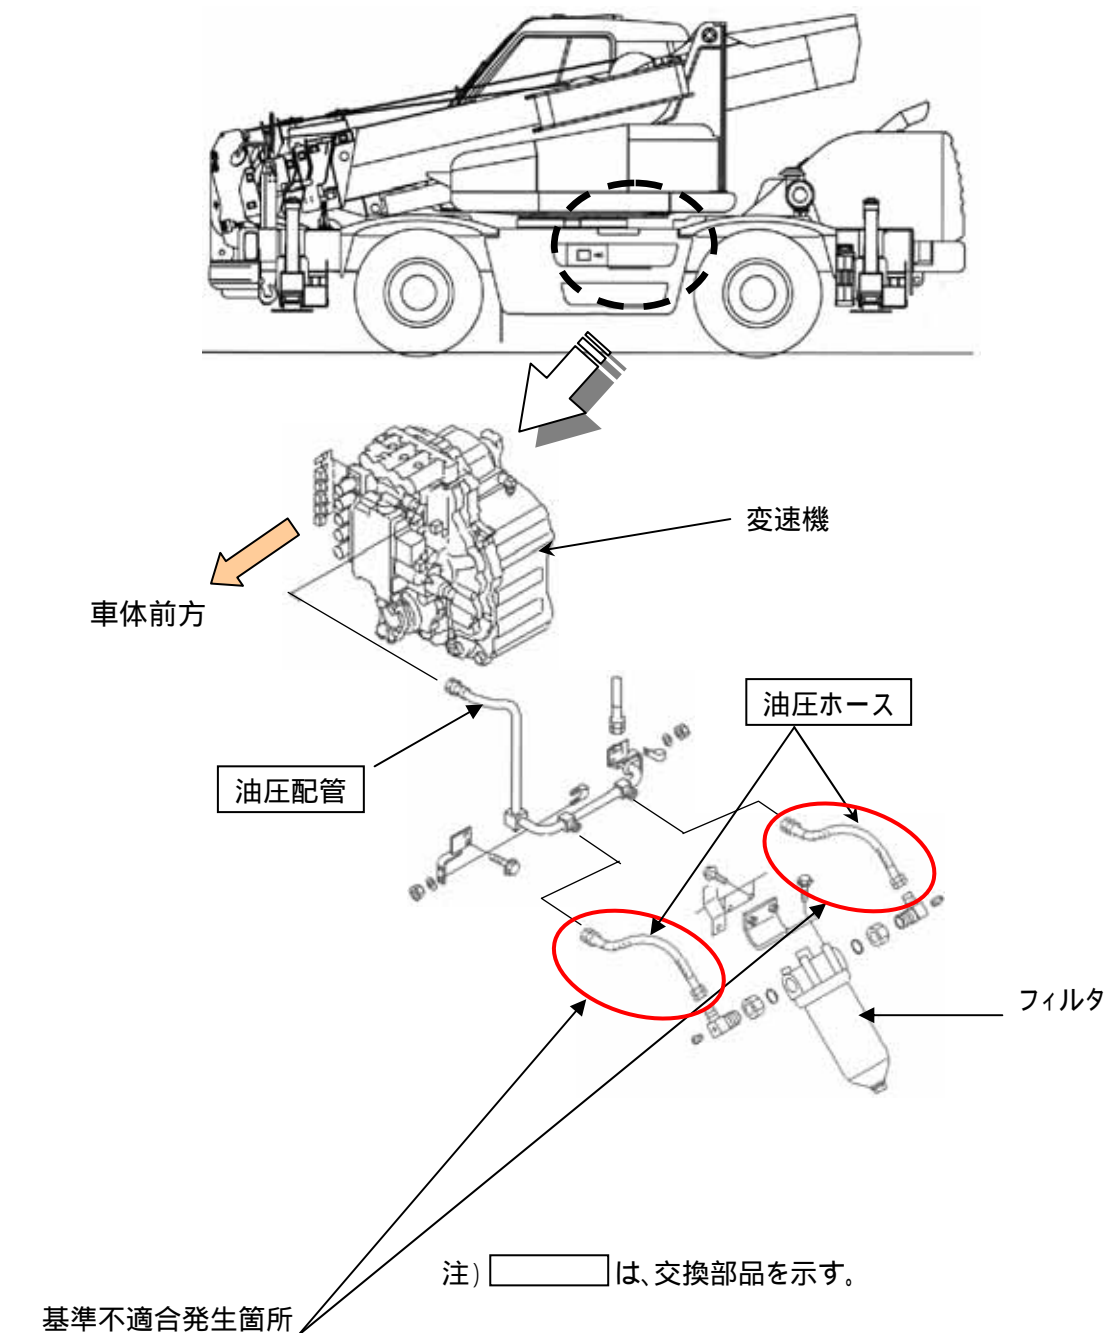

変速機において、油圧ホースの取り回しが不適切なため、組立時にホースの口金部に過度な力がかかっているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースに亀裂が入り、最悪の場合、作動油が漏れ、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容：全車両、油圧ホース及び油圧配管を対策品に交換する。

識別：油圧ホース及び油圧配管の口金部に白色ペイントを塗布する。