


改善箇所説明図

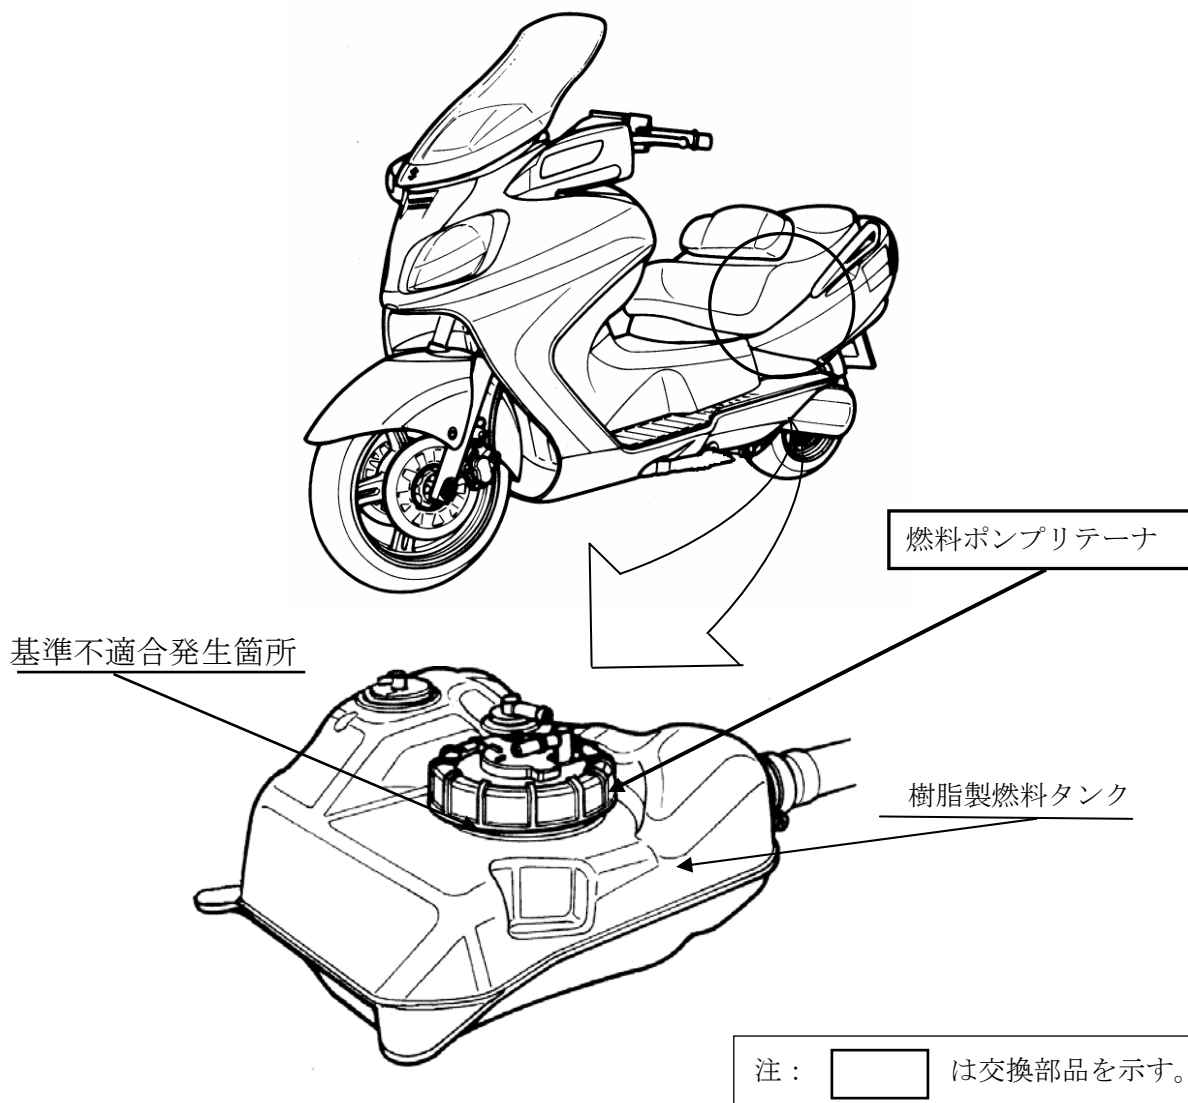

樹脂製燃料タンクにおいて、燃料ポンプリテーナ（燃料タンクに燃料ポンプを固定する保持具）の締め付けが不適切なため、確実に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが膨潤した際に燃料タンクが燃料ポンプリテーナを変形させ、燃料タンクと燃料ポンプリテーナの気密性が低下して燃料が漏れるおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ポンプリテーナを新品と交換し正規トルクで締め付ける。

識別： 黄色のシールをシート底面に貼り付ける。