


改善箇所説明図

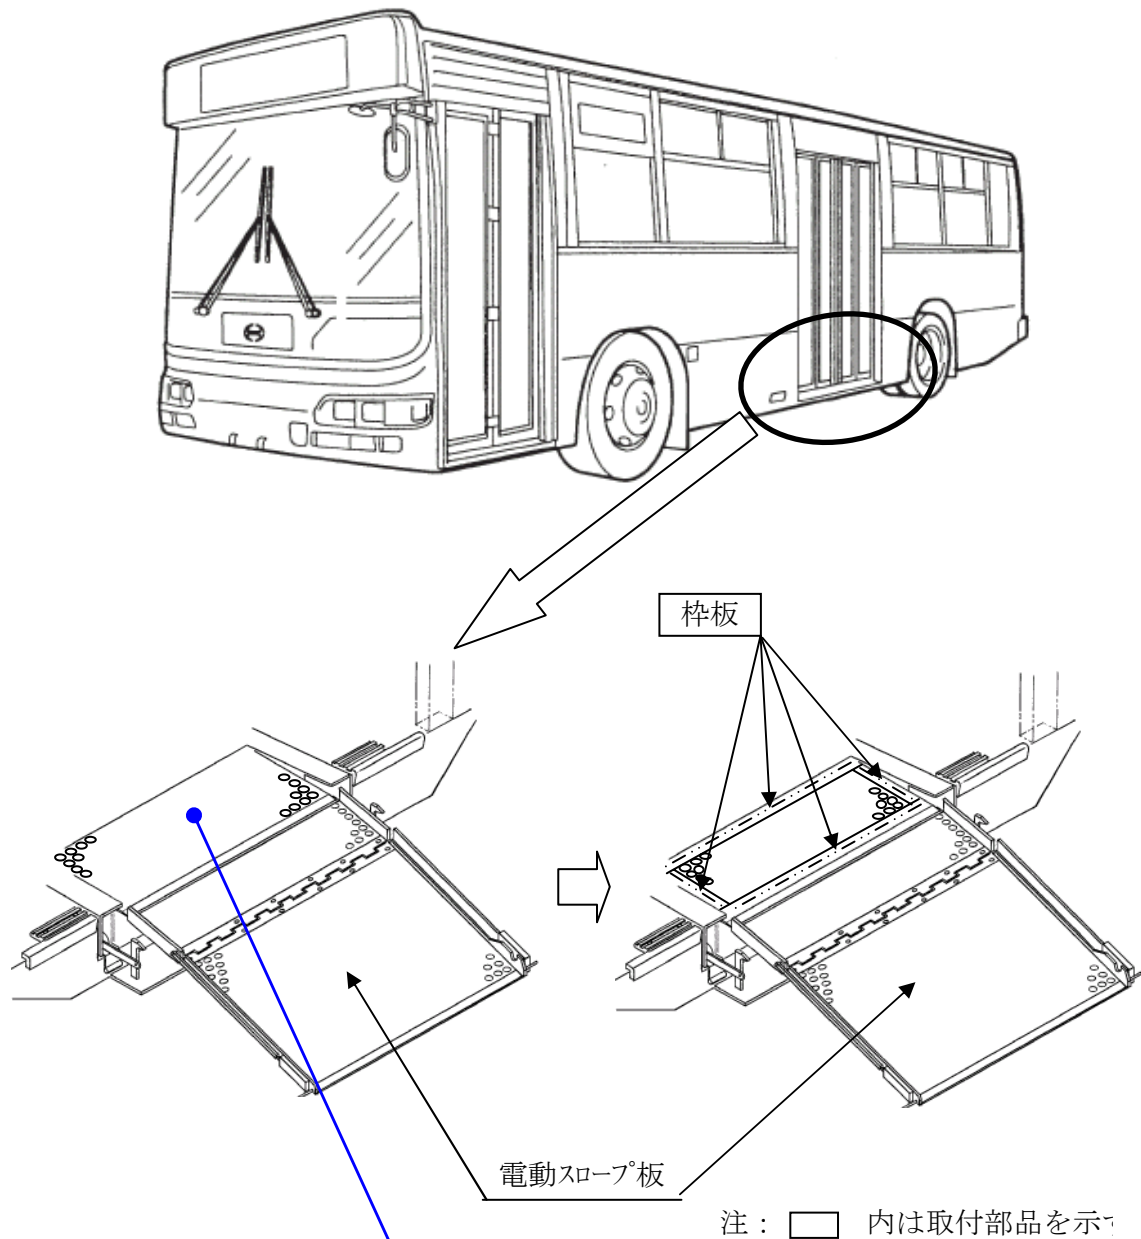

基準不適合発生箇所

電動式スロープ板を装着したノンステップバスにおいて、乗降口のマットの接着が不適切なため、当該マットが剥がれるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、足をかけた際に剥がれたマットが滑り、乗降客が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該マットに枠板を取り付ける。

識 別

改善済車には、ネームプレート右上側のビス頭部に黄色ペイントを塗布する。



す。

、

)