


改善箇所説明図

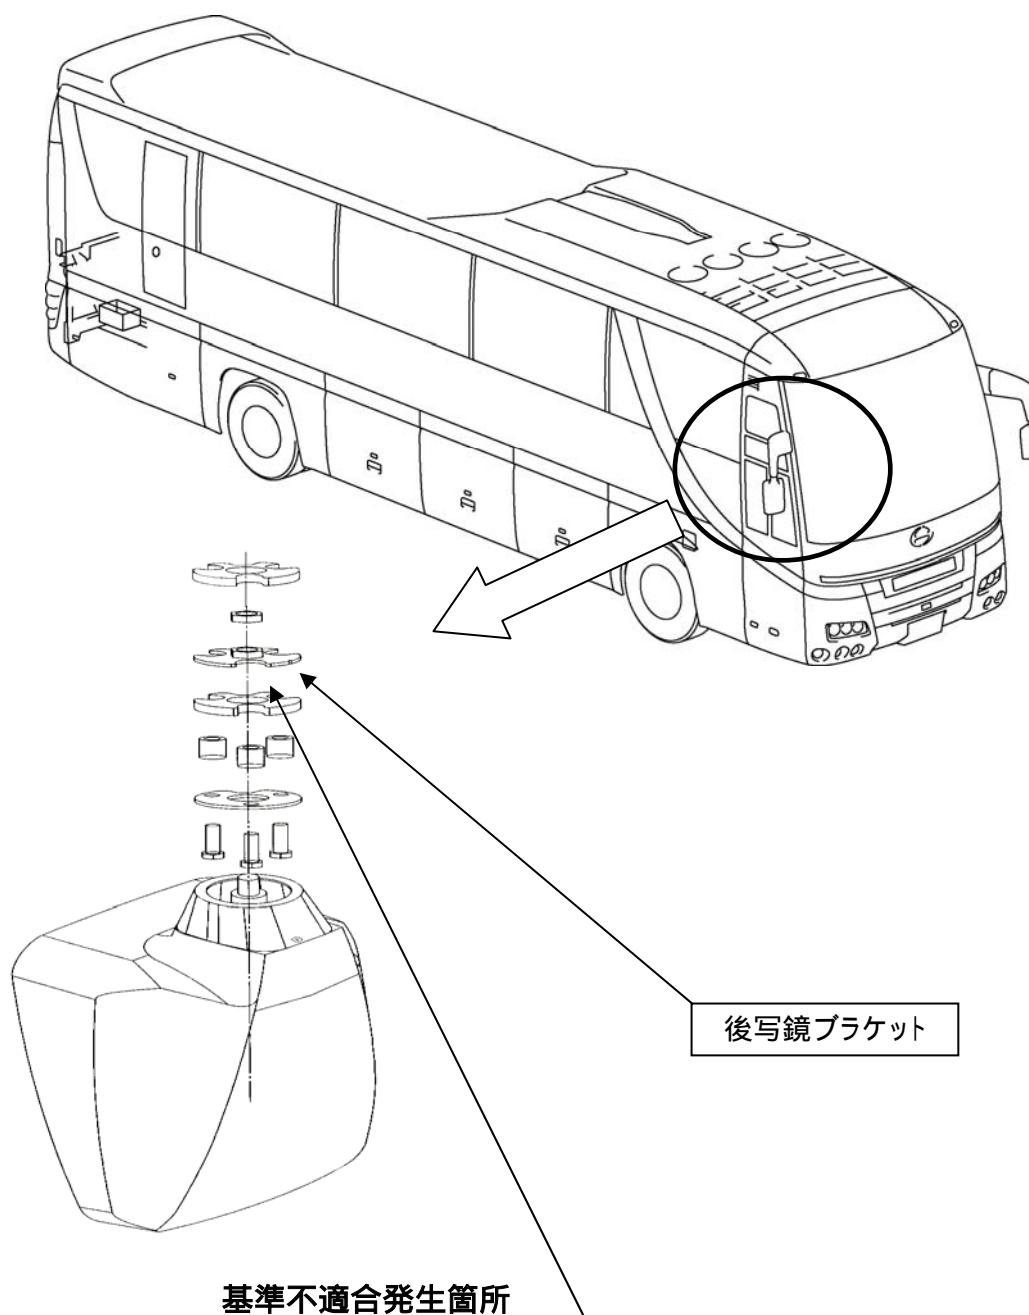

右側後写鏡の角度を保持するナットのブラケットへの溶接が不適切なため、溶接が剥がれ当該後写鏡の角度が変わり、後方視界が確保できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、右側後写鏡ブラケットを対策品と交換する。

部品は交換部品を示す。

識別；改善済車両には、乗降口の車両番号プレート左上に黄色ペイントを塗布する。