


改善箇所説明図②

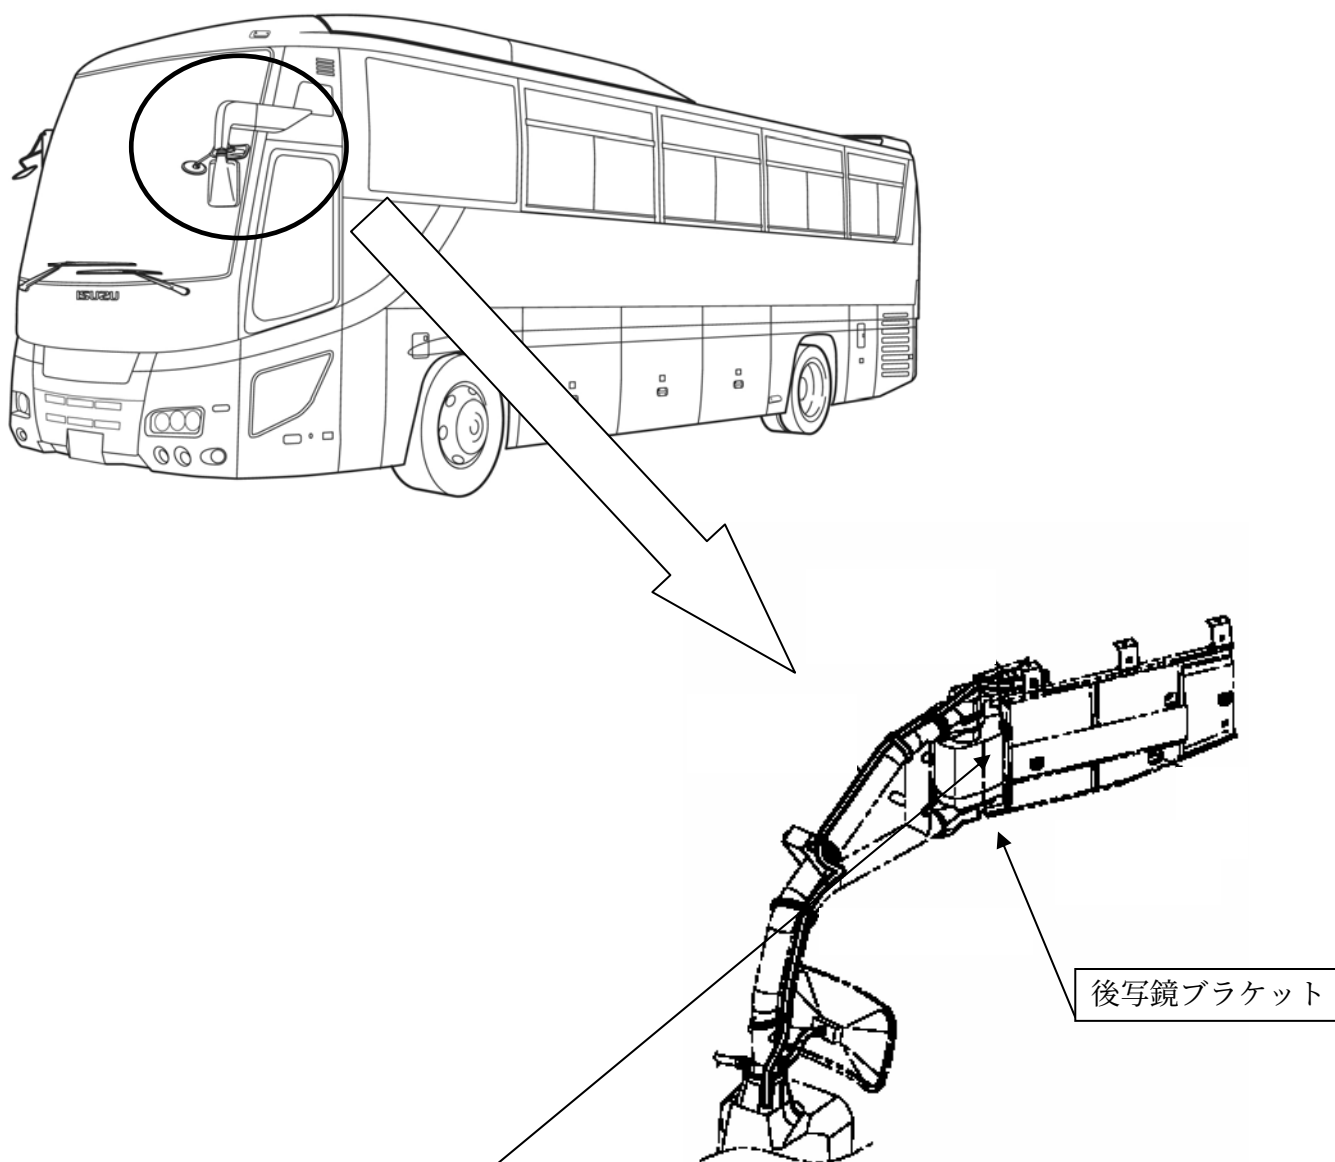

基準不適合発生箇所

左側後写鏡を取り付けるステーのブラケットの形状が不適切なため、車体側のブラケットとの間に隙間が生じて、ボルトを締め付けた際にステー側のブラケットに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該後写鏡が脱落するおそれがある。

改善の内容: 全車両、左側後写鏡ブラケットを対策品と交換する。

識別: 乗降口の車両番号プレート左上に黄色ペイントを塗布する。

 部品は交換部品を示す。