


－ 改善箇所説明図 －

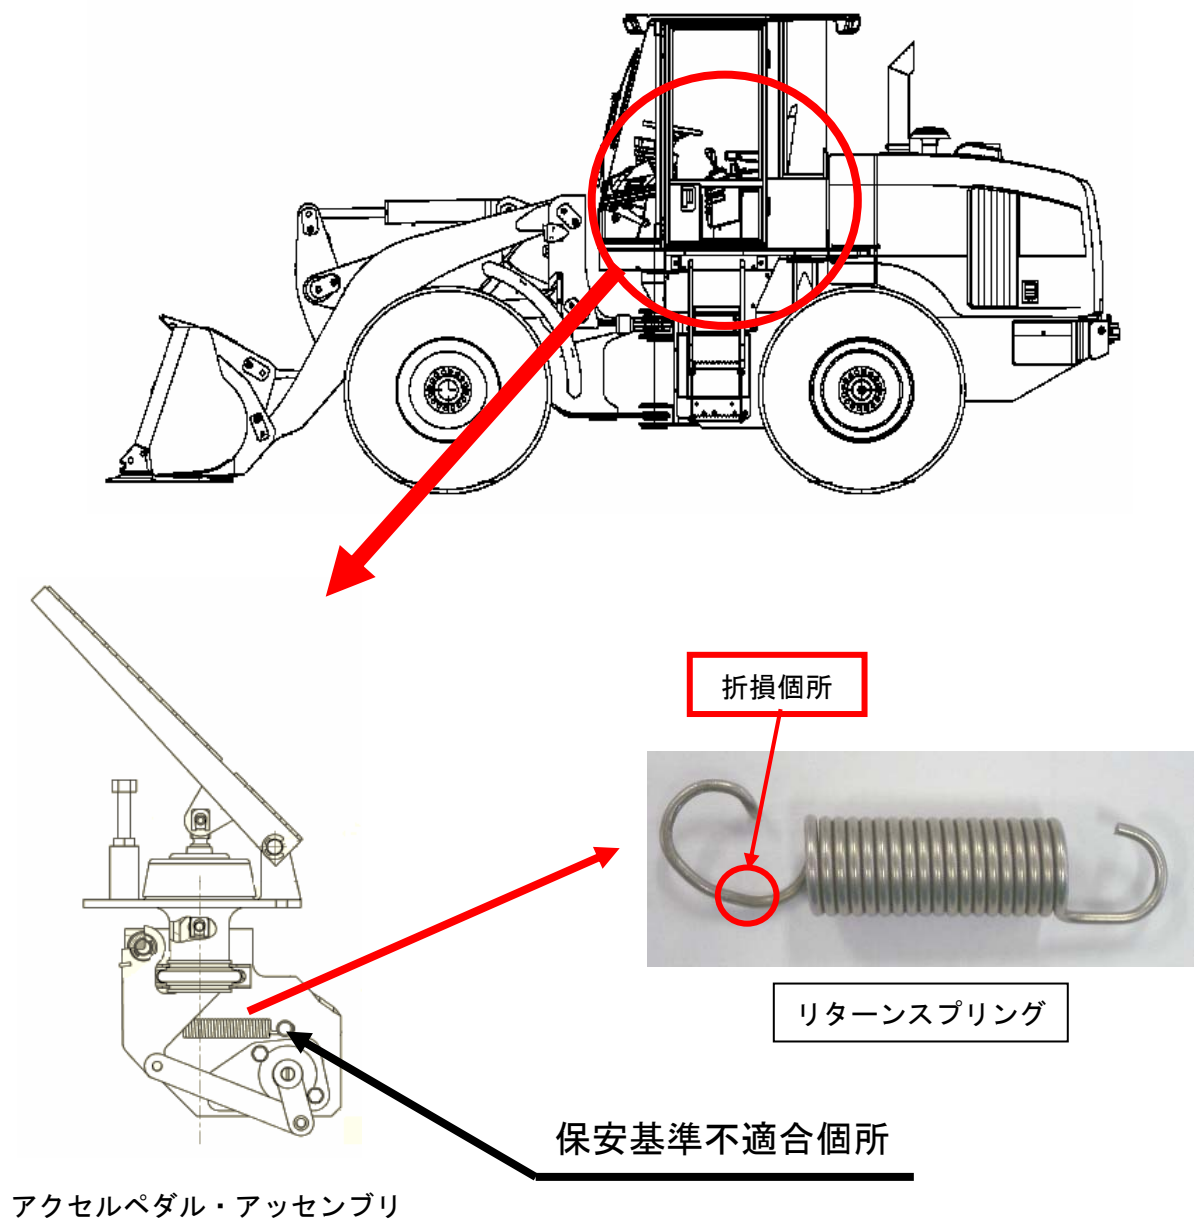

アクセルペダルに装着されているリターンスプリングの製造方法が不適切なため、フック部に傷がついているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該スプリングが折損しアクセルペダルが踏込まれたまま戻らなくなり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リターンスプリングを良品と交換する。

識別：対策済み車両には、リターンスプリングに白ペンキを塗布する。

注： は、交換部品を示す。