

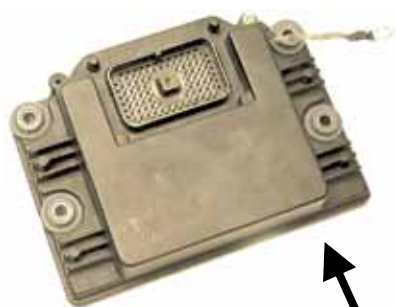


- 改善箇所説明図 -

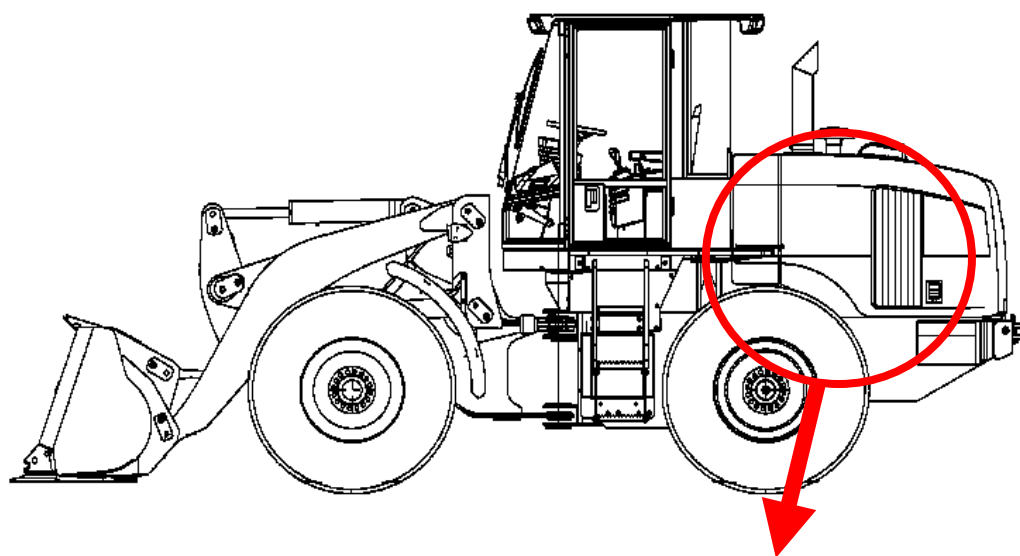

電子制御コントローラ

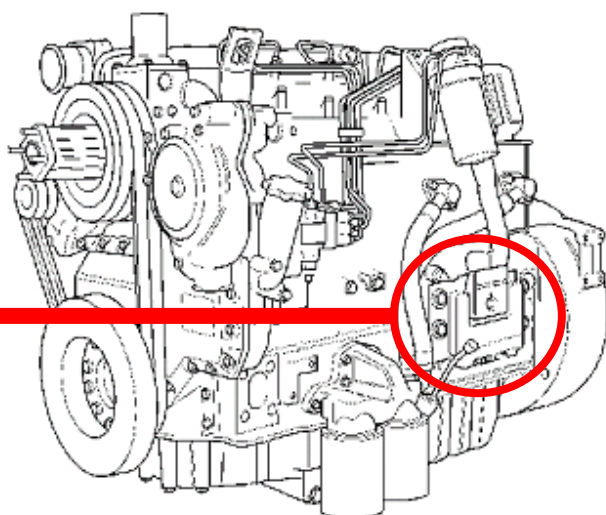

エンジン・アッセンブリ

基準不適合発生箇所

エンジンの電子制御コントローラのプログラムが不適切なため、短時間に過剰なアクセル操作を行うと、エンジン回転数制御が不能となり、キースイッチでエンジン停止が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：対策済み車両には、エンジンの電子制御コントローラ側面に白ペンキを塗布する。