


改善箇所説明図

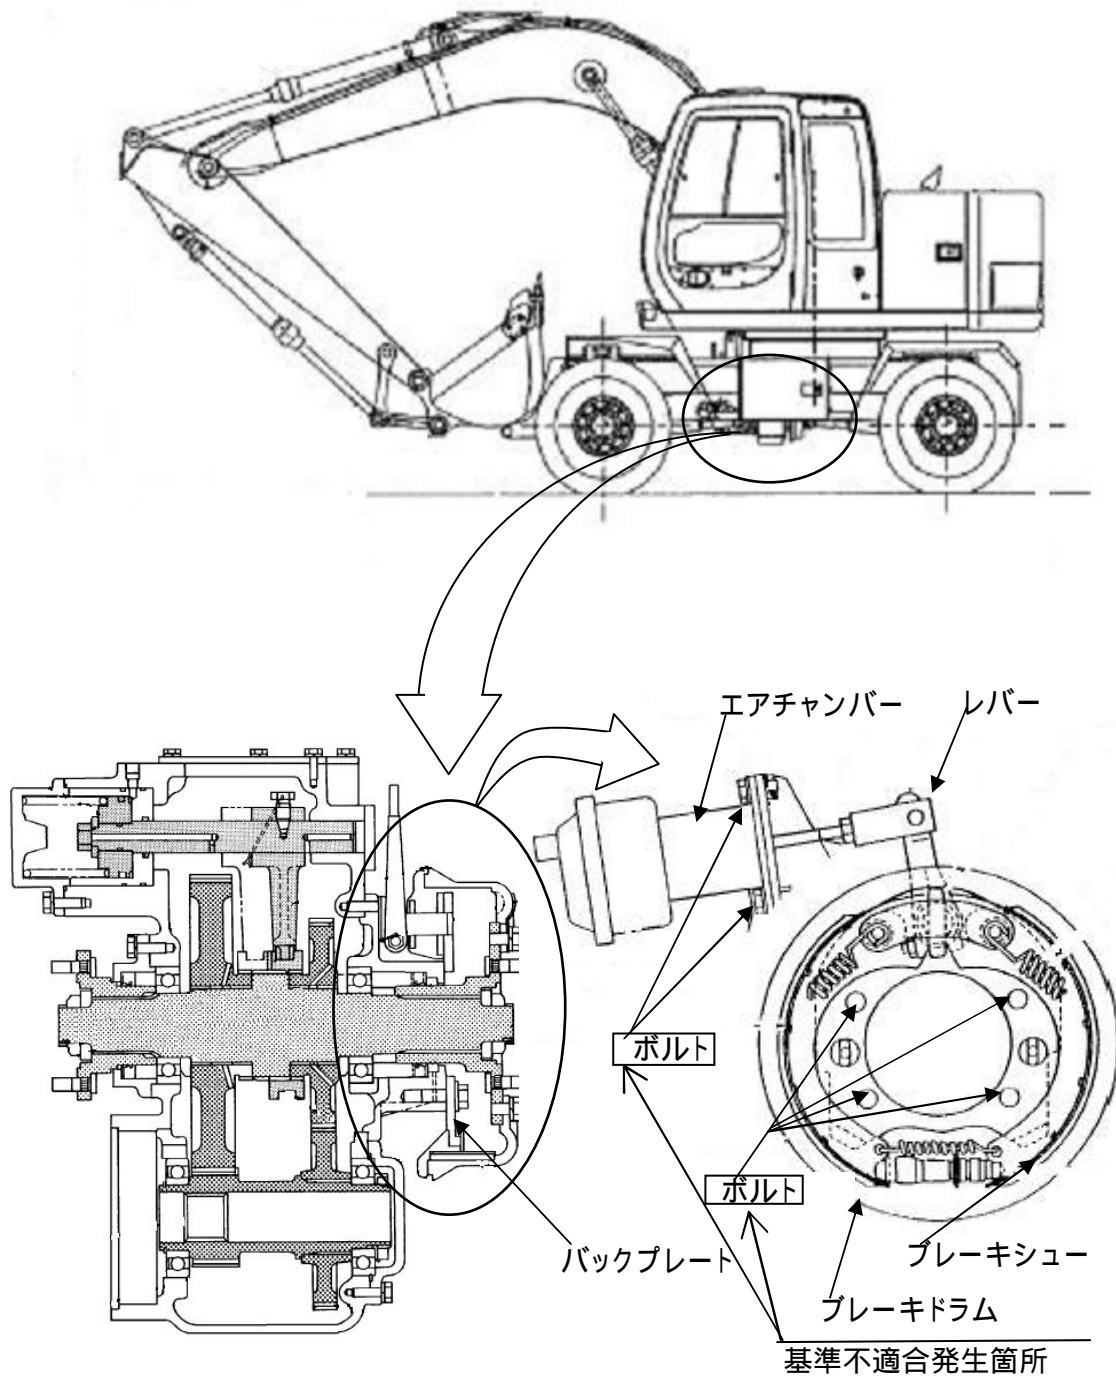

走行ミッション

駐車ブレーキにおいて、エアチャンバー及びバックプレートの取付けボルトに熱処理を行っていないものが混入し、強度が不足しているため、当該ボルトが破損する恐れがある。そのため、バックプレートが外れ、駐車ブレーキが効かなくなる。または、駐車ブレーキが解除されなくなり、ブレーキシューが焼損するおそれがある。

改善内容
全車両、取付けボルトを良品に交換する。

注: は交換部品を示す。