


改善箇所説明図

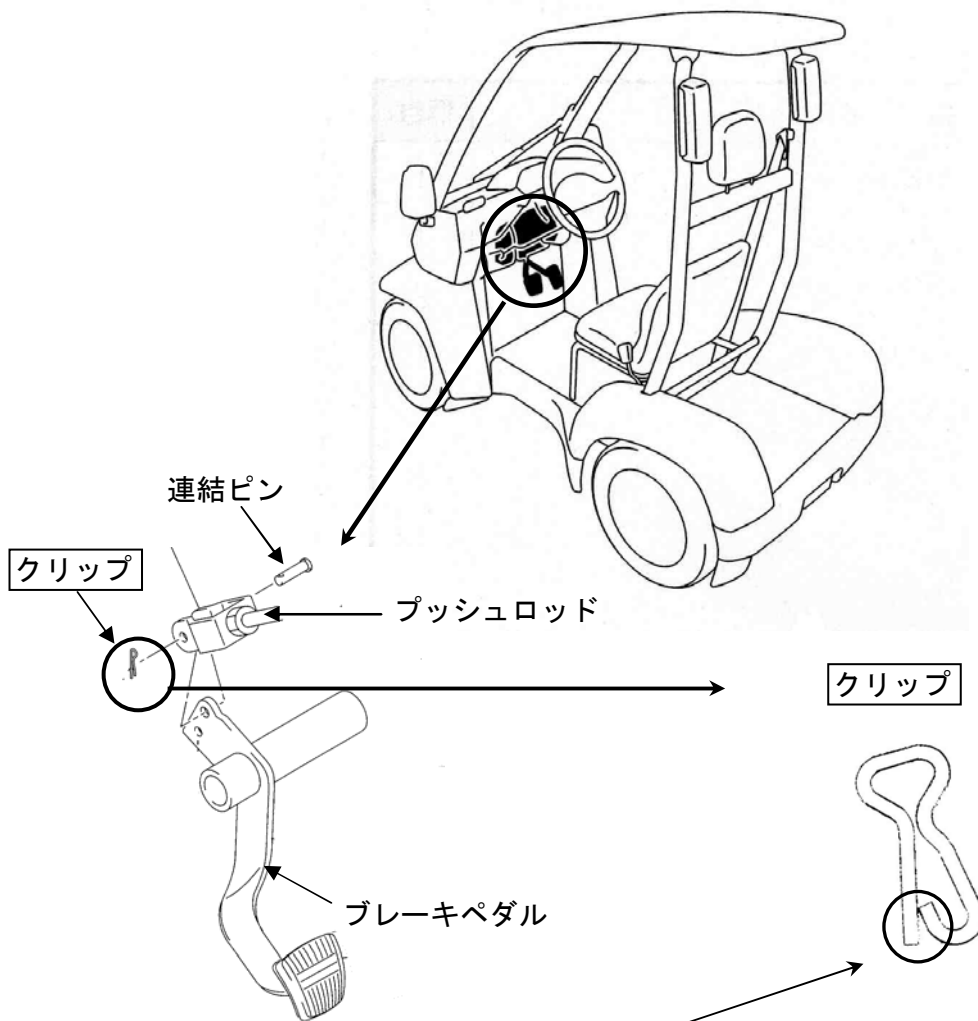

注： は交換部品を示す。

不具合発生箇所

ブレーキペダルとプッシュロッドをつなぐ連結ピンの脱落防止のため使用しているクリップの組付けが不適切なものがあり、クリップが脱落することがある。
そのため、連結ピンが外れ、最悪の場合、プッシュロッドがブレーキペダルから外れて、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、クリップを新品に交換する。

識別

ブレーキペダル左に白ペイントを塗布する。