


改善箇所説明図

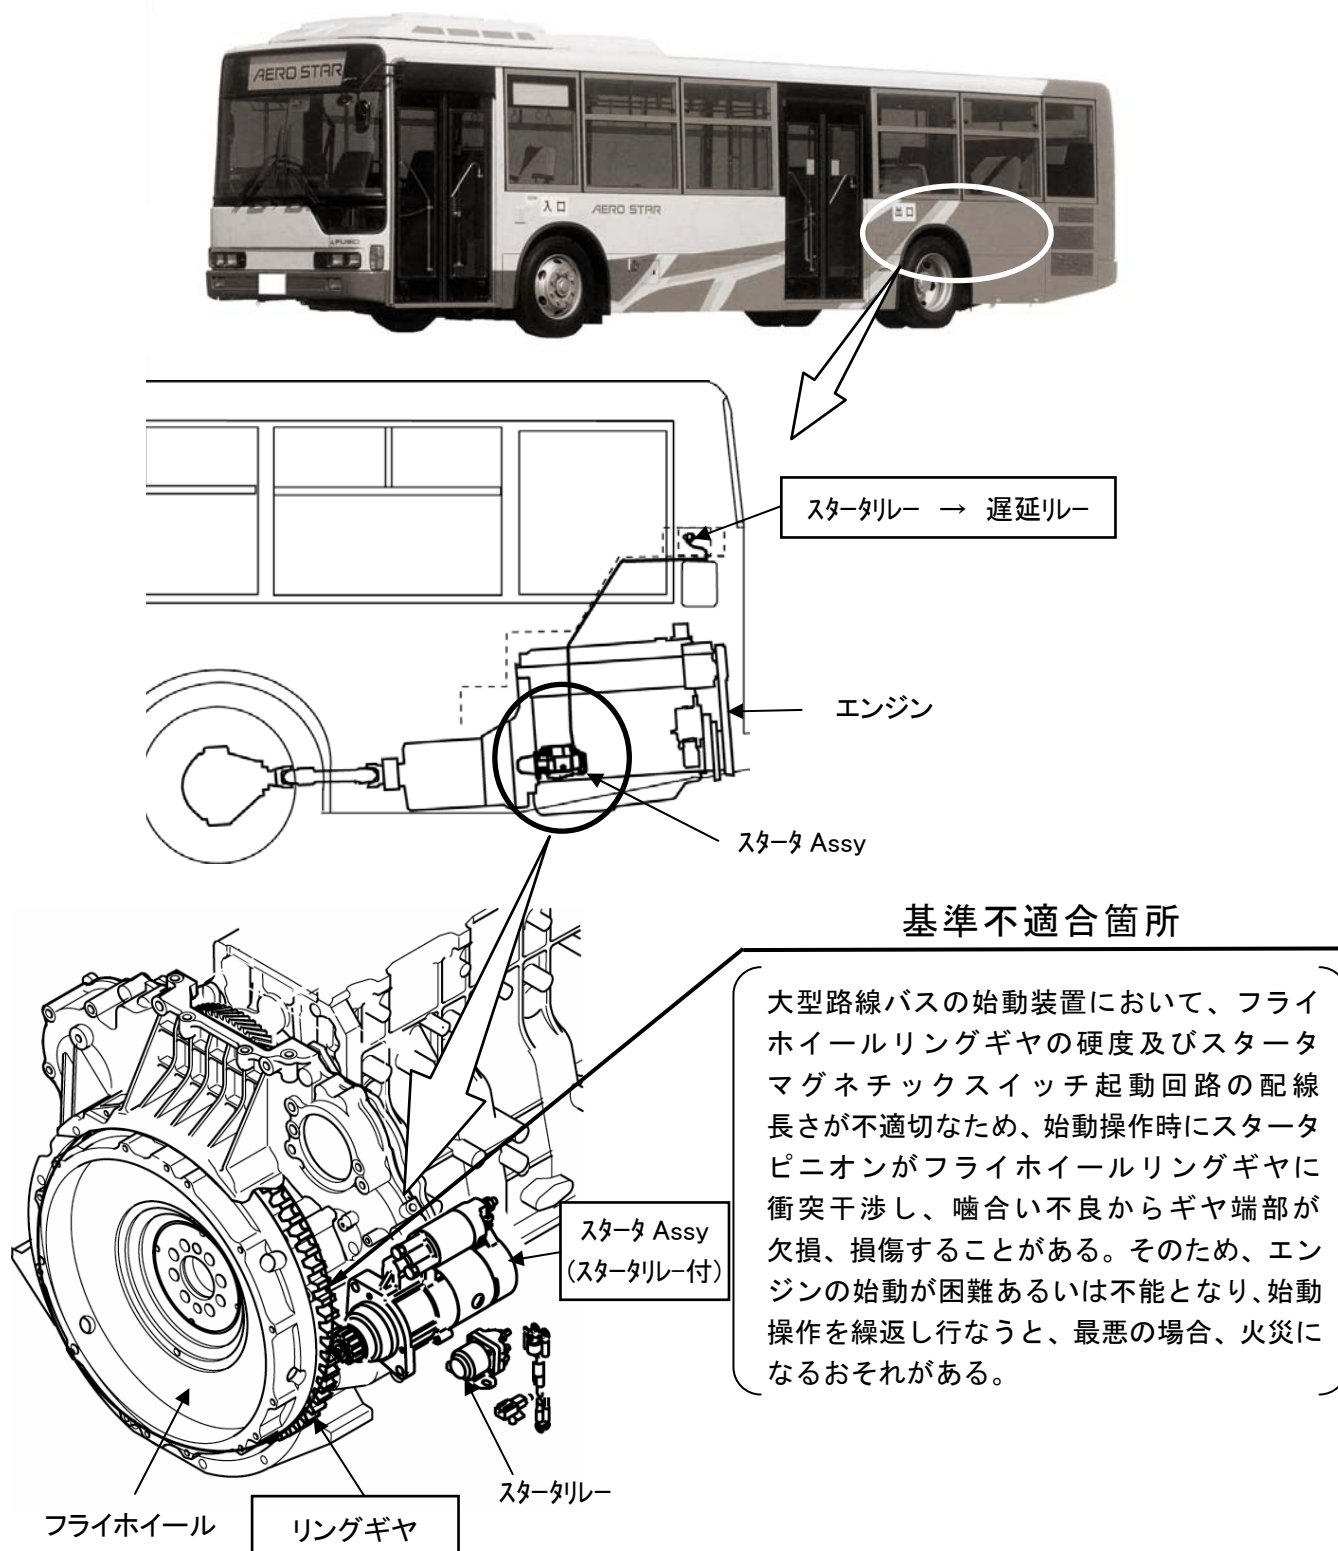

改善の内容

スターター式を対策品（スタータリレー付）と交換するとともに、遅延リレーを追加装着する。
また、フライホイールリングギヤのギヤ面を点検し、異常が認められた場合は新品と交換する。

注：□は、交換部品を示します。

識別：作業完了車には、左後部点検リッド内上隅部近辺の確認し易い位置に「HB-07」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。: