


改善箇所説明図

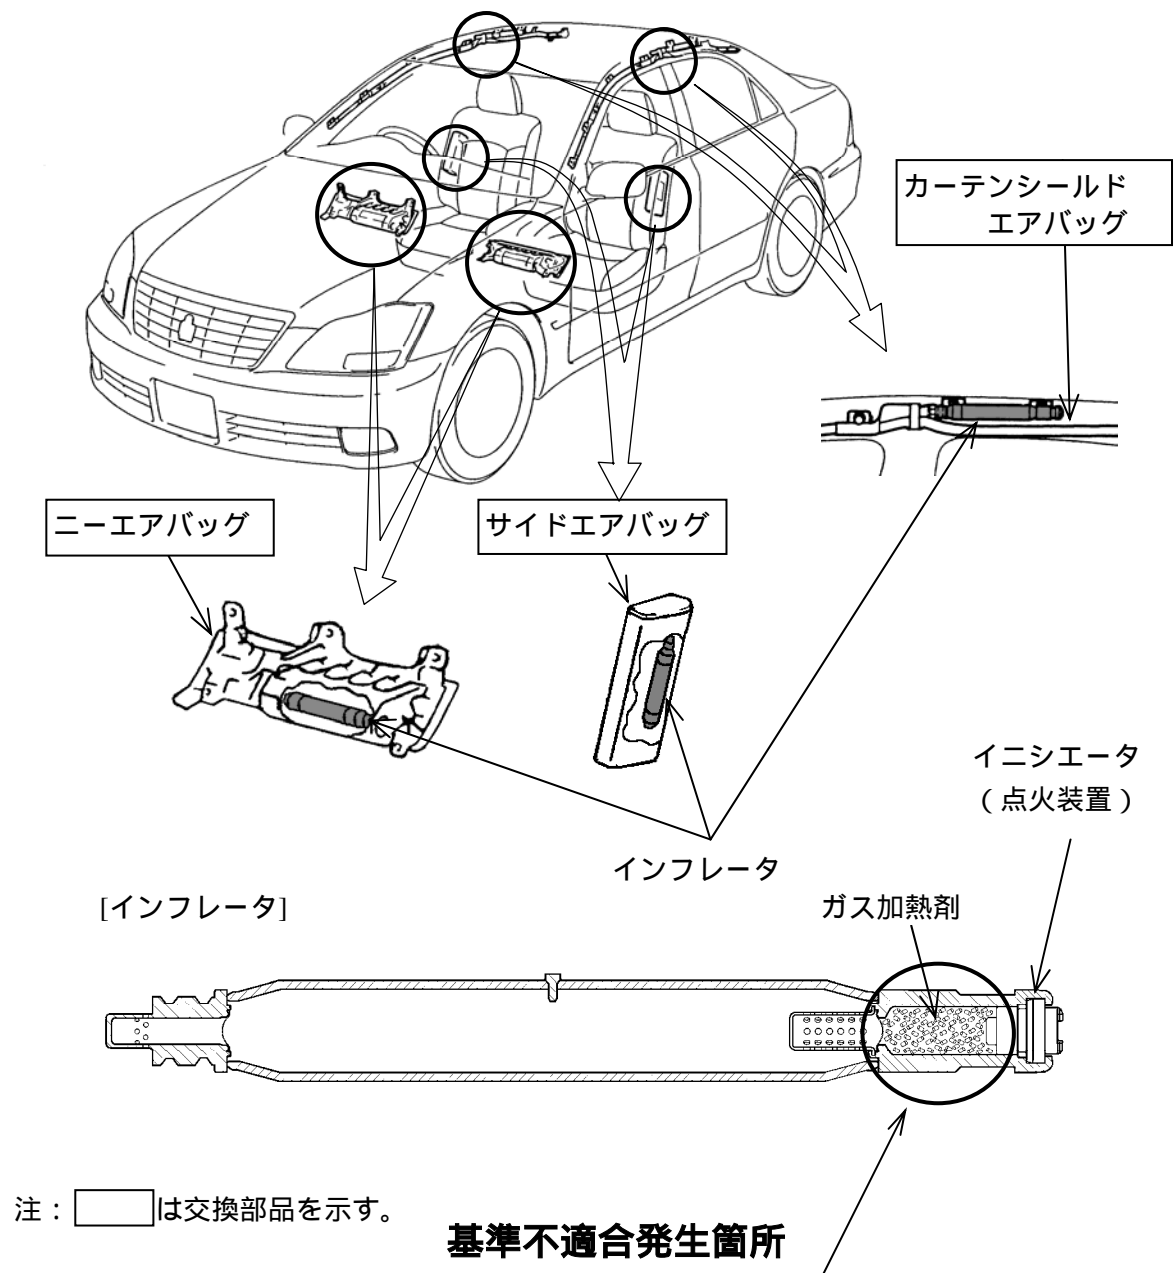

サイドエアバッグ、カーテンシールドエアバッグ、ニーエアバッグそれぞれのインフレーター（膨張装置）の組付工程が不適切なため、ガス加熱剤の充填量が不足しているものがある。そのため、エアバッグが作動するような衝撃を受けた際、ガスの膨張力が不足し当該エアバッグが展開せず、乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、該当するエアバッグ装置を良品と交換する。

識別

プリウス：改善済車両には車台番号打刻位置の左横に黄色ペイントを塗布する。

ヴィッツ：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル側面（サスペンション取付部前側）に黄色ペイントを塗布する。

他7車種：改善済車両には車台番号打刻位置の左上に黄色ペイントを塗布する。