


改善箇所説明図

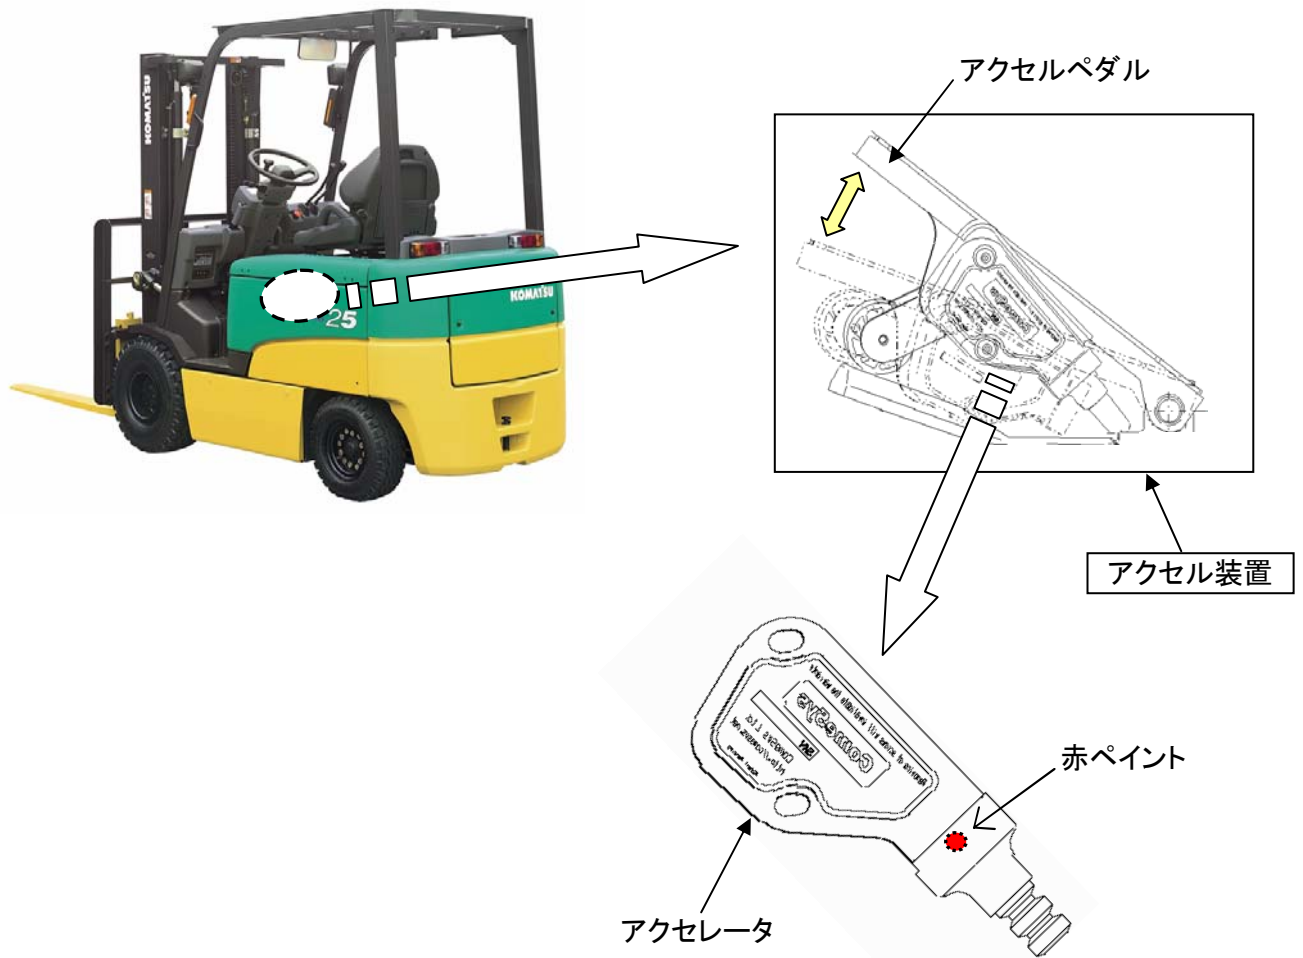

注: □ は交換部品を示す

基準不適合内容

電動式フォークリフトの車両走行速度を制御するアクセレータにおいて、電気回路が不適切なため、ハンドル操作時の電気ノイズの影響を受け、誤動作することがある。そのため、前後進切換えレバーが入った状態でハンドル操作を行うと、当該電気ノイズによりモーターの回転が上がり、最悪の場合、車両が走行するおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセル装置一式を対策品と交換する。

識別

アクセレータ外側面に赤ペイントを塗布する。