


改善箇所説明図

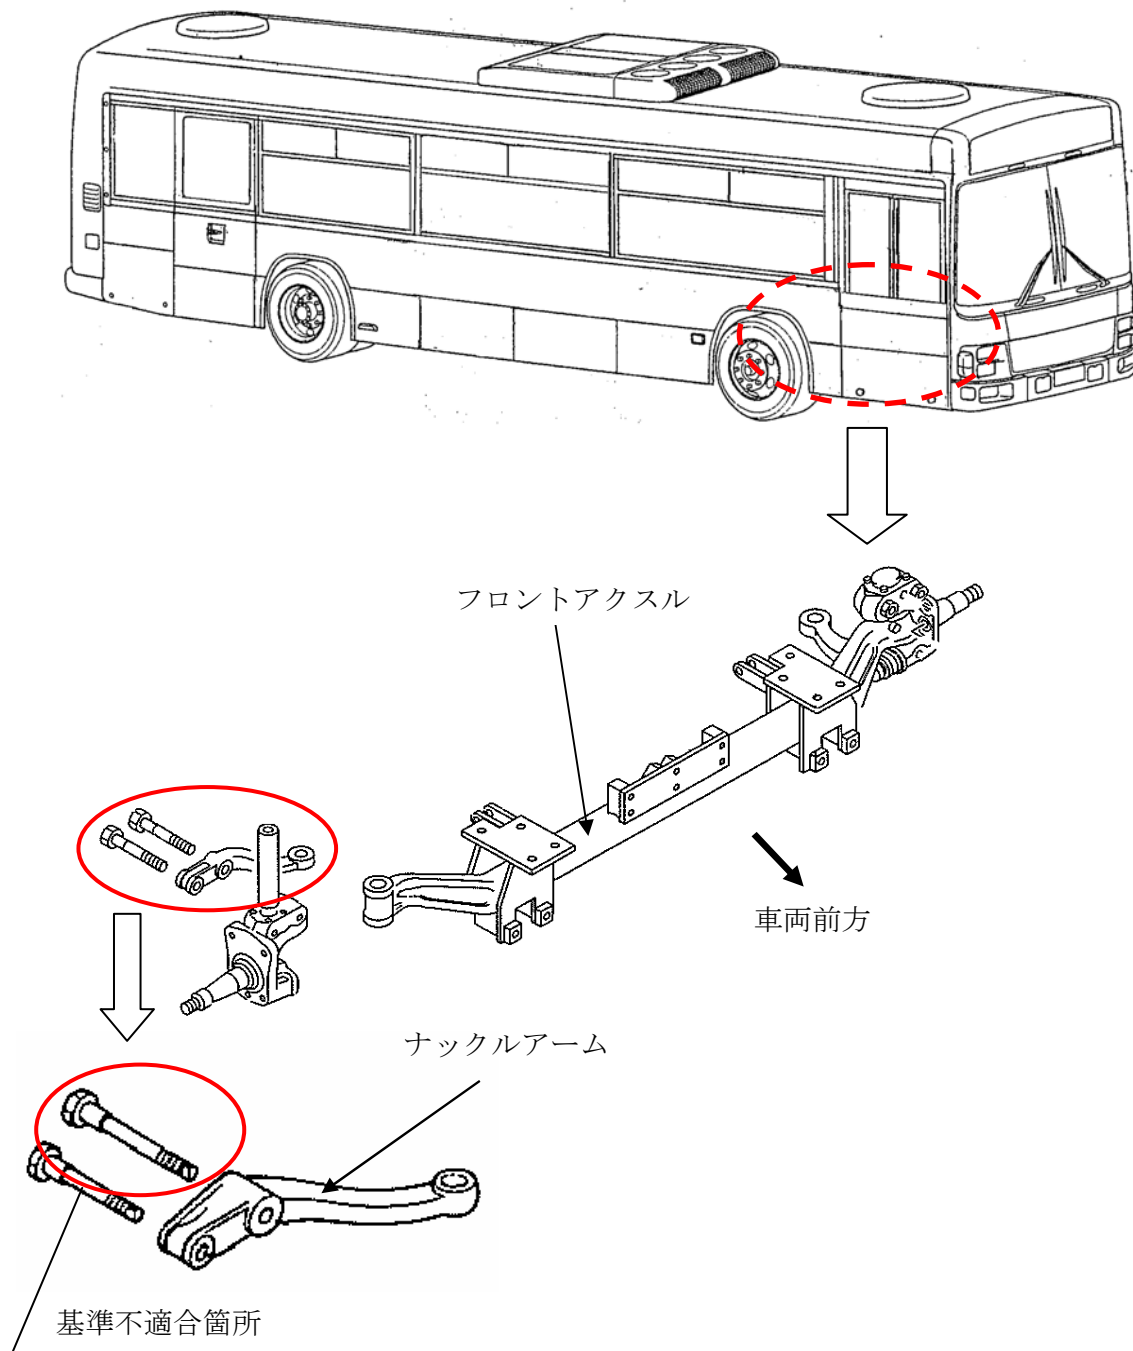

かじ取り装置において、ナックルアームを固定するボルトの熱処理が不適切なものがあ。そのため、早期に当該ボルトが破損して、最悪の場合、ナックルアームが外れて操舵不能となるおそれがある。

改善の内容：全車両、当該ボルトを良品と交換する。

識別： ナックルアーム側面に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。