



# 改善箇所説明図

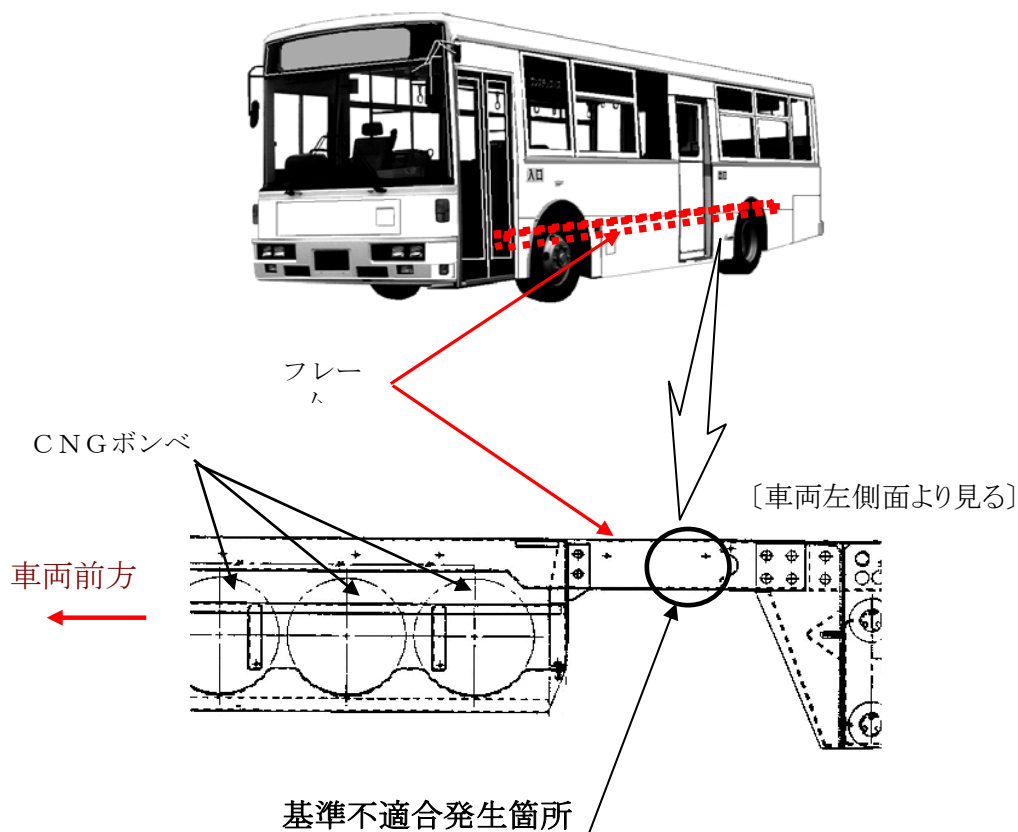

大型低床CNG路線バスに改造した車両において、車体下部のフレームにCNGポンペを装着したことによって、フレームの強度が不足することとなり、山間の屈曲路等を繰り返し走行すると、当該フレームに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該フレームが破損するおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該フレーム下部に補強材を溶接で追加する。

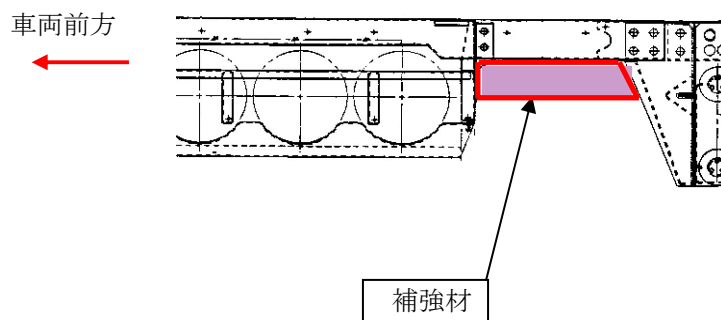

注：            内は対策部品を示す。