


改善箇所説明図



「非常開付きナイスキー」


庫内側非常脱出ボタン

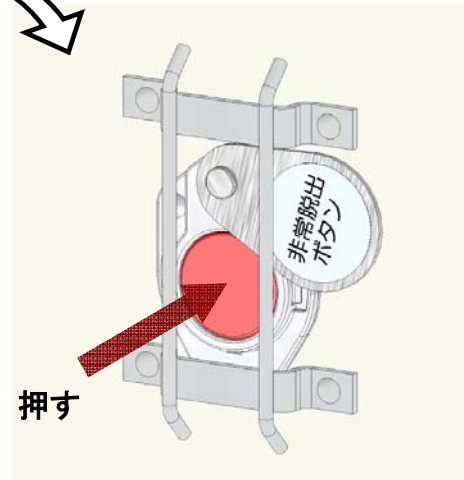

非常開錠状態



注: 内は交換部品を示す

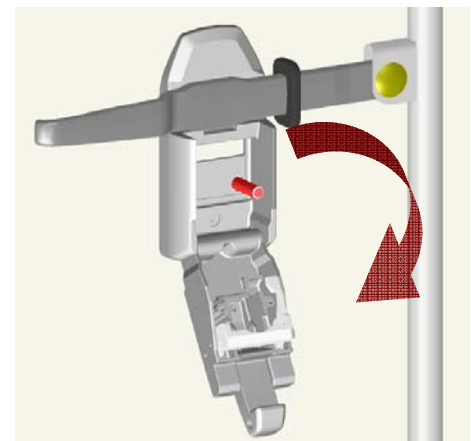

不具合発生箇所

バン型車両において、物品積載設備の積み卸し口のドアに取り付けられている非常脱出機能付きドアロック装置の構造が不適切なため、走行中の振動等により非常時の開錠機能が作動し、ドアロックが外れることがある。そのため、走行中にドアが開き、最悪の場合、積荷が落下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ドアロック装置を対策品に交換する。

識別

改善実施済車: ボデー前部の銘板部にリコールステッカーを貼る。