


改善箇所説明図

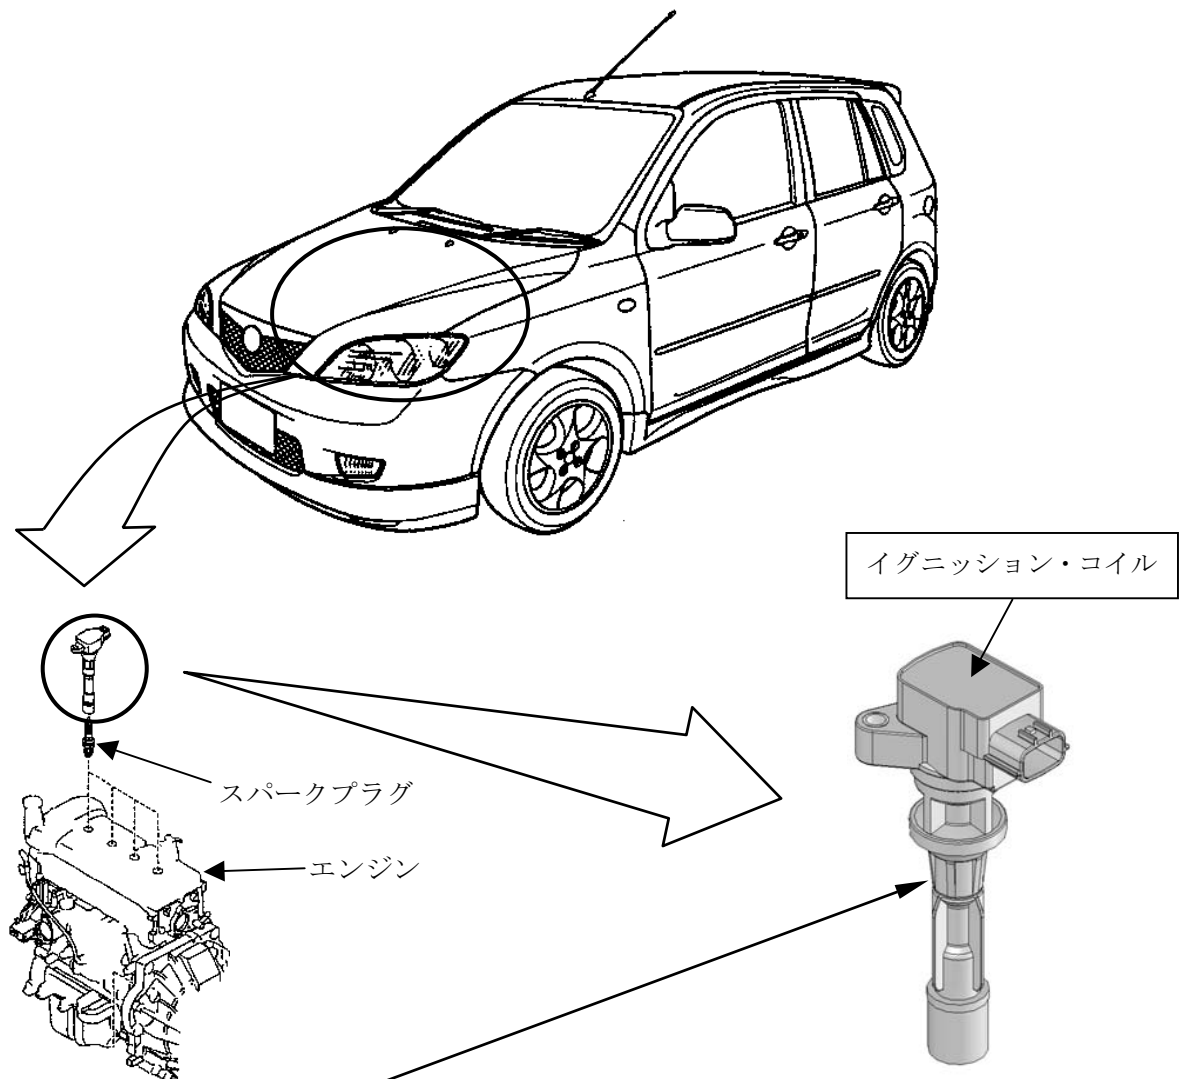

基準不適合発生箇所

原動機のイグニッション・コイルの製造工程が不適切なため、イグニッション・コイルに内蔵されているイグナイタを損傷させたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると当該コイルとイグナイタが溶損し、エンジン不調となり、最悪の場合、エンストし再始動不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッション・コイルを良品と交換する。

注：□は交換部品を示す。

識別：室内フューズ・ボックス・カバー裏に黄色ペイントを塗布する。