
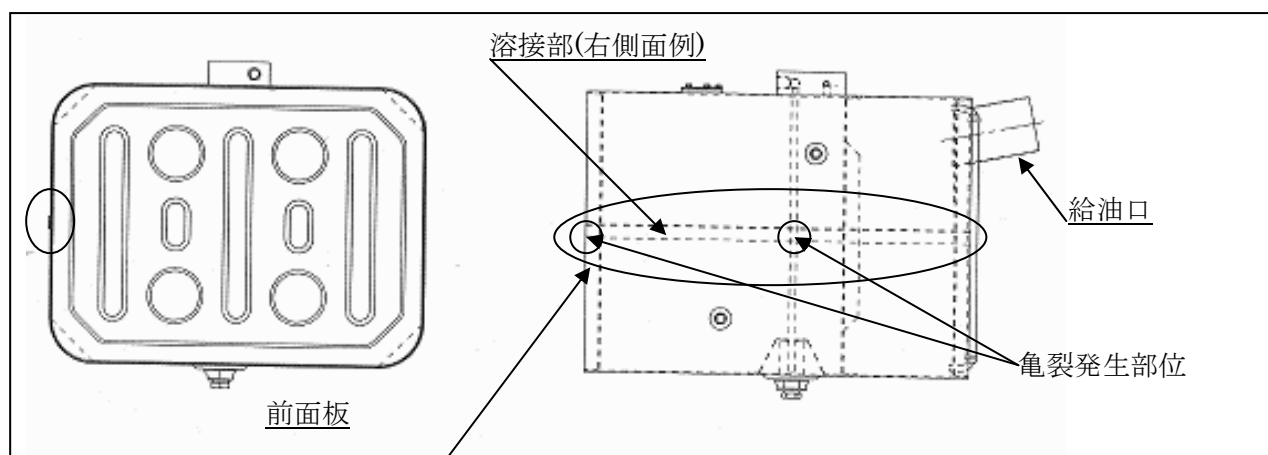


② 改善箇所説明図(型式HV3000)

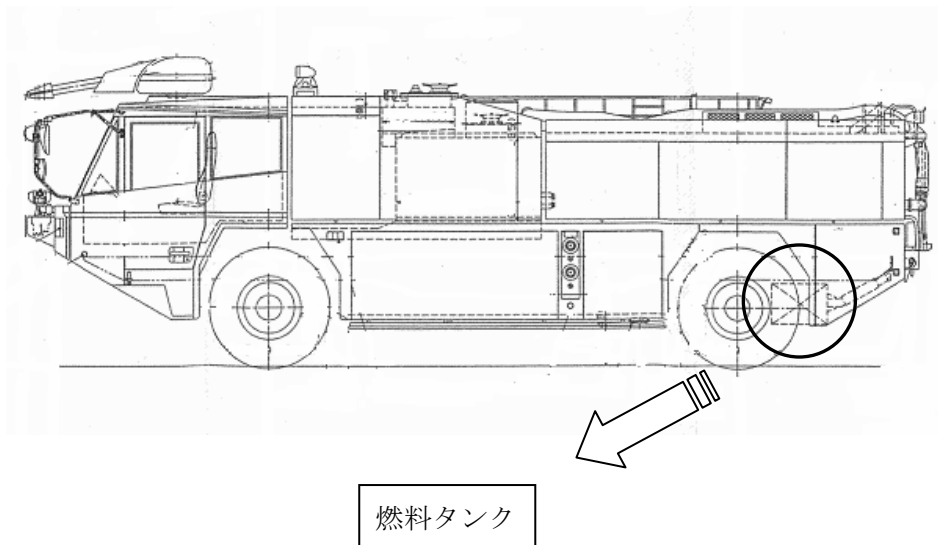

注) は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料タンクの板厚が製作過程で不適切に変更されたため、燃料タンクの強度が低下し、亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、燃料ホース及び燃料タンクを対策品と交換し、適正に取付ける。

識別： 燃料タンクの後面の右下に白ペイントを塗布し識別する。