


改善箇所説明図

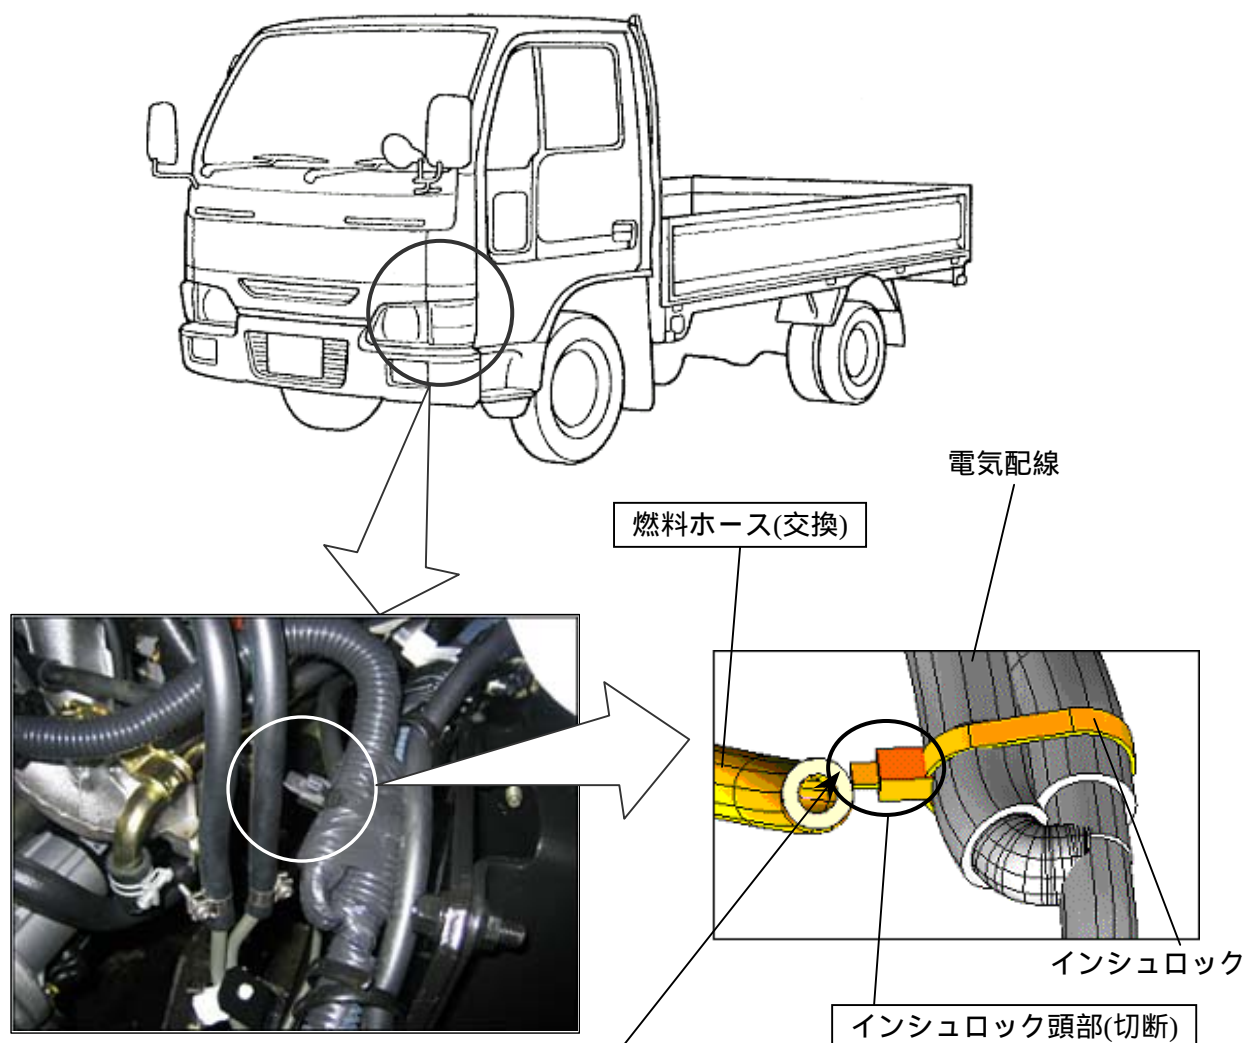

基準不適合発生箇所

電気装置において、作業指示が不適切なため、電気配線を束ねる固定バンド（インシュロック）の頭部と燃料ホースの隙が狭いものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料ホースに傷が付き、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該インシュロック頭部を切断するとともに、燃料ホースを新品と交換する。

識別：インシュロック頭部の有無により容易に識別できるため、特別な識別はしない。

注： は、交換、または切断する部品を示す。