


改善箇所説明図

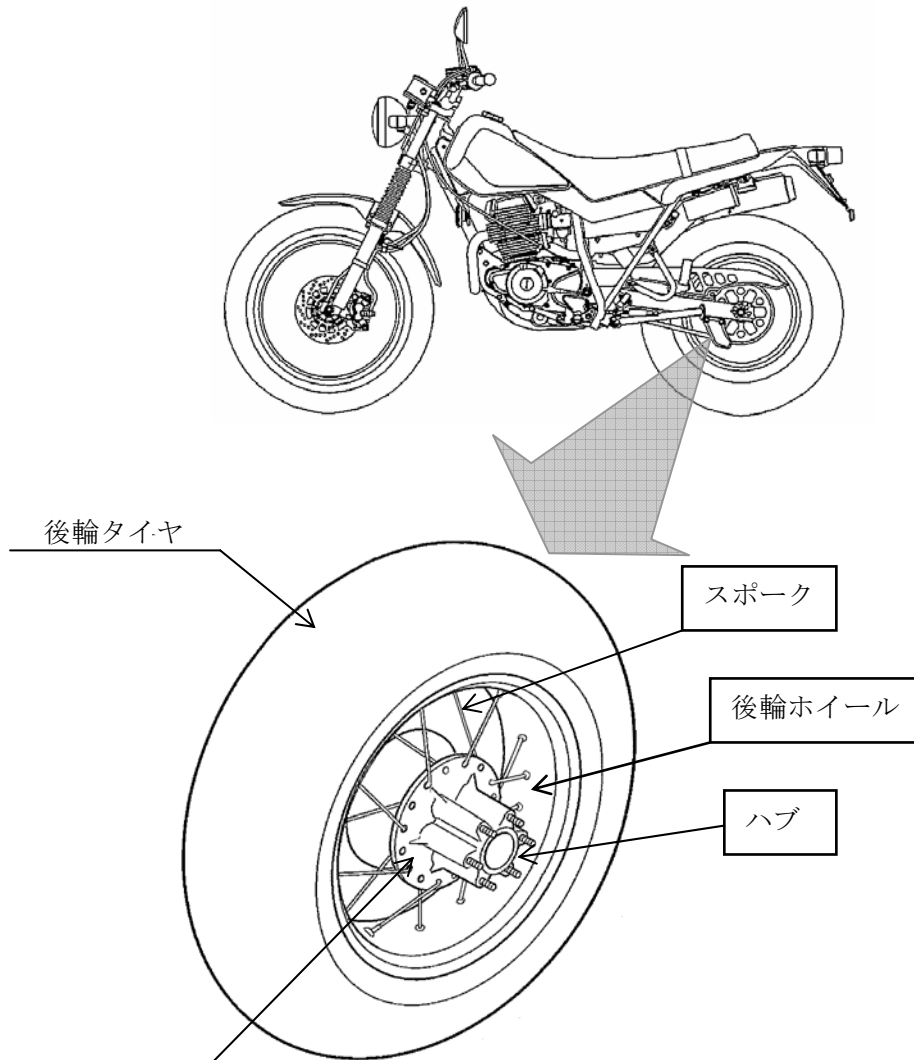

基準不適合発生箇所

後輪ホイールハブの鋳造において、金型の冷却が不均一であったため、当該ハブに亀裂が生じているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該ハブが破損して走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容： 全車両、良品のハブを取り付けた後輪ホイールと交換する。

識別：サイドスタンドブラケット付近に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。