



改善箇所説明図

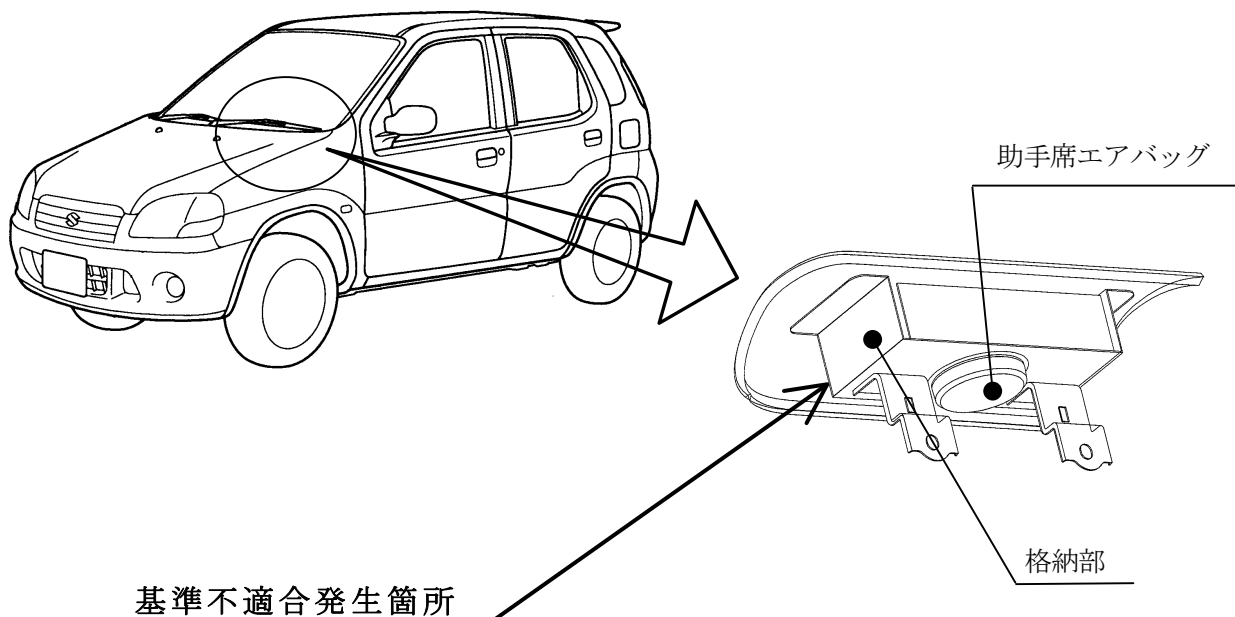


助手席エアバッグの折りたたみ寸法が不適切なため、エアバッグと格納部との間に隙間が生じたものがある。そのため、エアバッグ展開時に側面方向の圧力が高くなり、側面部より展開するため、乗員保護性能が低下するおそれがある。

改善前

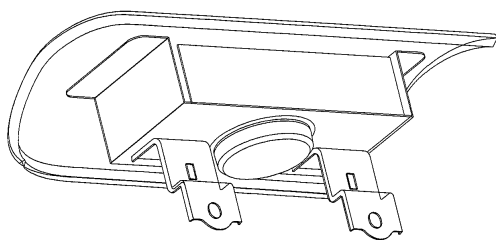

改善後

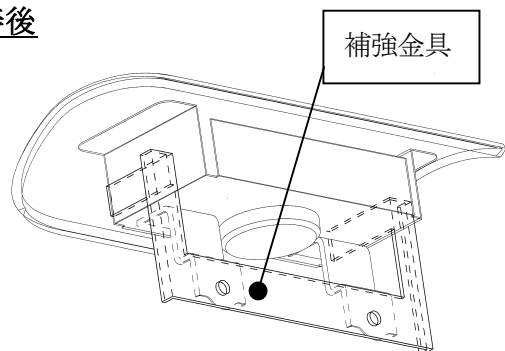

改善の内容
全車両、助手席エアバッグの格納部に補強金具を追加する。

注：  は追加部品を示す。

識別： I D プレート の 下部 に 黒色 の シール を 貼 付 け す る。