


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

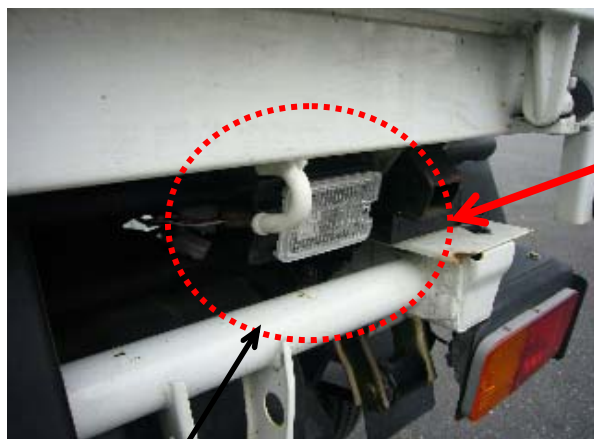

トラックの荷箱を昇降させる装置をオプションとして追加架装した車両(多目的ダンプ、ライトダンプ、ミニダンプ)において、後退灯の取り付け位置が不適切なため、後退灯照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、後退灯の取り付けブラケットにスペーサーを追加する。

改善前	改善後
後退灯取り付け ブラケット 後退灯 照明部 (平面視)	スペーサー 右へ移動 後方へ移動 (平面視)

注: は、追加部品を示す。

識別: 作業完了後は、エンジンルーム内打刻番号車両右側に黄色ペイントを塗布する。