
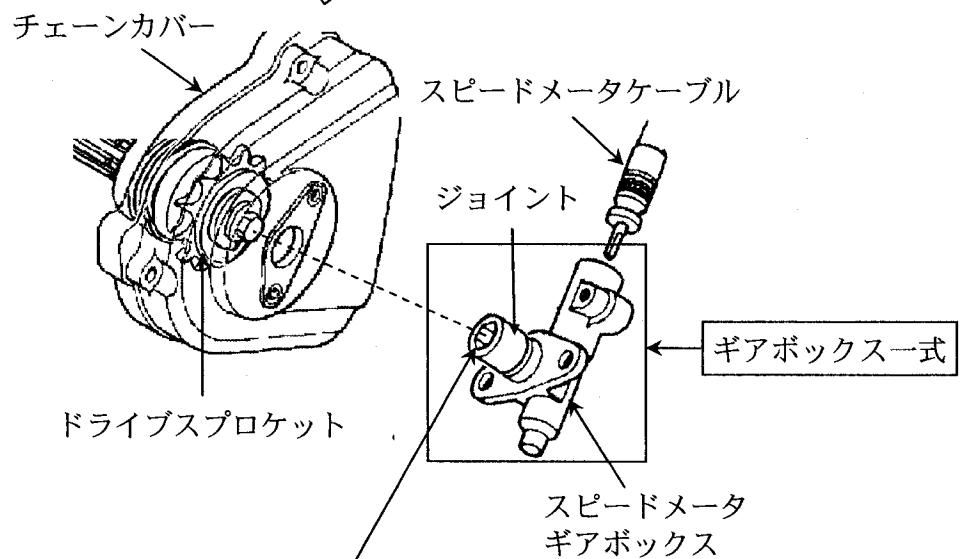


改善箇所説明図

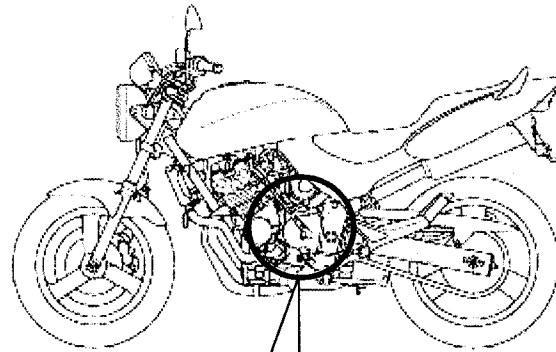


基準不適合発生箇所

スピードメータギアボックスとドライブsprocketを接続する樹脂製ジョイントに誤品を組付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ジョイント内面が早期に摩耗し、ドライブsprocketの回転を速度計に伝達できなくなり、速度計が正常に作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のジョイントが組付けられたギアボックス一式に交換する。

ジョイント (誤品)	ジョイント (良品)

注：  は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼り付ける。