


改善箇所説明図

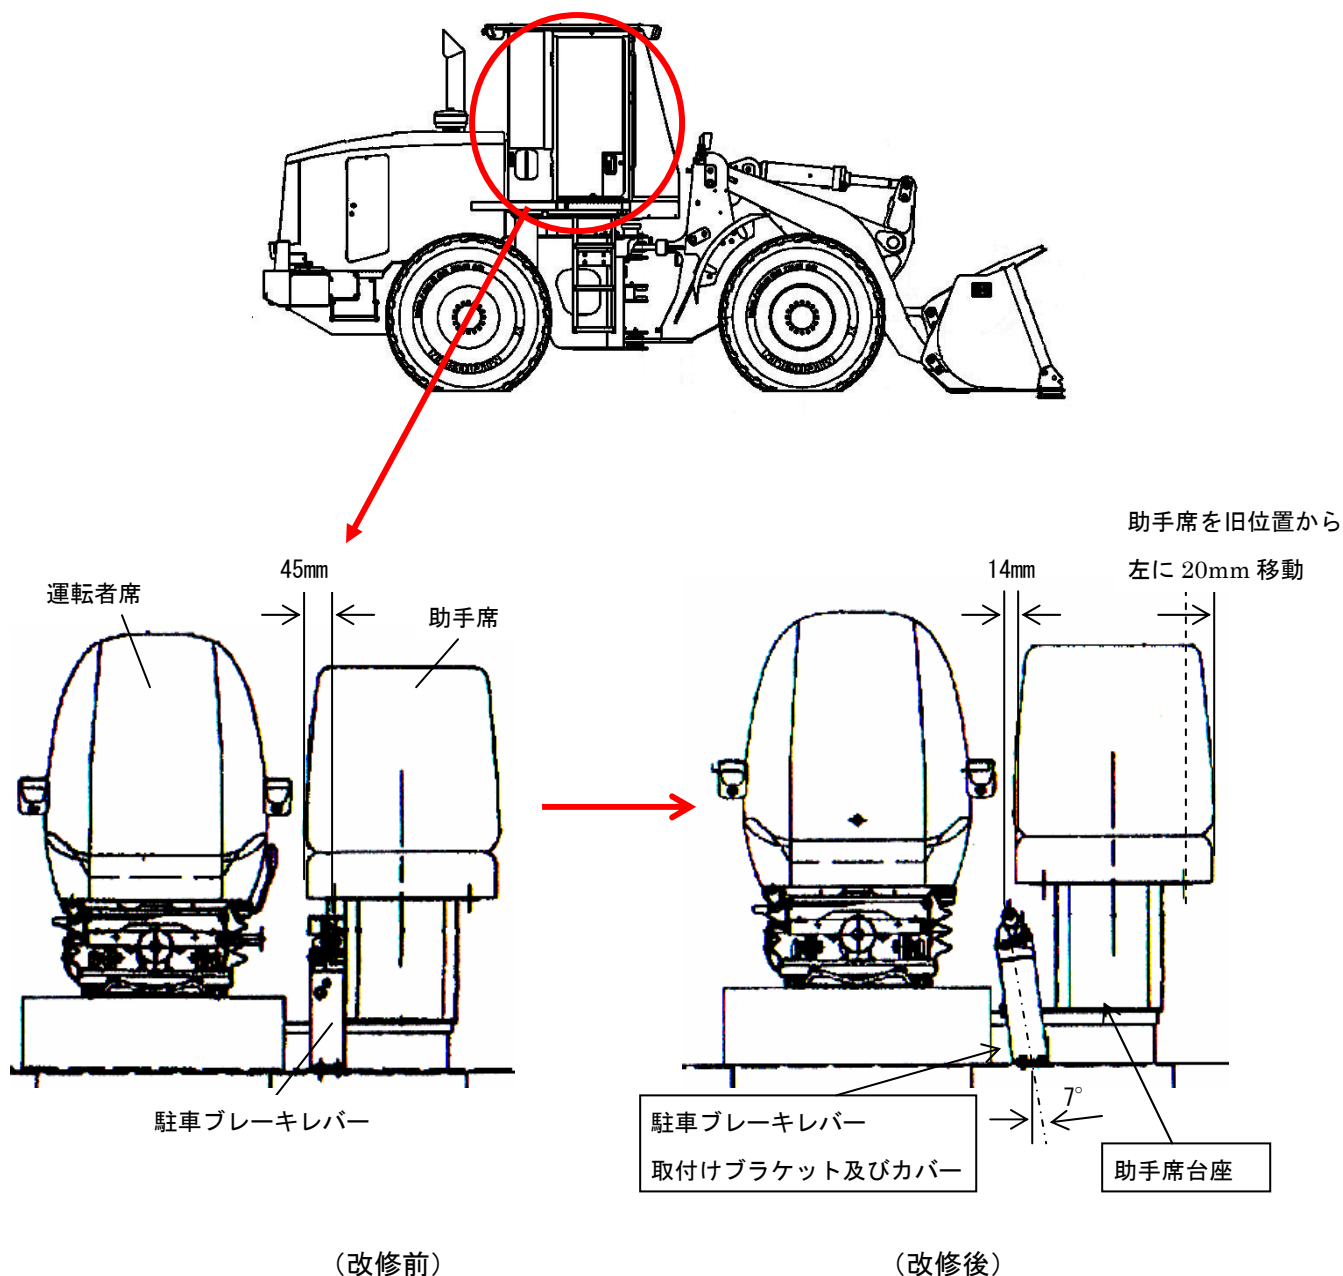

は、交換部品を示す。

除雪専用車にオプションとして設定されている二人乗りキャブ車両において、助手席の取付け位置が不適切なため、当該座席が運転操作に必要な装置と重複しているものがある。そのため、助手席に乗車した場合、乗車人員が運転者の駐車ブレーキ操作を妨げるおそれがある。

改善措置の内容

助手席の台座を対策品と交換して位置を変更し、駐車ブレーキレバーの取付け角度を変更する。また、折畳み式助手席が取付けられている車両については、併せて横幅の短い固定式助手席に変更する。

識別：改善処置済み車両には、ハンドブレーキレバー取付け用ボルト頭部に白ペンキを塗布する。