


③ 改善箇所説明図

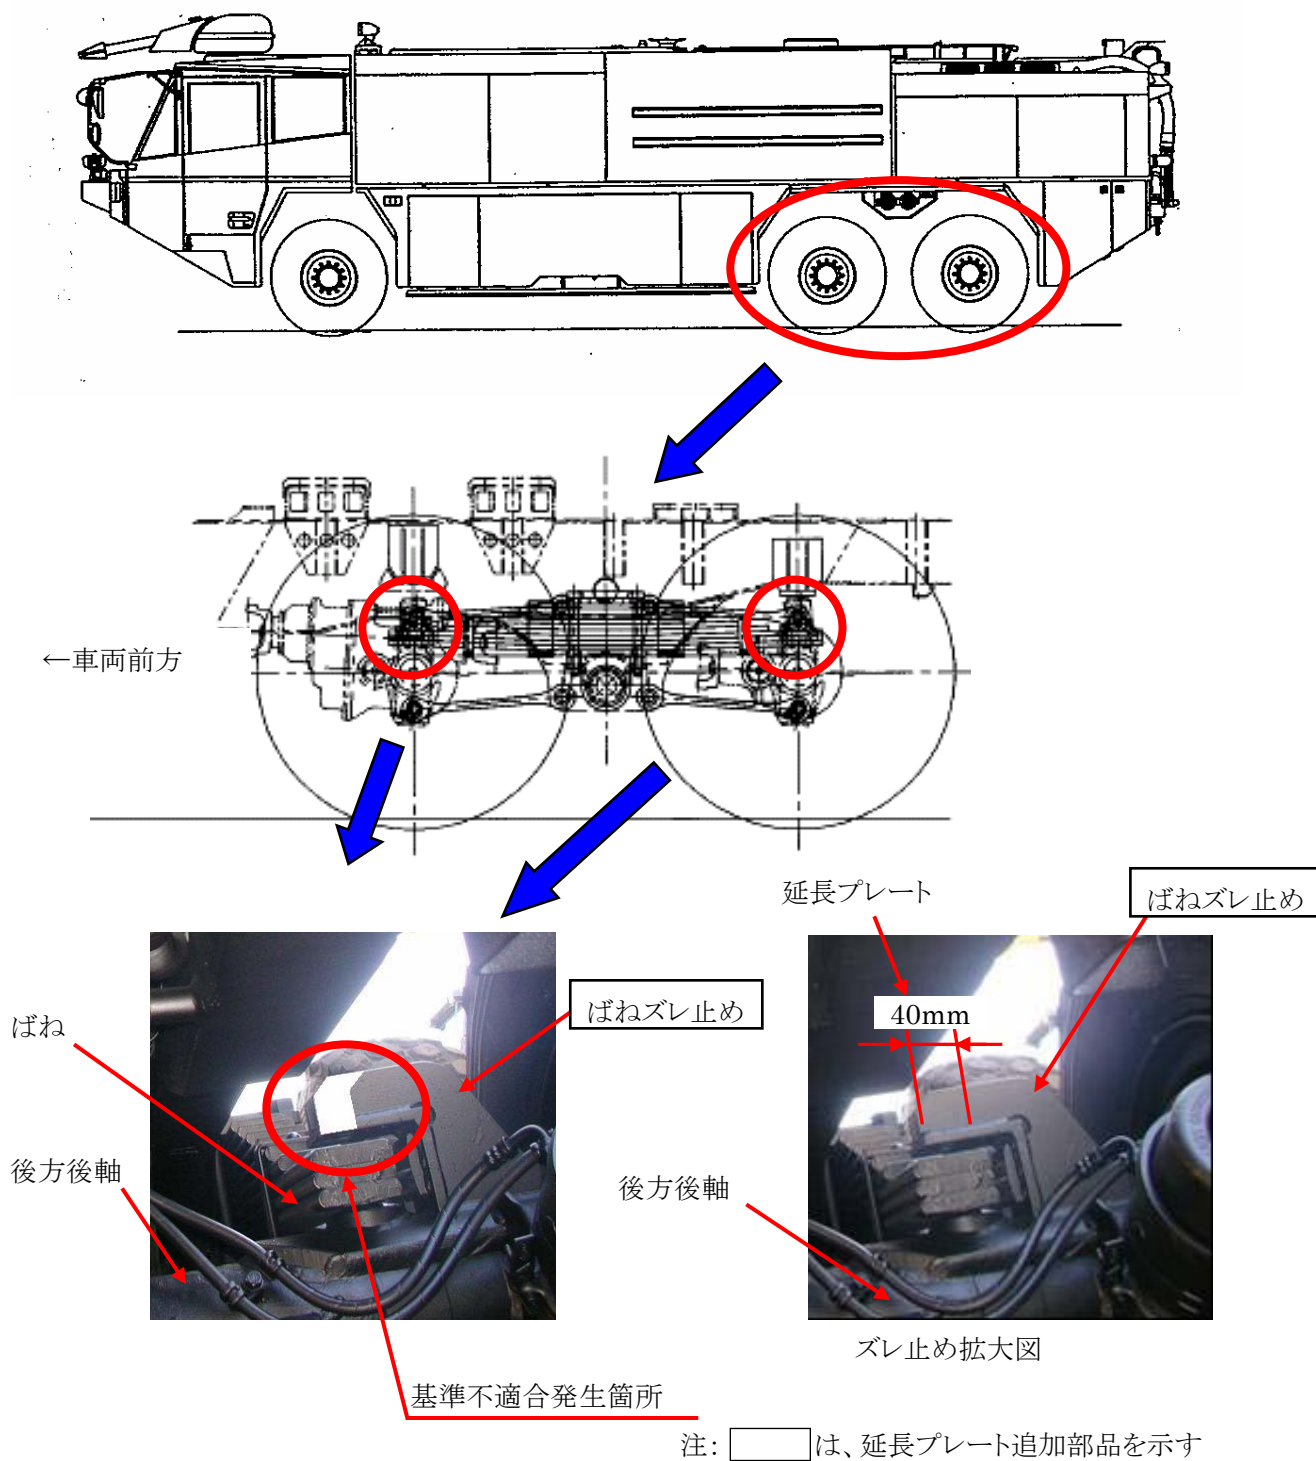

〔 後前軸、後後軸のばねズレ止めの形状が不適切なため、急旋回を行った場合、ばねが当該ズレ止めから外れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ばねが標準位置に戻らず車両が傾き、最悪の場合、舵取り性能が損なわれるおそれがある。 〕

改善措置の内容： 全車両、後方前軸及び後方後軸のばねズレ止め上部に延長プレートを追加する。

識別： ばねズレ止めの補強プレートで識別する。