


④改善箇所説明図

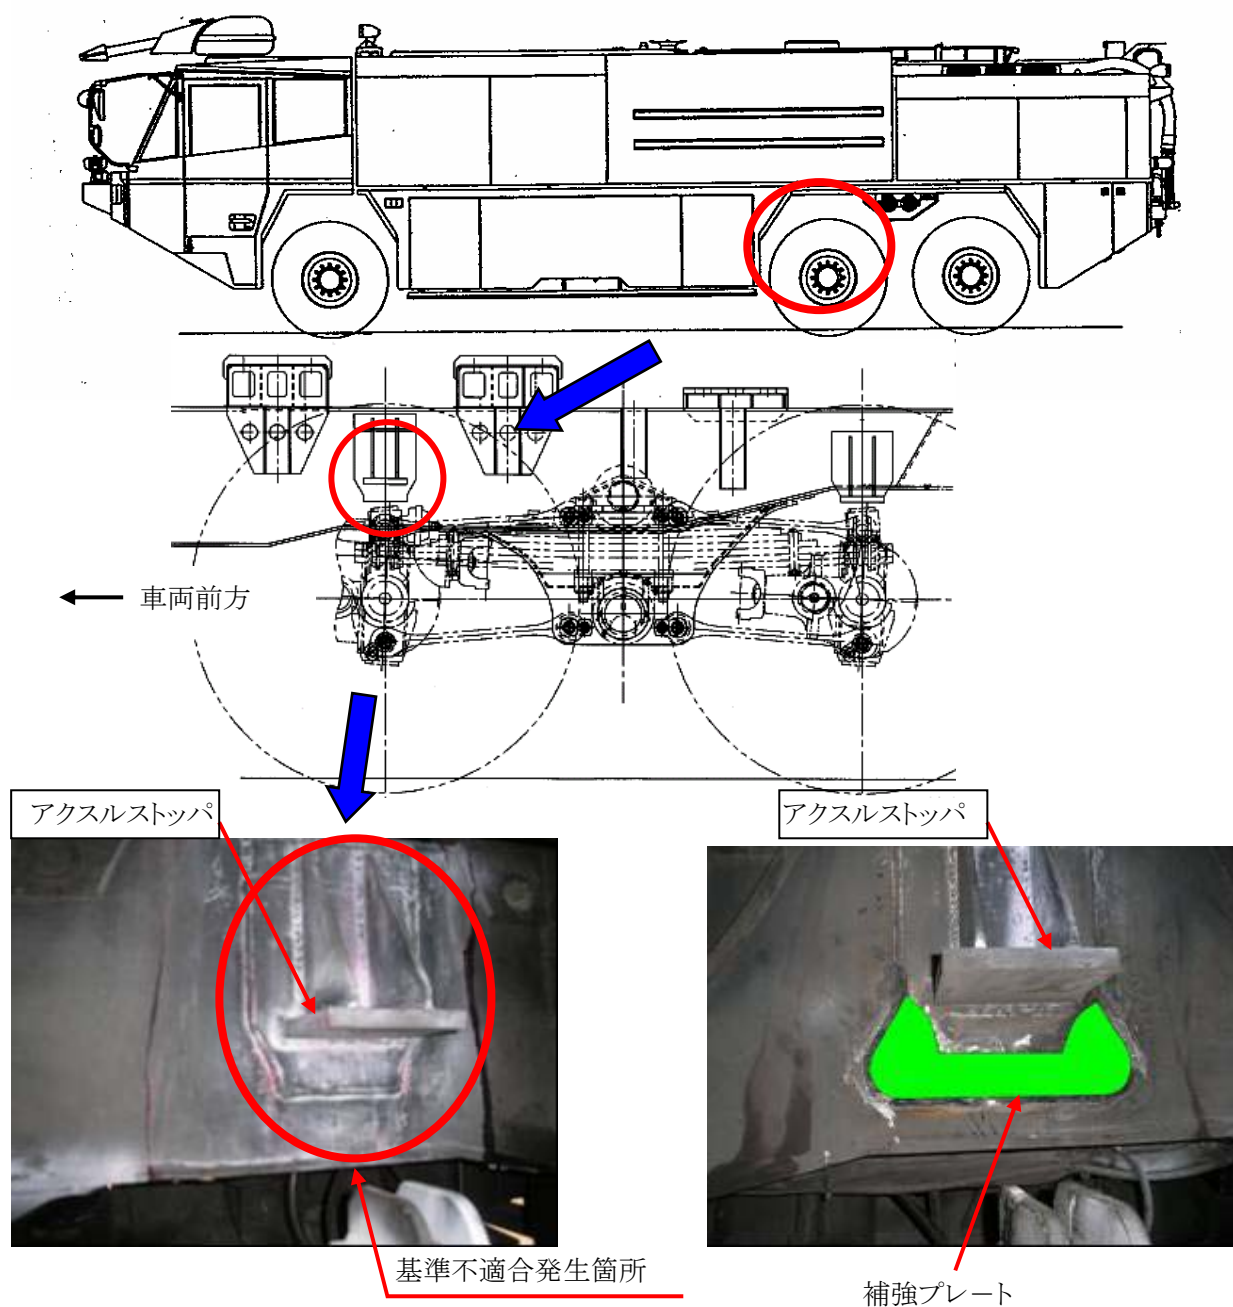

注: は、補強の対象部位を示す

車枠の軸スルストップパの形状が不適切なため、緩衝時に軸スルがストッパーに当たった場合、車枠に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、車枠の堅ろう性が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、軸スルストップパに補強プレートを追加する。

識別: 補強プレートの有無で識別する。