


改善箇所説明図

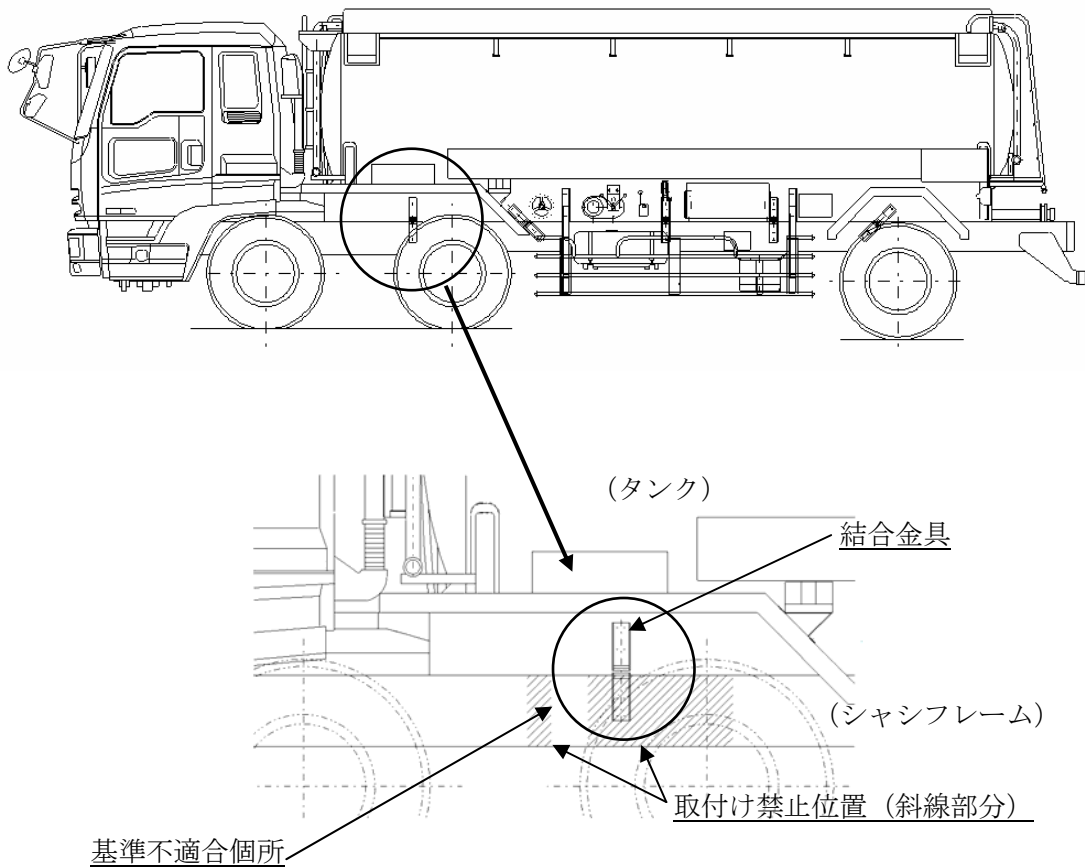

タンクローリにおいて、タンクとシャシフレームを結合する金具の取付位置が不適切なため、当該金具取付部付近のフレームに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、フレームの亀裂を確認する。その中で亀裂が確認されたものは、補修を行う。
また全車両結合金具の取り付け位置を変更する。

