



## 改善箇所説明図

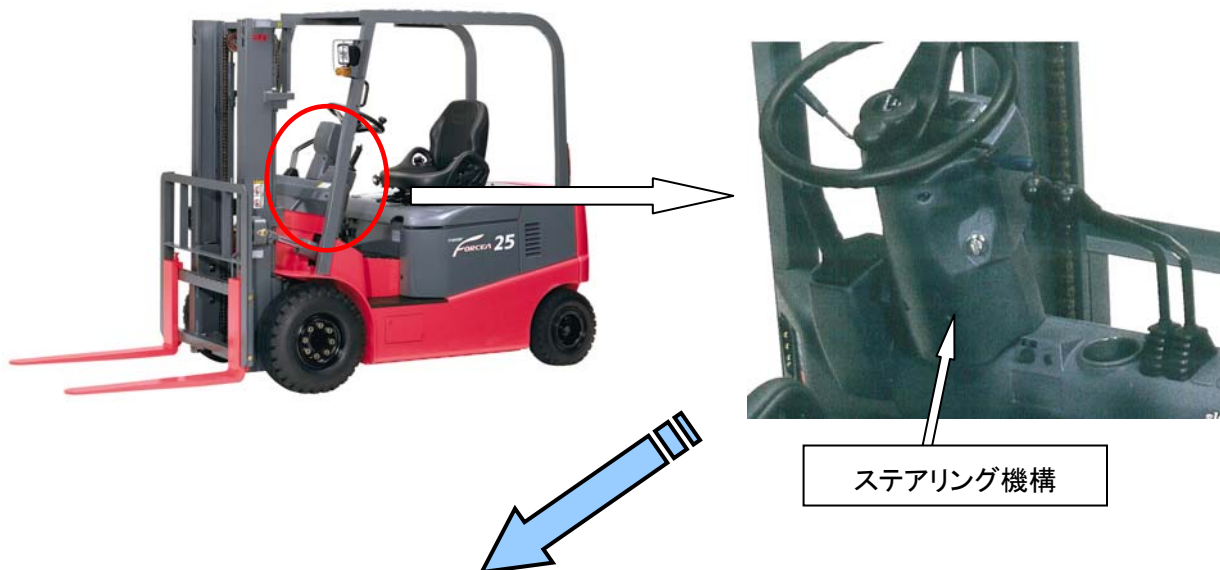

### 不適合発生箇所

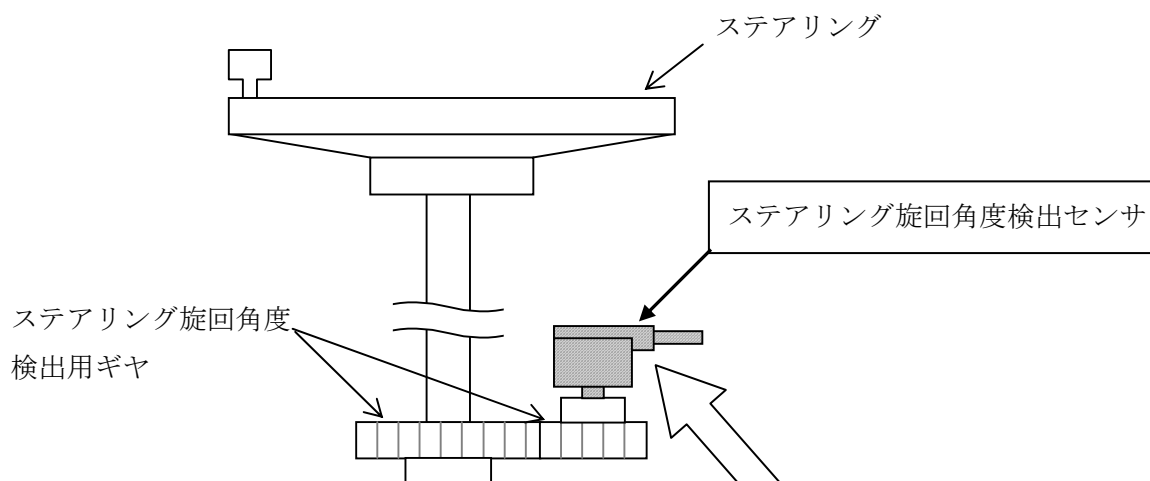

### 基準不適合発生箇所

ステアリングのノブ位置と車輪回転角度のずれを補正するステアリング旋回角度の検出センサに異品を組み付けたため、フレームからのノイズをパルス信号として誤認識することがある。そのため、ノブ位置と車輪の回転角度がずれていないのにずれているものと判断し、操舵輪を動かすことがあり、最悪の場合、確実なステアリング操作ができなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、センサを正規品に交換する。

注：  内は、交換部品を示す。