


改善箇所説明図 ②

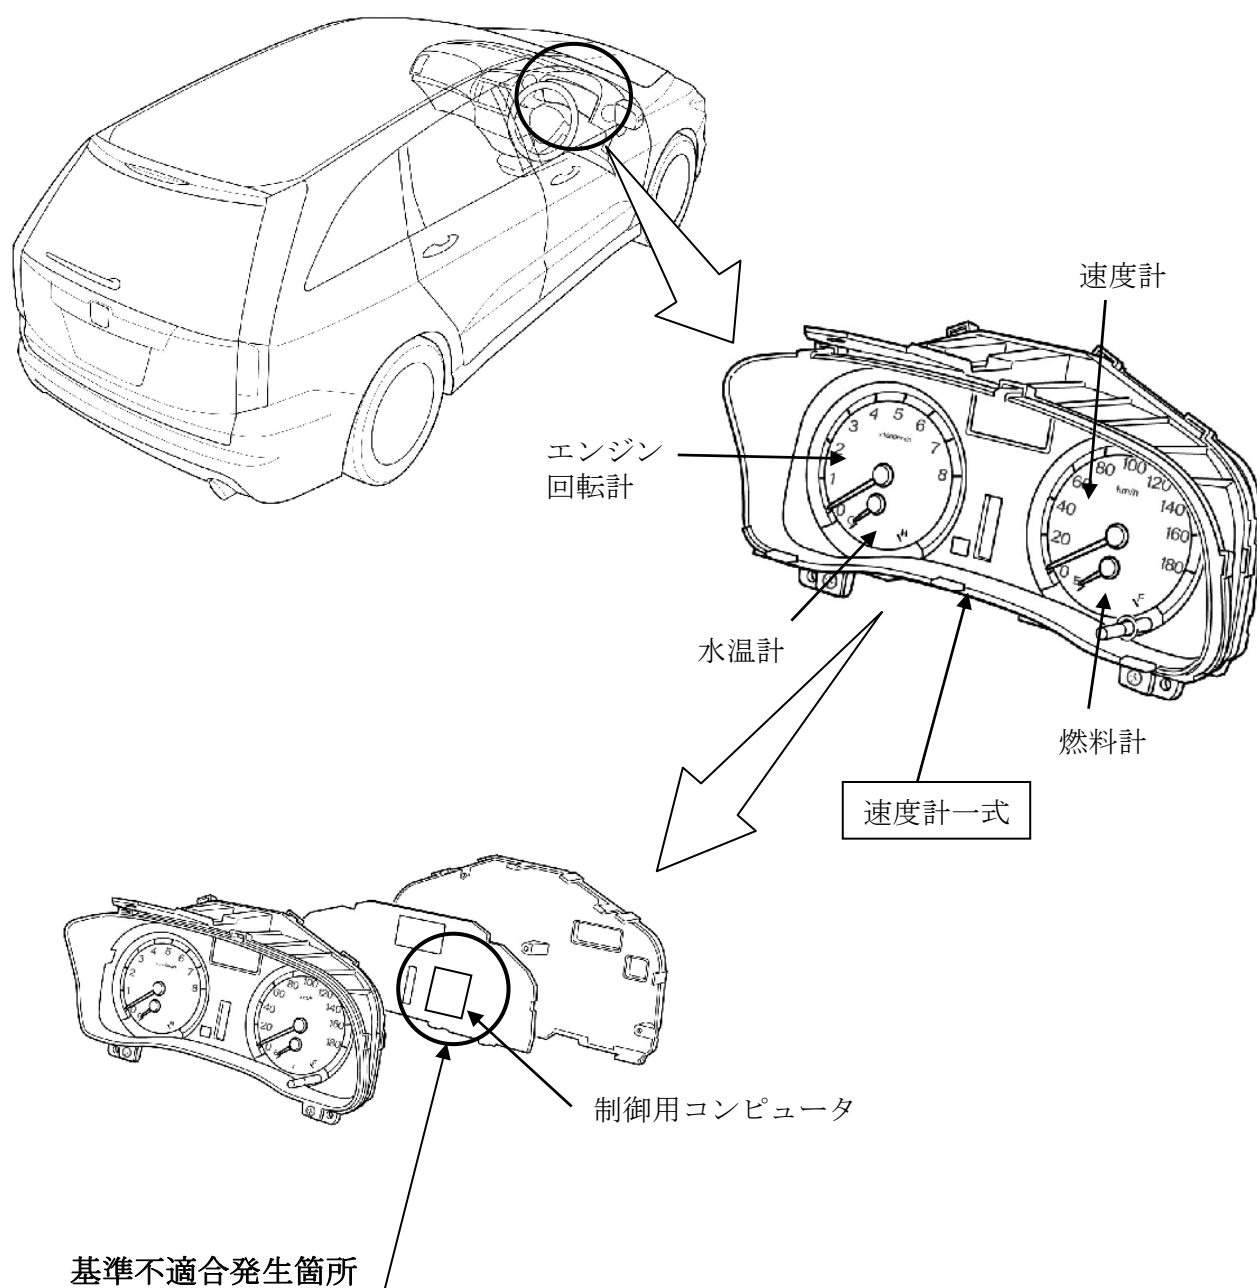

速度計等を制御しているコンピュータのプログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした後、特定の時間でイグニッションスイッチをオンにすると、速度計の駆動処理が行われないことがある。そのため、速度計等が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、速度計一式を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席ドアアップヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。