


改善箇所説明図 ①

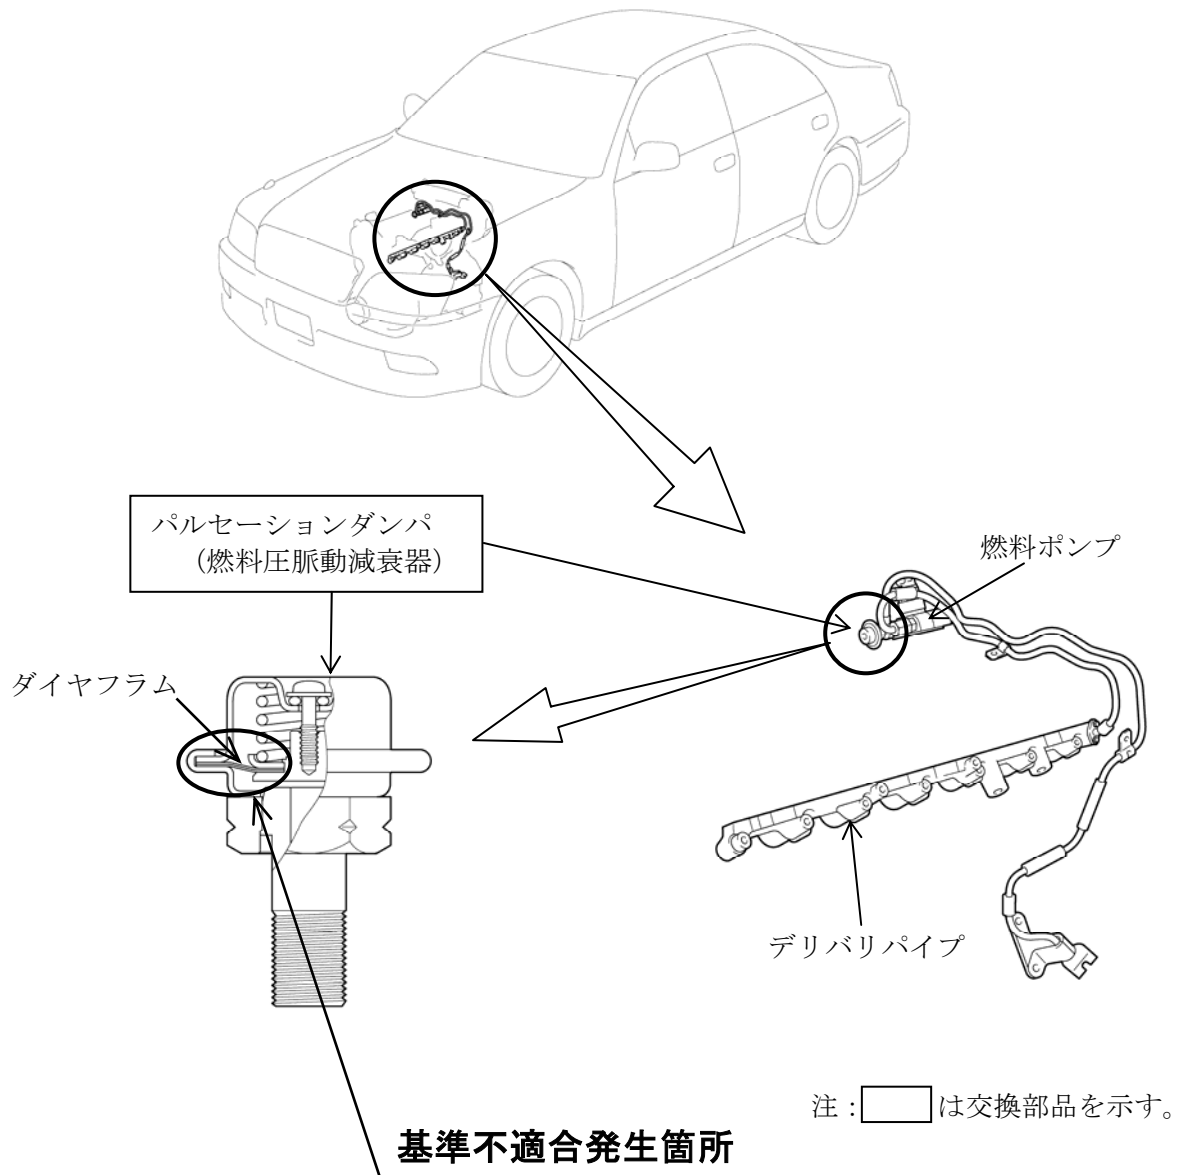

エンジンの燃料装置において、パルセーションダンパ（燃料圧脈動減衰器）のダイヤフラムの材質が不適切なため、長時間使用すると燃料の圧力変動により当該ダイヤフラムが摩耗するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ダイヤフラムに亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該パルセーションダンパを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の中央上部に黄色ペイントを塗布する。