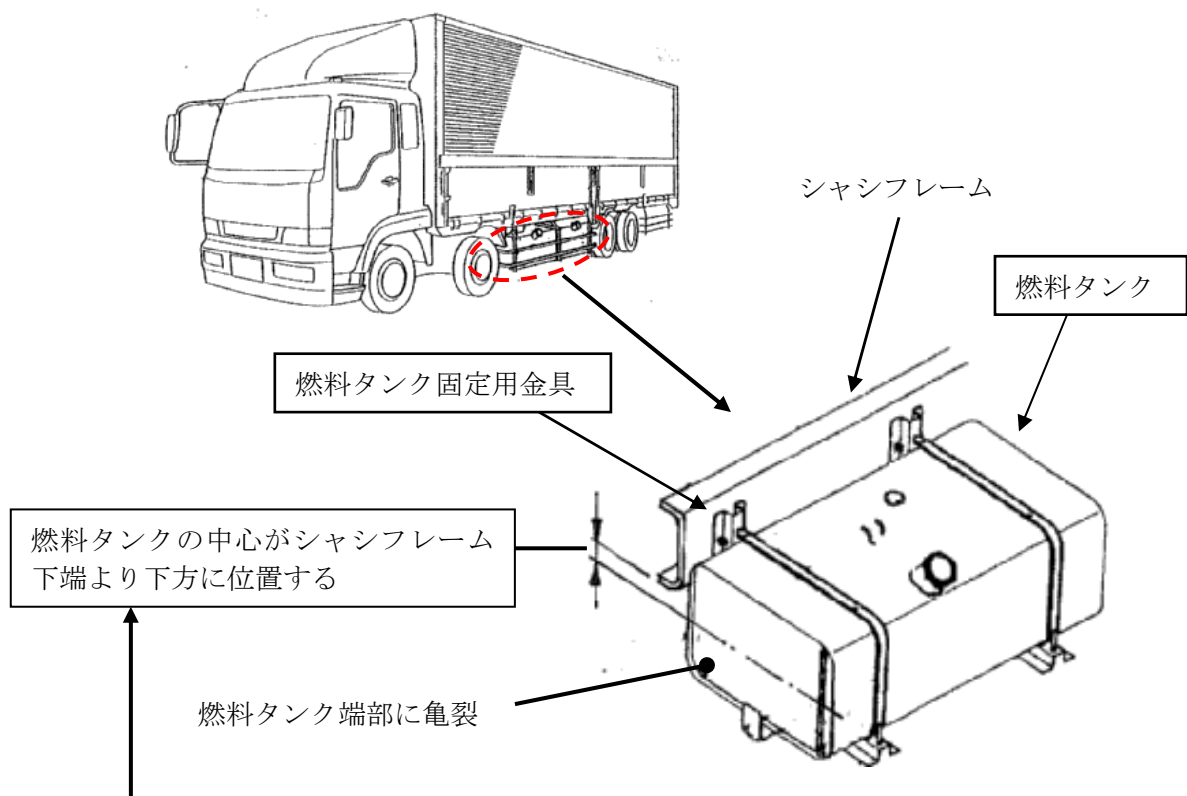


改 善 箇 所 説 明 図

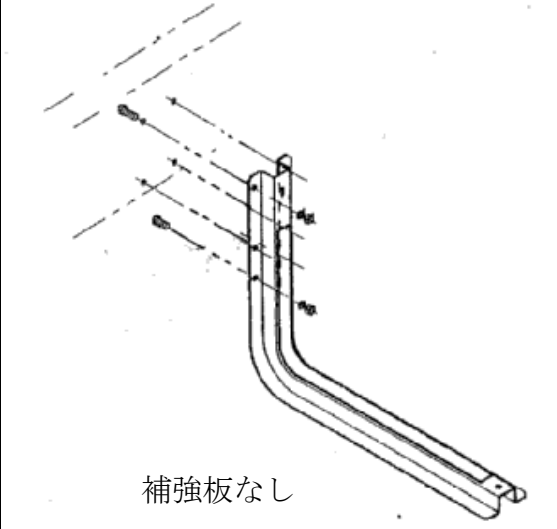
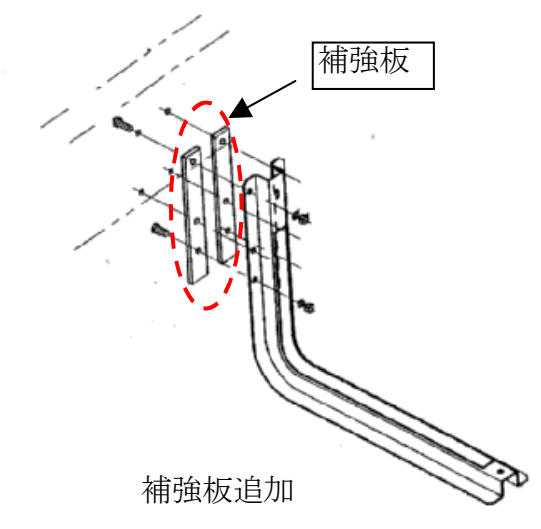


【基準不適合箇所】

トラックの燃料タンクの取付位置が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により、燃料タンクの端部に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

【改善措置の内容】

燃料タンク固定用金具に補強板を追加する。また、燃料タンクを新品に交換する。

改 善 前	改 善 後
 補強板なし	 補強板追加

識別： 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に
No. 1993のステッカーを貼付する。

注： は追加または、交換部品を示す。