


改善箇所説明図

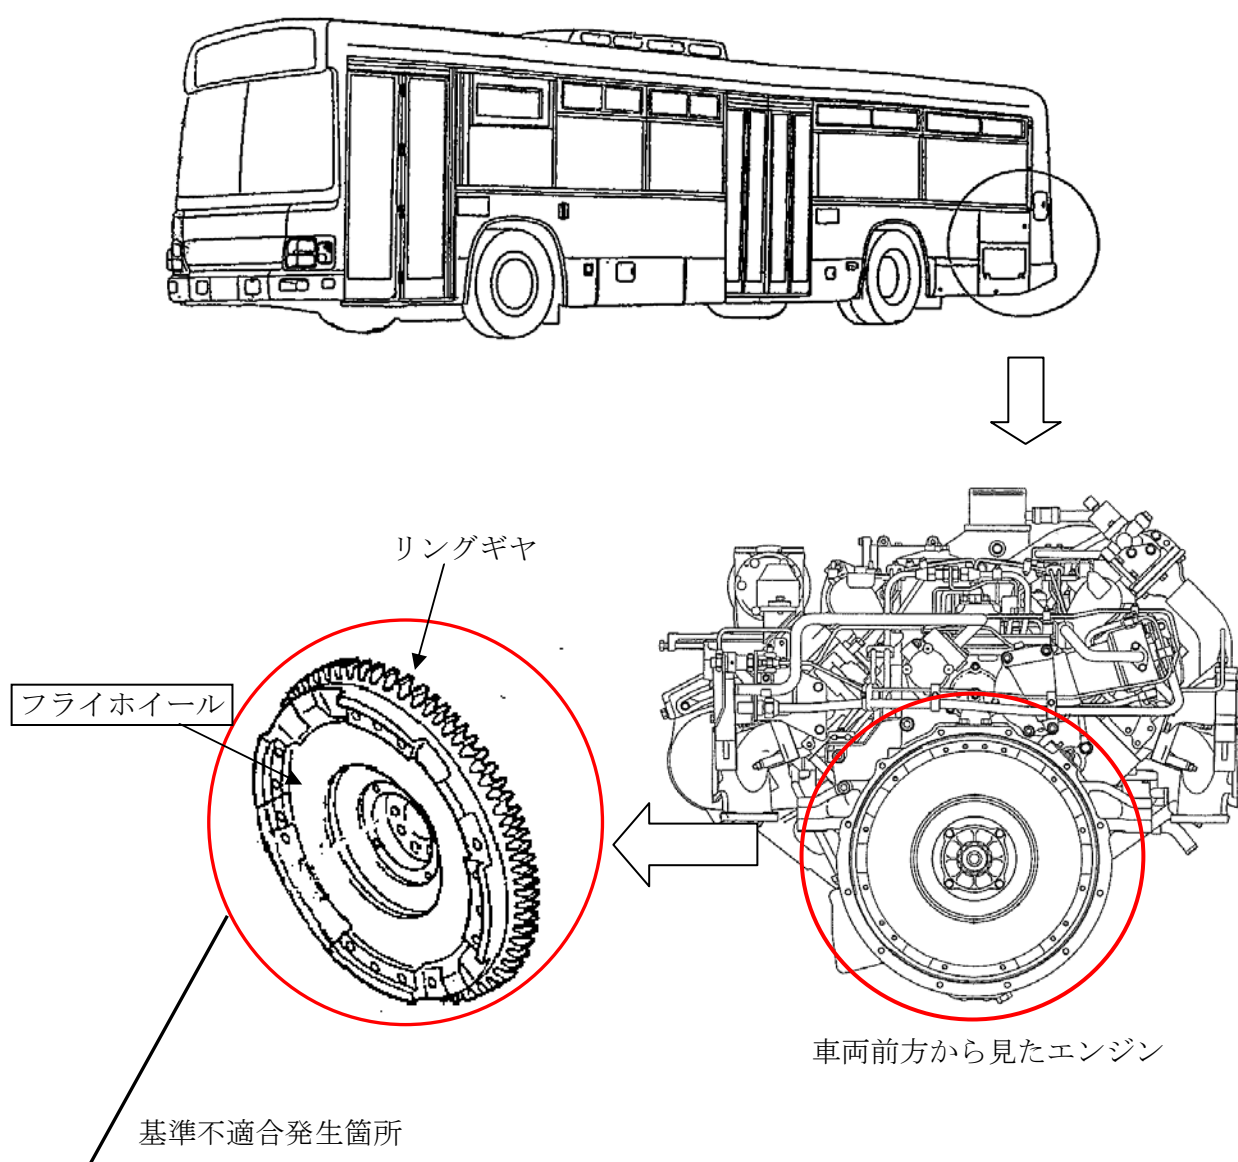

アイドリングストップシステムを装着した大型路線バスにおいて、フライホイールのリングギヤの強度が不足しているため、始動の繰り返しによりギヤの歯が欠損して、原動機が始動できなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、フライホイールを対策品と交換する。

識別: フライホイールハウジングのポインタ部に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換する部品を示す。