


改善箇所説明図

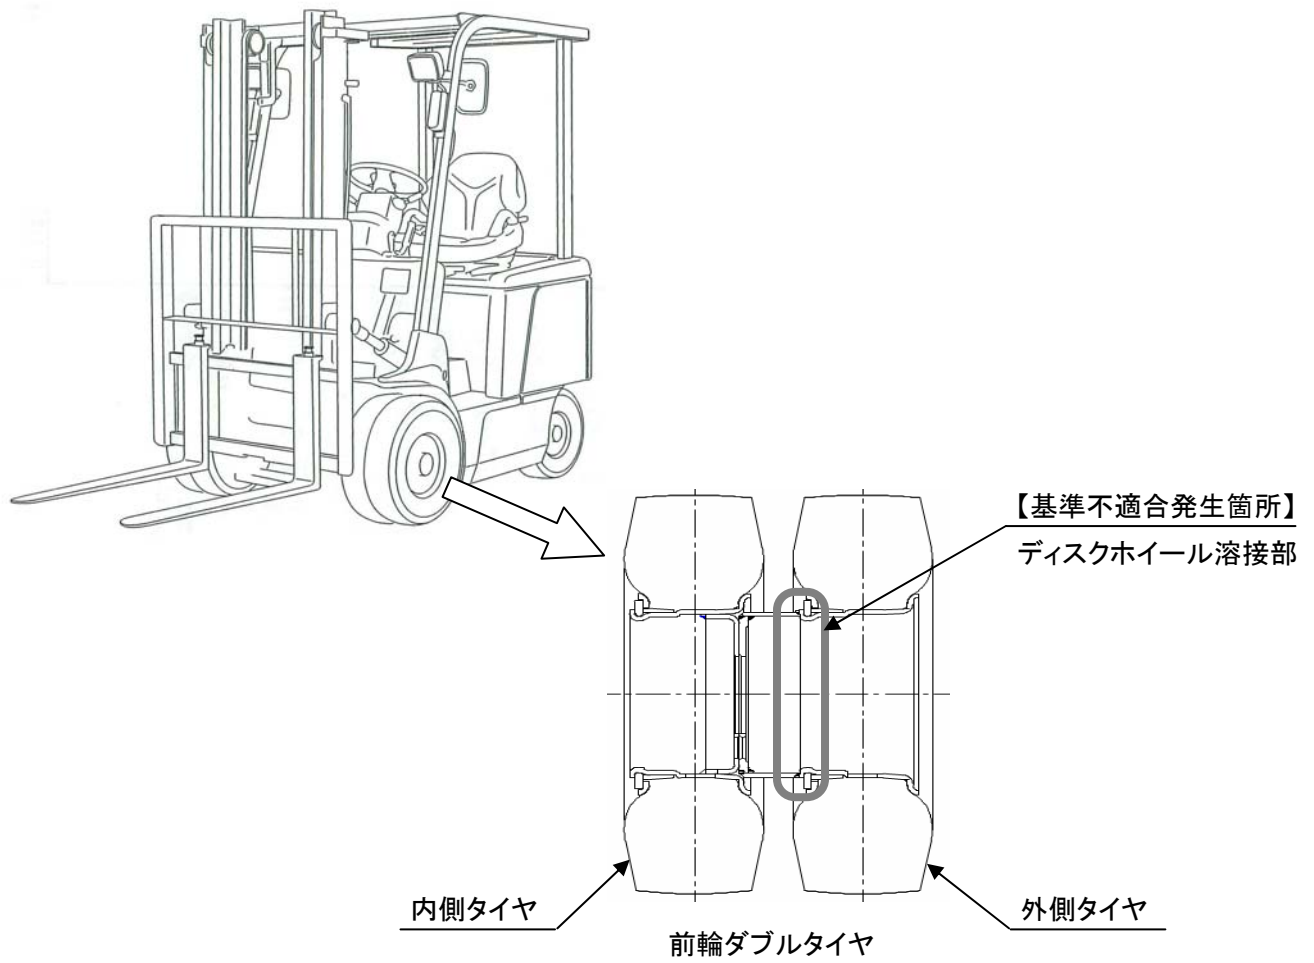

【基準不適合発生箇所】

ソリッドタイヤ（空気の代わりにゴムを充填したタイヤ）を装着した前輪ダブルタイヤ仕様の車両において、前輪外側ディスクホイール溶接部の強度が不足しているため、亀裂が発生する場合があります。そのため、このままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、溶接部が破断し、車輪が脱落するおそれがある。

【改善内容】

全車両の前輪外側ディスクホイールを対策品と交換する。

改善実施車は識別のため、ディスクホイールに白ペンキでマーキングする。

注: ☐ は交換部品を示す

