


改善箇所説明図

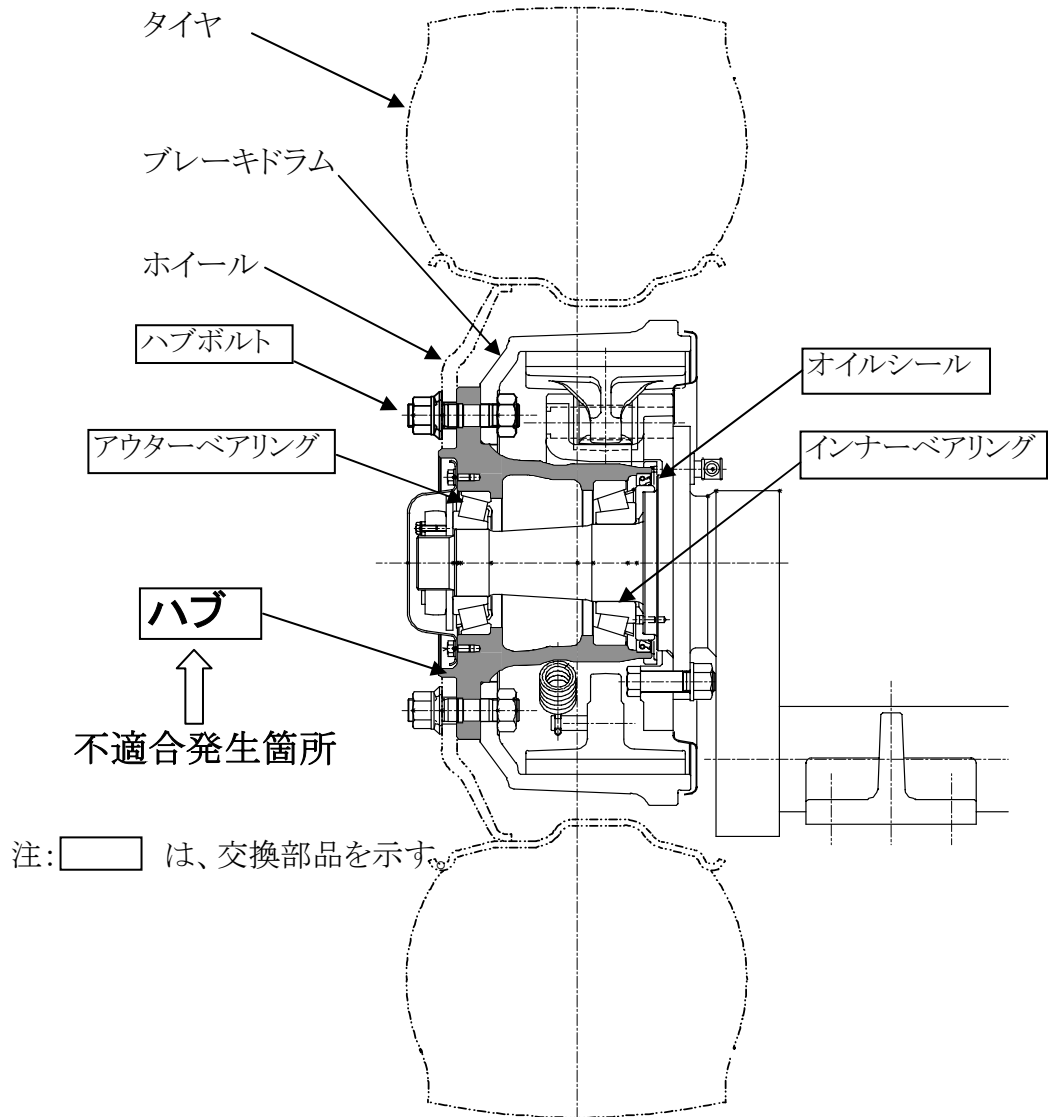

不適合発生状況

トレーラのハブにおいて、製造管理が不適切なため、製造工程において鑄造欠陥が発生し強度が不足している可能性がある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断するおそれがある。

改善の内容

全車両、ハブを良品と交換し、併せてハブボルト、オイルシール、アウターベアリング、インナーベアリングを新品と交換する。