


## 改善箇所説明図

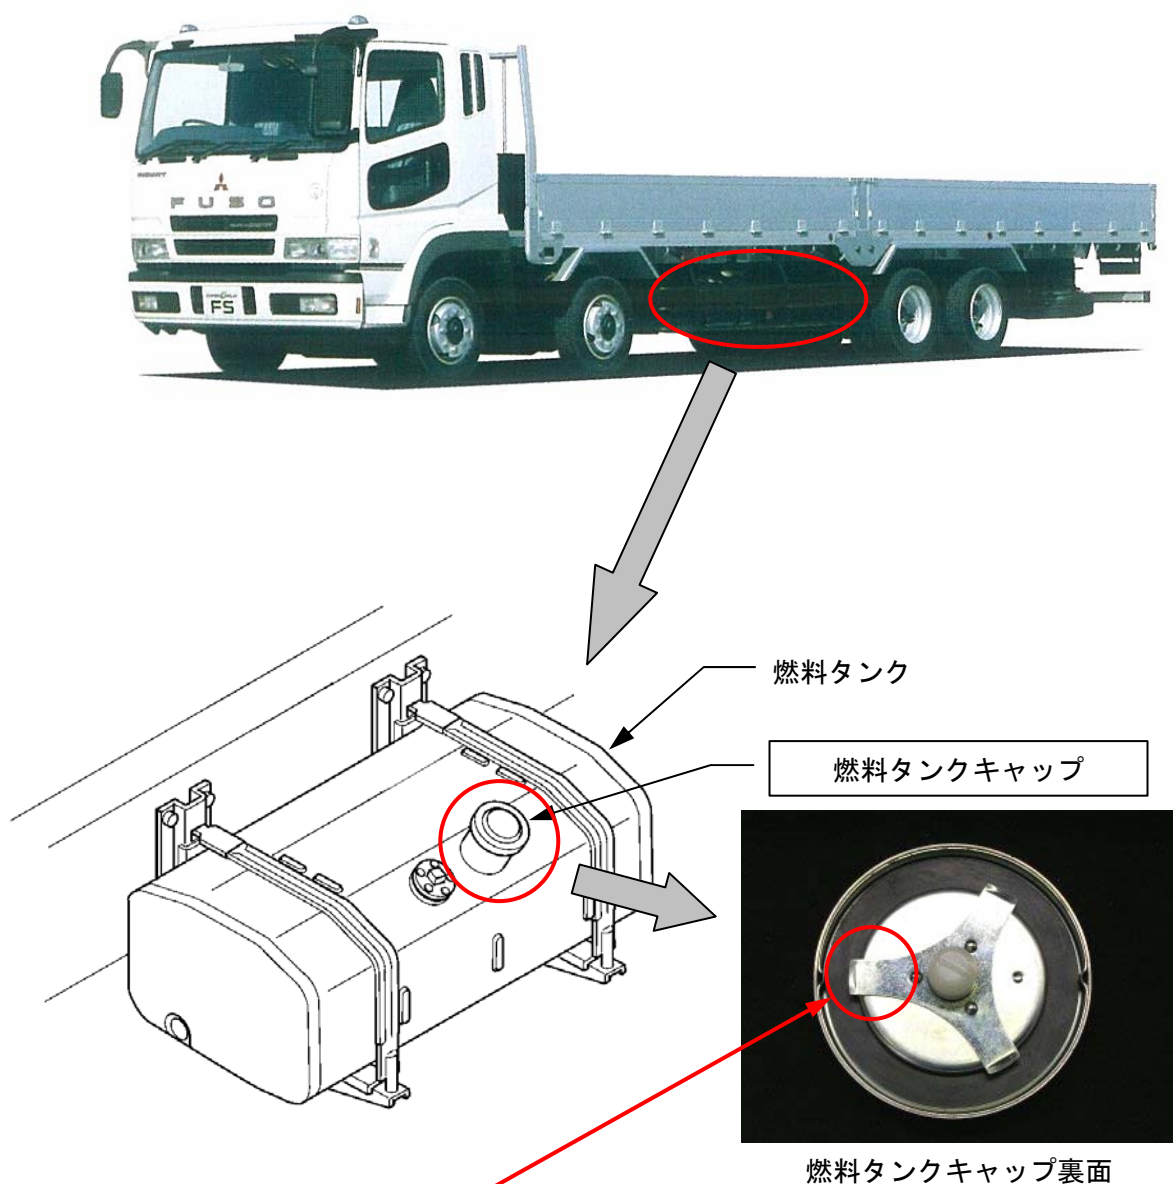

### 基準不適合発生箇所

燃料タンクキャップの爪部の硬度が不足しているものがあるため、使用過程において当該爪部が変形し、キャップの保持力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとキャップの保持力がなくなり、燃料が漏れるまたは、燃料タンクキャップが脱落するおそれがある。

#### 改善措置の内容

全車両、燃料タンクキャップを点検し、不具合品が装着されている場合には良品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「HD88」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席リヤドアピラー스트ライカー付近

バス：車両左後方点検リッド裏